

UPRAVLJANJE I NADZOR AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA KONTROLU HIDRAULIČKIH ŠKARA ZA REZANJE METALNOG OTPADA

Krbavac, Dean

Master's thesis / Diplomski rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, Faculty of Engineering / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:190:998446>

Rights / Prava: [Attribution 4.0 International](#) / [Imenovanje 4.0 međunarodna](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-09**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering](#)



SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET

Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Diplomski rad

**UPRAVLJANJE I NADZOR AUTOMATSKIM SUSTAVOM
ZA KONTROLU HIDRAULIČKIH ŠKARA ZA REZANJE
METALNOG OTPADA**

Mentor: Prof. dr. sc. Dario Matika

Rijeka, kolovoz 2023.

Dean Krbavac

0069083970

SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET
POVJERENSTVO ZA DIPLOMSKE ISPITE

Rijeka, 18. travnja 2023.

Zavod: **Zavod za automatiku i elektroniku**
Predmet: **Automatizacija postrojenja i procesa**
Grana: **2.03.06 automatizacija i robotika**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Pristupnik: **Dean Krbavac (0069083970)**
Studij: **Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike**
Modul: **Elektroenergetika**

Zadatak: **Upravljanje i nadzor automatskim sustavom za kontrolu hidrauličkih škara za rezanje metalnog otpada/ Management and supervision of the automatic system for controlling hydraulic shears for cutting metal waste**


Opis zadatka:

Potrebno je projektirati i izraditi programsku aplikaciju za upravljanje i nadzor hidrauličkih škara za rezanje metalnog otpada. Projektiranje uključuje detaljan opis sustava, razvoj programske aplikacije upravljanja u programskom okruženju Siemens TIA portal, razvoj programske aplikacije vizualizacije u programskom okruženju AVEVA InTouch te funkcionalno ispitivanje sustava korištenjem aplikacije za simulaciju na programabilnom logičkom kontroleru Siemens Tia Portal S7-1500. Tijekom funkcionalnog ispitivanja sustava potrebno je provesti usporedbu različitih modova kontrole automatskog pozicioniranja hidrauličkih cilindara.

Rad mora biti napisan prema Uputama za pisanje diplomskih / završnih radova koje su objavljene na mrežnim stranicama studija.


Zadatak uručen pristupniku: 20. ožujka 2023.

Mentor:

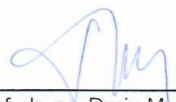


Prof. dr. sc. Dario Matika



Dr. sc. Nikola Turk (komentor)

Predsjednik povjerenstva za
diplomski ispit:

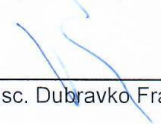

Prof. dr. sc. Dubravko Franković

IZJAVA O SAMOSTALNOJ IZRADBI RADA

Izjavljujem da sam samostalno izradio diplomski rad na temu : Upravljanje i nadzor automatskim sustavom za kontrolu hidrauličkih škara za rezanje metalnog otpada

ZAHVALA

Zahvaljujem prije svega svojim roditeljima koji su bili uz mene kao podrška od samog početka. Posebno zahvaljujem djevojci (zaručnici) Lauri koja mi je od samog početka diplomskog studija pružala podršku i motivaciju kada je bilo najteže. Bez njih ovaj rad nebi bio moguć te ovaj diplomski rad posvećujem njima.

Također zahvaljujem svim profesorima koji su bili uz mene u brojim navratima kao i kolegama iz tvrtke Danieli-Systec koji su mi kontinuirano pomagali i odgovarali na sva pitanja vezana uz diplomski rad.

Sadržaj

1. UVOD	1
2. Programabilni logičko kontroler (PLC)	2
2.1. Uvod	2
2.2. Fizička konfiguracija	3
2.3. Osnovna struktura PLC-a	4
2.3.1. Digitalni ulazni moduli	5
2.3.2. Analogni ulazni moduli	7
2.3.3. Digitalni izlazi	9
2.3.4. Analogni izlazi	13
2.3.5. Sourcing and sinking	14
2.3.6. Centralna procesorska jedinica	15
2.3.7. Memorija	16
2.4. Princip rada (scan cycle)	17
2.5. Programiranje	19
2.6. Tia portal	22
3. SCADA	23
3.1. Povijest	23
3.2. Komponente SCADA sustava	24
3.2.1. Pretvornici i aktuatori	24
3.2.2. Daljinska jedinica, kontroleri na razini polja	25
3.2.3. Centralna jedinica, upravljački centar	26
3.2.4. Komunikacijski sustav	26
3.3. Funkcije SCADA sustava i primjena	27
4. ZADATAK	28
4.1. TIA portal	29

4.1.1.	Automatska i Home sekvenca.....	30
4.1.2.	Postavljanje reference za proporcionalne ventile.....	36
4.1.3.	Predviđanje datuma začepljenja filtra	46
4.1.4.	Funkcija detekcije previsokog tlaka	48
4.1.5.	Upravljački kod cilindra	51
4.1.6.	Kalibracija.....	52
5.	HMI.....	54
5.1.	Uvod u izradu.....	54
5.2.	HMI stroja.....	57
6.	IZVORI	73
7.	POPIS SLIKA I TABLICA	74
8.	Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku	77
8.1.	Sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku	77
8.2.	Sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku	77
9.	DODATAK A	79
10.	DODATAK B	100
11.	DODATAK C	124
12.	DODATAK D	128

1. UVOD

Automatizacija je ključna komponenta suvremenih industrijskih procesa koja omogućuje poboljšanje produktivnosti, kvalitete, efikasnosti rada te sigurnosti radnika. Riječ automatski potječe iz grčke riječi „automatos“, dok se riječ automatizacija u današnjem smislu počinje koristiti 1946. godine. Podrijetlo riječi automatizacija pripisuje se D.S. Harderu koji je u to vrijeme radio kao tehnički menadžer u Ford Motor Company-u [1]. Glavni ciljevi automatizacije su integracija proizvodnih procesa, povećanje razine sigurnosti operatera i radnog predmeta kako bi se povećala produktivnost, poboljšala kvaliteta, učinkovitost i smanjeni troškovi rada te utjecaj ljudske pogreške. Za automatizaciju procesa osnovni zahtjevi odnosno komponente su izvor napajanja, odgovarajući ulazi i izlazi te pravilna povratna informacija i naredbe. Do danas automatizacija je prošla niz transformacija od relejne i kontaktorske logike, programibilnih logičkih kontrolera (PLC-a), sustava nadzora i akvizicije podataka (SCADA) do distribuiranih sustava za upravljanje (DCS). Odabir određene metode ovisi o problemu i području primjene. Trenutno se automatizacija pomoću PLC-a brzo povećava u svim sektorima. MODICON 084 bio je prvi PLC na svijetu koji je komercijalno proizveden od strane Bedford Associates [2].

Struktura rada podijeljena je u poglavlja. U drugom poglavlju biti će teorijski obrađeni programibilni logički kontroleri. U kratko će biti prikazana njihova povijest, osnovni način rada te dijelovi i načini programiranja Simens S7-1500 kontrolera. Zatim će u trećem poglavlju biti prezentiran kratki osvrt na SCADA sustave. U četvrtom poglavlju biti će dano programsko rješenje zadatka, opisane sekvence koje se pojavljuju te biti prikazana vizualizacija procesa. Zaključno će u petom poglavlju biti dan kratki osvrt na rad u vidu zaključka. Zadatak rada je izraditi programsko rješenje za upravljanje hidrauličkim škarama za otpad tvrtke Danieli u programskom paketu TIA portal, koristeći Siemens S7-1500 kontroler te prikazati proces pomoću HMI-a izrađenom u programskom paketu InTouch.

2. Programabilni logičko kontroler (PLC)

2.1.Uvod

U počecima pojave automatizacije pa sve do pojave PLC-a bila je korištena relejna logika. Relejna logika bazirana je na korištenju elektromehaničkih releja kako bi se ostvarile određene funkcije poput osnovnog uključivanja ili isključivanja uređaja pa sve do brojanja i kompleksnijih logičkih operacija. Tražene funkcije dobiju se pravilnim spajanjem releja pomoću fizičkih vodiča (žica). Osnovni nedostatak relejne logike bio je u tome što nakon svake promjene u upravljačkoj logici bilo bi potrebno u najboljem slučaju fizički prespojiti elemente, a najčešće i dodavati nove. Rezultat toga bilo je dugo vrijeme u kojem pogon nije mogao raditi te veliki troškovi. Razvojem mikroprocesora počinju se razvijati PLC-ovi. Vrlo brzo su se vidjele prednosti PLC-a nad relejnom logikom. Bili su pouzdaniji zbog nedostatka pokretnih dijelova te fleksibilniji zato što nije bilo potrebe za promjenom ožičenja pri promjeni proizvodnog procesa već se samo reprogramirao. Osim toga bili su manjih dimenzija i puno otporniji na utjecaje iz okoline poput vlage, vibracija i visokih temperatura. Sve te prednosti uzrokovale su brz napredak PLC-a u industrijskoj automatizaciji.

PLC (programabilni logički kontroler) je kontroler čija se struktura temelji na mikroprocesoru. Zbog skromnih mogućnosti mikroprocesora u počecima razvoja prvo su korišteni za obavljanje sličnih funkcija kao relejni uređaji. Kasnije su se s vremenom te funkcije značajno povećale. Danas PLC u svom programskom kodu može uključiti funkcije logike, sekvence, vremensko usklađivanje, te brojanje i aritmetiku u svrhu upravljanja strojevima i procesima. Prednost PLC-a je njegov dizajn koji omogućuje inženjerima s ograničenim znanjem programiranja da sudjeluju u programiranju PLC-a. Ulazni uređaji koji se koriste mogu biti analogni ili digitalni, a spajaju se na ulazne module. Senzori tlaka, temperature, krajnji prekidači i sve ostalo što prikuplja informacije iz postrojenja smatra se ulaznim uređajima. Izlazni uređaji također mogu biti analogni ili digitalni, ali se spajaju na izlazne module PLC-a, a obuhvaćaju razne aktuatore, lampice, motore i slično. PLC je sličan klasičnom računalu u smislu strukture koja obuhvaća napajanje, CPU, ulazno/izlazne jedinice i memoriju. Osnovna razlika je da je računalu dizajnirano za grafički prikaz informacija dok je PLC optimiziran

za zadatke automatizacije i industrijsko okruženje što ga čini robusnijim i s jednostavnijim jezikom programiranja.

2.2. Fizička konfiguracija

PLC odnosno programabilni logički kontroler najčešće dolazi u dvije različite fizičke konfiguracije. Prva, najčešće jeftinija varijanta korištena za manje kompleksne zadatke su kompaktni odnosno fiksni kontroleri. U slučaju kompaktnih kontrolera radi se o jednom kućištu koje obuhvaća sve potrebne dijelove za rad uređaja. O pojedinim dijelovima bit će riječ detaljnije u sljedećim poglavljima, međutim važno je istaknuti da kompaktni kontroleri sadrže napajanje, centralnu procesorsku jedinicu (CPU) i određen broj ulaza i izlaza u jednom kućištu. Broj izlaza i ulaza se najčešće ne može mijenjati već je unaprijed određen od strane proizvođača. Druga grupa kontrolera koja se susreće u industriji i prevladava kod većih postrojenja i kompleksnijih zadataka su modularni kontroleri odnosno na engleskom poznati još kao Rack mounted PLC. Glavna razlika u odnosu na kompaktne kontrolere je potpuna mogućnost konfiguracije, od napajanja pri čemu se najčešće bira snaga napajanja od nekoliko ponuđenih izbora, zatim izbora centralne procesorske jedinice i na posljétku odabir odgovarajućih ulaznih, izlaznih te komunikacijskih modula. Komponente i osnovni način slaganja prikazan je na slici (Slika 1). Ulazni i izlazni moduli omogućuju priključak različitih senzora i aktuatora iz samog postrojenja. Sve komponente modularnog PLC-a se montiraju na odgovarajuće postolje (eng. rack). Postolje kao takvo može držati od 4 pa sve do 16 ulaznih/izlaznih modula, a može imati i modul za proširenje (npr. ET200MP modul tvrtke Siemens). Modularni PLC-ovi su lakši za održavanje, imaju najčešće više memorije i mogućnost proširenja za razliku od klasičnih kompaktnih kontrolera, međutim skuplji su i većih dimenzija.




Slika 1 Komponente modularnog PLC-a [3]

2.3.Osnovna struktura PLC-a

Osnovni dijelovi PLC-a prikazani su na slici (Slika 2), a sastoje se od:

- Ulaznog dijela (ulazno sučelje koje obuhvaća analogne i digitalne ulaze), pomoću ulaza (input-a) PLC prima podatke iz polja odnosno postrojenja.
- Izlaznog dijela (izlazno sučelje koje obuhvaća analogne i digitalne izlaze), pomoću izlaza (output-a) PLC upravlja uređajima u postrojenju.
- Centralne procesorske jedinice (CPU-a), čija je uloga izvršavanje instrukcija definiranih u kontrolnom programu na temelju ulaznih vrijednosti i određivanje stanje pojedinih izlaza.
- Memorije (obuhvaća memoriju za program i podatke). Memorija sadrži programski kod te ulazne podatke koji čekaju obradu obliku slike ulaza i izlazne podatke u obliku slike izlaza, također sadrži stanja svih varijabli, tajmera i ostalog.
- Napajanja. Služi za prilagodbu mrežnog napona 230V AC na 5V DC potrebnog za napajanje PLC-a.
- Komunikacijskog sučelja koje služi za slanje i primanje podataka na komunikacijskoj mreži, bilo prema HMI-u, drugom PLC-u ili nekom drugom uređaju.

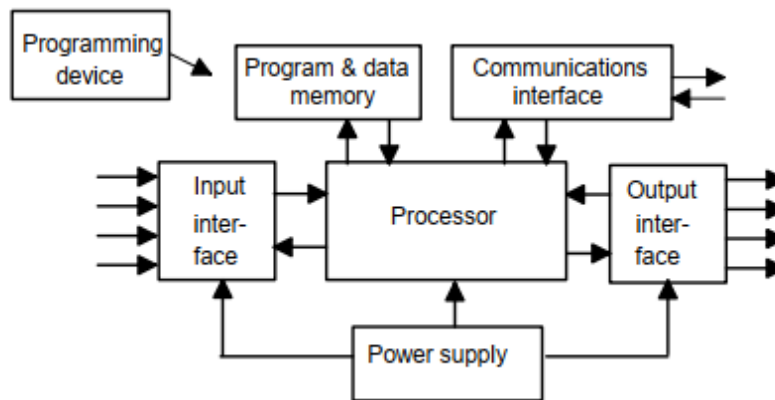


Slika 2 Osnovni dijelovi PLC-a [4]

2.3.1. Digitalni ulazni moduli

Kako bi PLC mogao izvršavati svoju funkciju automatskog vođenja procesa, mora moći pristupiti podacima koji su relevantni za taj proces. Tražene informacije se skupljaju u postrojenju pomoću senzora, međutim kako postoji niz različitih senzora mora postojati odgovarajuća obrada signala kako bi svi signali kojima pristupa CPU bili jednaki. U svrhu toga razvijeni su ulazni moduli. U ovom poglavlju biti će ukratko obrađeni digitalni ulazni moduli kakvi se susreću kod modularnih PLC-a. Svaki digitalni ulazni modul opremljen je s odgovarajućom indikacijom stanja svakog ulaza koji mu pripada u vidu led diode (uključeno/isključeno). Na slici (Slika 3) prikazan je DI 16x24VDC BA digitalni ulazni modul tvrtke Siemens. Ulazni signali kod digitalnih ulaznih modula su diskretni, sa dva moguća stanja, uključeno i isključeno. Uključeno stanje postiže se kada se na ulaz dovede nazivni ulazni napon. Nazivni ulazni naponi mogu biti različiti pri čemu razlikujemo 24 i 48 V DC odnosno 110 i 230 V AC koji se pojavljuju najčešće. Također mogu se susresti i 5 V DC, 12-24 V AC i drugi. Isključeno stanje odgovara naponu 0 V. Uz nazivni napon svaki ulazni modul dodatno ima

određen maksimalni broj ulaza, odnosno ulaznih signala koji se mogu na njega spojiti. Brojevi ulaza koje susrećemo u digitalni ulazni modul su: 4, 6, 8, 10, 16 i 32.

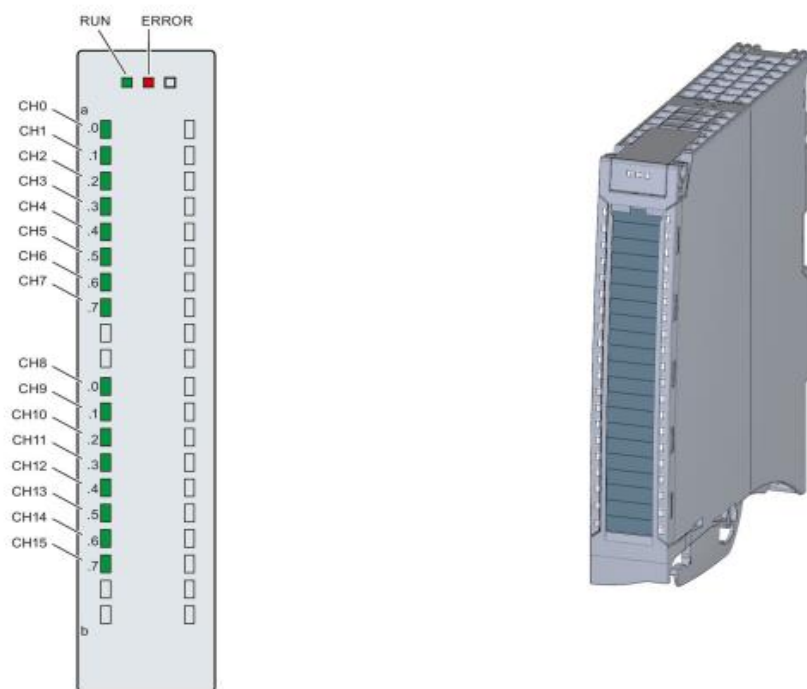


Slika 3 Digitalni modul tvrtke Siemens DI 16x24VDC BA [5]


Prilikom adresiranja ulaza prvi ulaz uvijek je označen bitom 0, u slučaju digitalnog ulaznog modula s 16 ulaza imati ćemo ulaze od 0 do 15. Također najčešće ulazni moduli ne osiguravaju napajanje mjernoj opremi već to napajanje se dovodi izvana. Prilikom izbora između AC i DC senzora biramo između jednostavnosti i otpornosti na šum, što nude AC izvori, i sigurnosti i brzine prepoznavanja promjene ulaznog signala što nude DC izvori.

Slika 4 prikazuje blok shemu djelovanja digitalnog ulaznog modula PLC-a. U slučaju izmjeničnog ulaznog signala prvi korak je ispravljanje signala pomoću mosnog ispravljača. Ako je ulazni signal istosmjerni taj dio nije potreban. Ulazni napon se najčešće smanjuje na 5V DC kako bi bio kompatibilan s ostatkom PLC-a. Kao izolator između strujnog kruga u postrojenju i procesora PLC-a koristi se optosprežnik. Optosprežnik radi na način da kada digitalni impuls prođe kroz LED diodu

proizvede se impuls infracrvene svjetlosti. Taj impuls pobudi fototranzistor koji omogućí protok struje u svom krugu. Fizički razmak između diode i tranzistora osigurava električnu izolaciju dok je istovremeno omogućen prijenos impulsa s jednog kruga na drugi. Osnovna shema prikazana je na slici 5

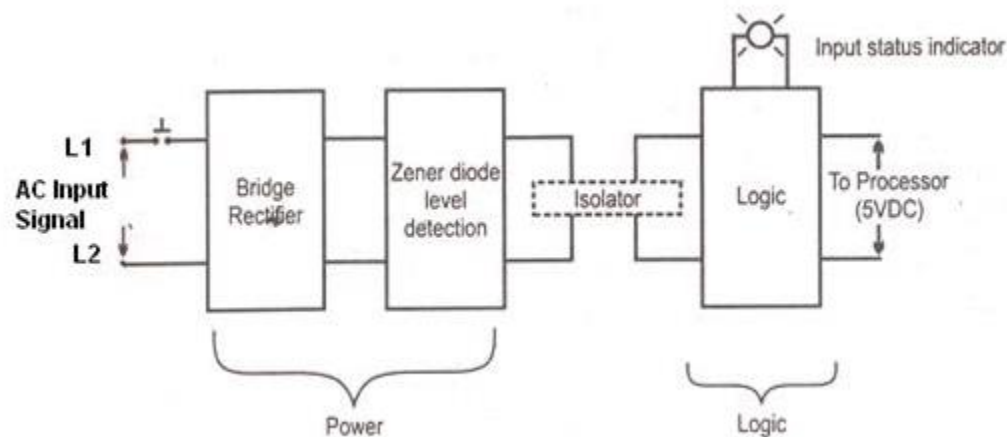

Slika 4 Blok shema načina rada digitalnog ulaza PLC-a [6]

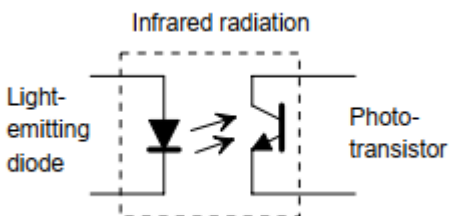


Slika 5 Osnovna izvedba optosprežnika [4]

2.3.2. Analogni ulazni moduli


Druga grupa ulaznih modula koja se susreće su analogni ulazni moduli. U postrojenju se javlja gotovo uvijek potreba za nadzorom analognih veličina kao što su tlakovi, protoci ili temperature. Te veličine ne možemo opisati s dva stanja odnosno s dva bita i zbog toga su razvijeni analogni ulazni

moduli. Osnovna razlika je što analogni ulazni modul na svom ulazu ima A/D pretvornik. A/D pretvornik pretvara ulazne signale iz senzora u digitalne signale koji se onda dalje prosljeđuju memoriji kao što je pojednostavljeno prikazano na slici (Slika 6). Signalima onda pristupa CPU na početku novog ciklusa. Kako bi jedan analogni ulazni modul mogao imati više ulaza koristi se multiplekser. Korištenje multipleskera omogućuje da jedan analogni ulazni modul ima i do 16 analognih ulaza. Još jedan parametar koji definira kvalitetu modula je njegova rezolucija. Tri osnovne izvedbe su s 8-bitnom, 12-bitnom, 16-bitnom rezolucijom. Modul s 16-bitnom rezolucijom će podijeliti ulazni raspon vrijednosti na $2^{16} = 65536$ dijelova što rezultira točnijim očitanjem ulaza.

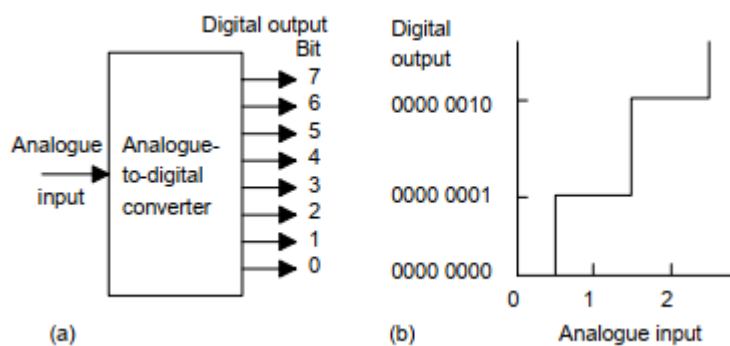

Slika 6 Prikaz osnove rada A/D pretvornika [4]

U praksi se susrećemo s različitim analognim signalima ovisno o vrsti senzora koji koristimo. Pri tome najčešće susrećemo naponske signale u rasponu od 0-5 V DC i 0-10 V DC, pri čemu ukoliko se radi npr. o senzoru tlaka 0-250 bara i naponskom rasponu 0-5 V, vrijednost 0 V odgovara tlaku 0 bara, dok vrijednost 5 V odgovara tlaku 250 bara. Između bi trebala vrijediti linearna podjela međutim zbog nesavršenosti senzora javljaju se greške nelinearnosti i greške histereze prikazane na slici (Slika 7).

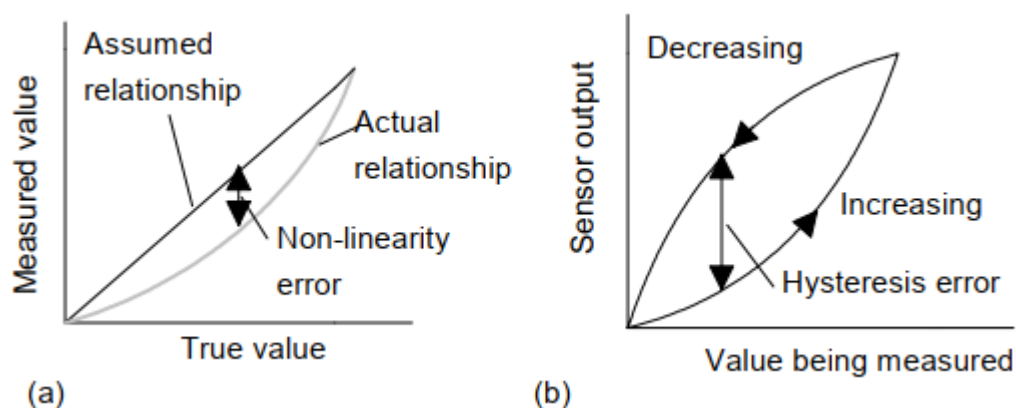


Slika 7 Izvori pogrešaka kod analognih senzora [4]

Druga najzastupljenija vrsta analognih ulaza su strujni ulazi 0-20 mA i 4-20 mA. Signal 4-20 mA široko je prihvaćen zbog lake mogućnosti otkrivanja kvara na vodiču između senzora i PLC-a.

2.3.3. Digitalni izlazi

Na kraju svakog ciklusa PLC-a rezultati logičkih operacija određenih korisnički definiranim programom proslijeđuju se putem digitalnog izlaznog modula na uređaje u postrojenju. S obzirom da su dobiveni izlazni signali vrlo niske snage, potrebno je izvršiti obradu signala. Tome služe digitalni izlazni moduli. Ne samo da omogućuju korištenje izlaznih uređaja većih snaga nego i vrše odvajanje izlaznih krugova PLC-a od energetske krugova u postrojenju.

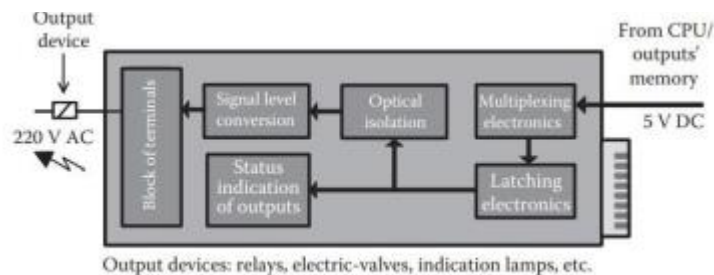


Slika 8 Blok dijagram rada digitalnog izlaznog modula [7]

Slika 8 Prikazuje blok dijagram načina rada digitalnog izlaznog modula. Ulazni signal se prvo dekodira u demultiplekseru, zatim prolazi kroz optičko odvajanje pomoću optosprežnika kao što su prolazili i digitalni ulazni signali. Time se odvajaju izlazni strujni krugovi PLC-a od strujnih krugova u postrojenju. Dobiveni signal se onda koristi za uklapanje prekidača koji povezuje vanjski izvor napajanja s izlaznim uređajima što omogućuje korištenje uređaja većih snaga. Kao i kod digitalnih ulaznih modula oni sami rijetko napajaju izlazne potrošače već služe kao prekidači. Vanjski izvori napajanja su 120 V, 230 V AC ili 24 V DC najčešće, no mogu biti i druge vrijednosti. Na kraju svakog PLC ciklusa izlazni signali se zapisuju u memoriju te se serijski prosljeđuje do izlaznih modula. Zbog cikličkog načina rada PLC-a odnosno činjenice da PLC periodički ažurira izlazne signale oni na izlazne module stižu periodički. Tu dolazi do potrebe za dodatnim elektroničkim sklopom u izlaznom modulu koja će zadržati izlaznu vrijednost do sljedećeg ažuriranja (na slici tu funkciju vrši blok Latching electronics).


Razlikujemo tri vrste izlaza kod izlaznih modula:

- Relejni izlazi. Kod relejnog izlaza signal iz PLC-a se koristi za sklapanje releja. Releji mogu provoditi veće struje koje se mogu javiti prilikom upravljanja opremom u odnosu na izlazne module tranzistorskog tipa pa su pogodni za uklapanje većih tereta. Glavni nedostatak relejnih izlaza je relativno spor odziv (često više od 10 ms) međutim najotporniji su na nagle promjene struja i napona od sve 3 vrste izlaza. Također odvajaju izlazni krug PLC-a od strujnih krugova u postrojenju. Mogu se koristiti u kombinaciji i s istosmjernim i s izmjeničnim vanjskim naponom. Relejni izlaz prikazan je na slici 9.

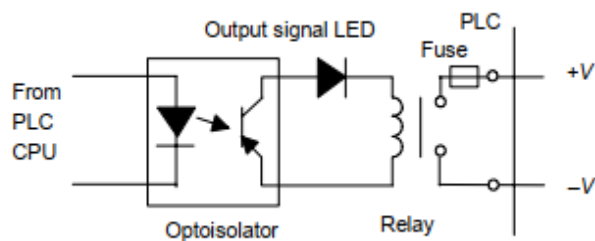


Slika 9 Električna shema relejnog izlaza PLC-a [4]

- Tranzistorski izlazi. Kod tranzistorskog izlaza signali iz PLC-a se koriste za sklopavanje tranzistora. Naspram relejnih izlaza imaju puno brže vrijeme djelovanja, međutim osjetljivi su na struje veće od nazivnih i inverzne napone. Za zaštitu tranzistora koriste se osigurači ili elektronička zaštita, a za galvansko odvajanje koriste se optosprežnik. Koriste se samo za istosmjerne vanjske izvore napona. Tranzistorski izlazi NPN i PNP tipa prikazani su na slici 10.

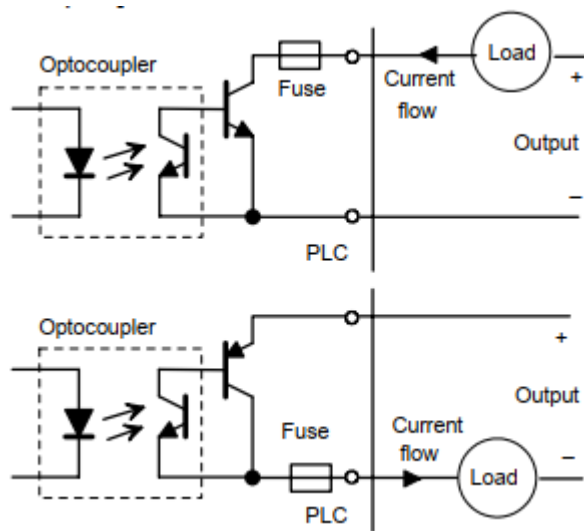

Slika 10 Električna shema tranzistorskog izlaza PLC-a [4]


- Izlazi pomoću trijaka. Također moraju koristiti optosprežnike za galvansko odvajanje. Za razliku od tranzistorskih izlaza koriste se isključivo kod izmjeničnih vanjskih napajanja i izuzetno su osjetljivi na struje veće od nazivnih. Zato se gotovo uvijek koriste osigurači za zaštitu. Slika 11 prikazuje izlaz izveden pomoću trijaka.

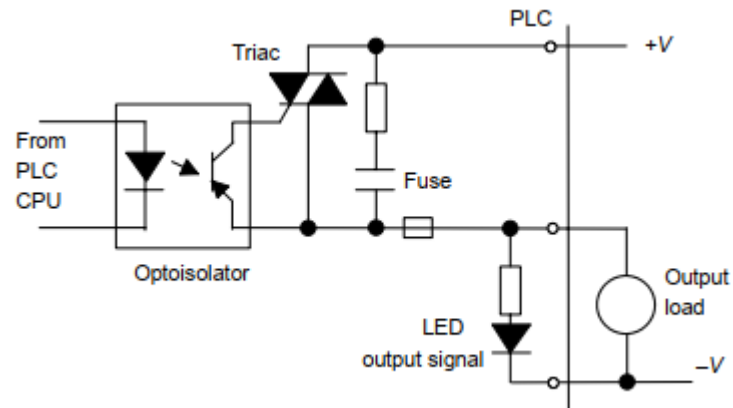

Slika 11 Električna shema izlaznog kruga PLC-a izvedenog trijakom [4]

2.3.4. Analogni izlazi

U praksi kod postrojenja susrećemo osim diskretnih upravljačkih uređaja poput ON/OFF ventila i analogne upravljačke uređaje s mogućnošću finije regulacije i upravljanja. Za upravljanje takvim uređajima koriste se analogni izlazni moduli. Analogni izlazni modul od PLC-a dobiva podatke najčešće u formatu word koji se sastoji od 16 bita. Kao i digitalni izlazni modul podaci se dobivaju na temelju upravljačkog programa i prosljeđuju se na izlaz na kraju svakog ciklusa. Kao i kod analognih ulaza postoje izvedbe s različitom rezolucijom (12-bit ili 16-bit D/A pretvornici).

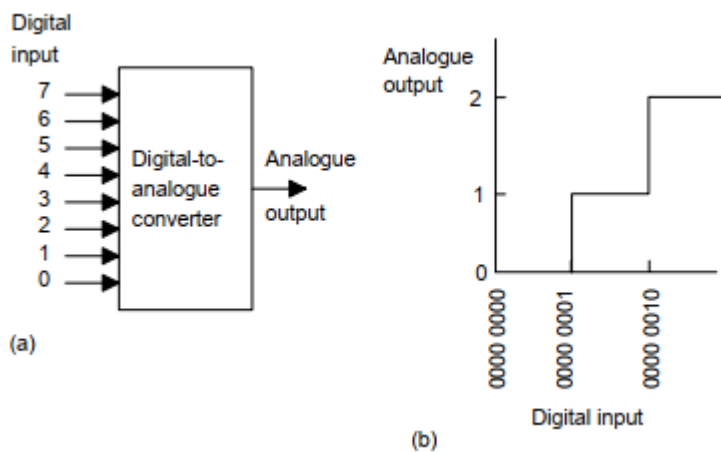


Slika 12 Prikaz osnove rada D/A pretvornika [4]

Za razliku od analognih ulaznih modula s A/D pretvorbom ovdje se susreće D/A pretvorba s izlaznim naponskim signalima ± 10 V, ± 5 V, 0-10 V i 0-5 V te strujnim signalima 0-20 mA, 4-20 mA i 0-24 mA. Slika 12 prikazuje osnovnu funkciju D/A pretvornika.


2.3.5. Sourcing and sinking

Engleski nazivi sourcing and sinking primjenjuju se kao još jedan parametar za definiranje ulaznih odnosno izlaznih modula PLC-a. Odnose se na smjer struje. Slika 13 prikazuje digitalni modul koji djeluje kao ponor struje (sinking), desno i digitalni modul koji djeluje kao izvor struje za uređaj (sourcing), lijevo. Kod digitalnih izlaznih modula s tranzistorskim izlazima NPN tranzistor se koristi kod modula koji djeluje kao ponor struje dok se PNP tranzistor koristi kod modula koji djeluje kao izvor struje.

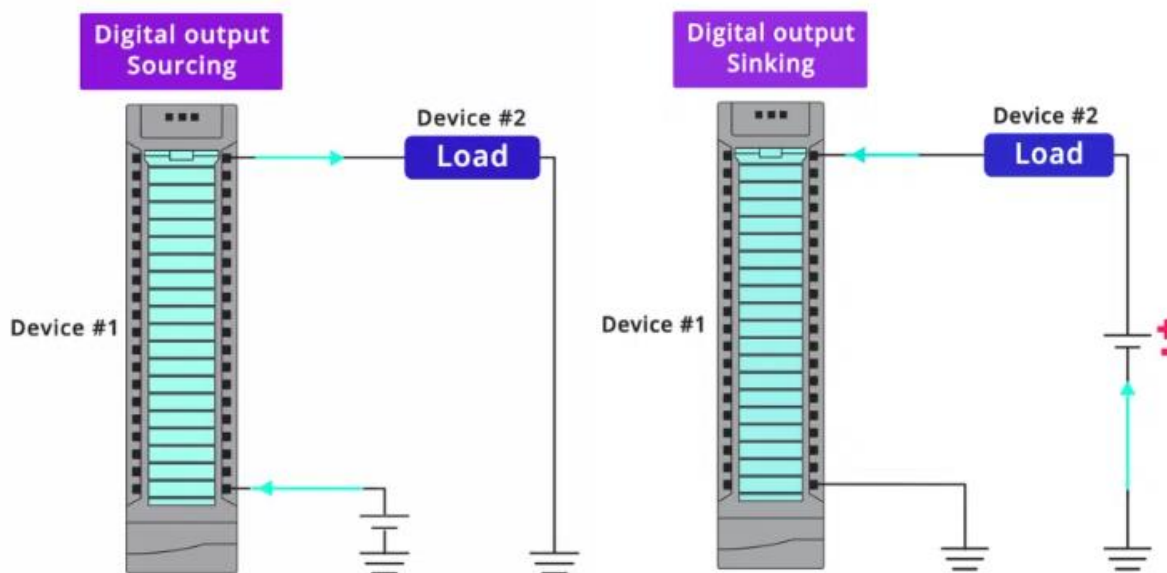

Slika 13 Prikaz definicije izvora odnosno ponora signala kod digitalnih izlaza PLC-a [8]

Digitalni ulazni moduli prikazani su na slici (Slika 14) pri čemu je modul sinking tipa prikazan lijevo, dok je modul sourcing tipa prikazan desno.

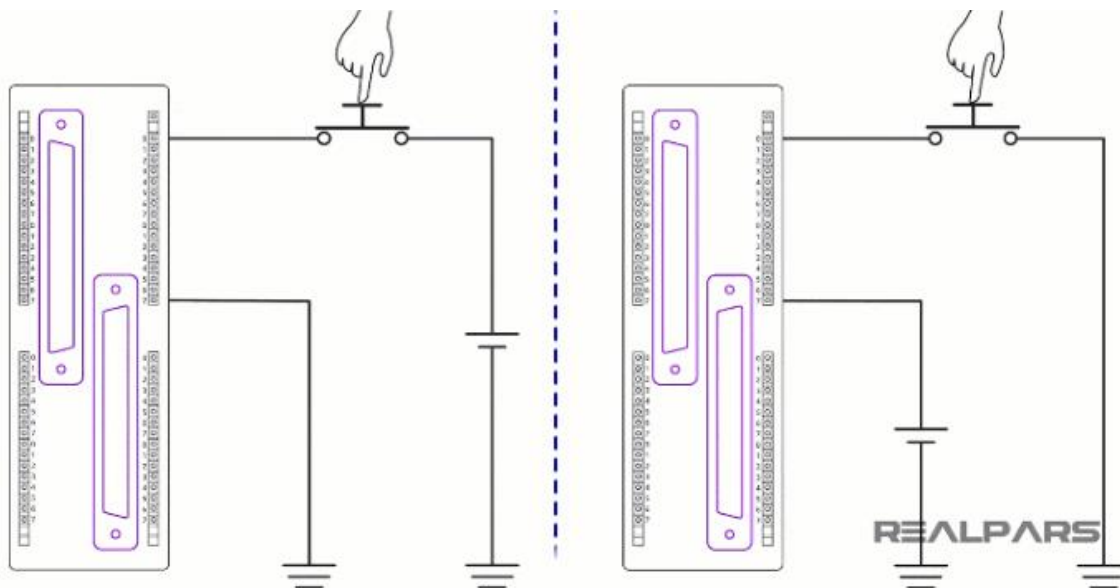


Slika 14 Prikaz definicije izvora odnosno ponora signala kod digitalnih ulaza PLC-a [9]

2.3.6. Centralna procesorska jedinica

CPU PLC-a poznat je pod nekoliko naziva. Centralna procesorska jedinica, kontrolna jedinica ili jednostavno, računalo. Slika 15 prikazuje osnovnu strukturu PLC-a u vidu blok dijagrama. Obuhvaća memorijske, adresne i kontrolne sabirnice, centralnu procesorsku jedinicu, ulazne izlazne module i memoriju. U ovom poglavlju naglasak će biti na centralnoj procesorskoj jedinici. Centralna procesorska jedinica (CPU) služi za obradu svih podataka u PLC-u dok joj se radna frekvencija kreće od 1 do 8 MHz. U ovom radu nećemo ulaziti u unutarnju strukturu CPU-a, ona ovisi o mikroprocesoru koji se primjenjuje, međutim općenito svi sadrže osnovne elemente. Aritmetičku i logičku jedinicu koja se koristi za obradu podataka te izvršavanje aritmetičkih te logičkih operacija. Memoriju odnosno registre koji se koriste prilikom izvršenja programskog koda i kontrolnu jedinicu. Napaja se iz vanjskog izvora napajanja koji osigurava 5 V istosmjerni napon.

Podaci se u PLC-u prenose putem sabirnica pri čemu razlikujemo više vrsta sabirnica. Podatkovne sabirnice, za prijenos podataka koje koristi CPU pri obradi podataka. Adresne sabirnice koje prenose

adrese memorijskih lokacija. Kontrolne sabirnice te sistemske sabirnice za komunikaciju između ulazno/izlazne jedinice i ulazno/izlaznih modula.

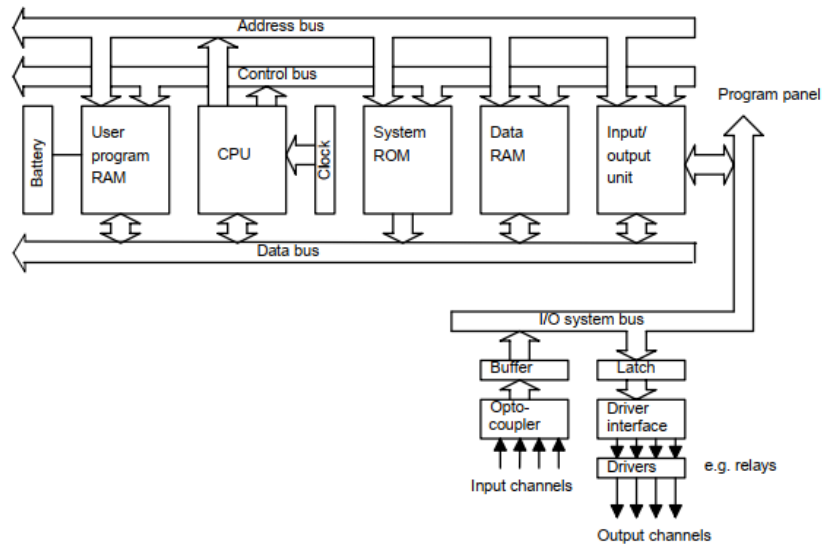

Slika 15 Blok dijagram unutarnjih komponenti PLC-a [4]

2.3.7. Memorija

Organizacija memorije u PLC-u može ovisiti o proizvođaču, međutim njena struktura je uvijek ista. Memorija koju susrećemo jednaka je memoriji u klasičnim računalima i može se podijeliti u tri osnovne vrste:

- ROM (read only memory). Koristi se za pohranu operativnog sustava samog PLC-a. To je trajna memorija bez mogućnosti brisanja
- RAM (random access memory). Jedan dio RAM memorije služi za pohranu korisničkog programa, dok se drugi dio koristi za pohranu statusa svih ulaza i izlaza PLC-a, pohranu vrijednosti brojila te tajmera. Dio RAM memorije u kojoj se nalazi programski kod nije moguće mijenjati tijekom izvršavanja koda.


- EPROM (erasable and programmable read only memory). Može se pojaviti kao dodatak u obliku dodatnog modula. Koristi se ako se želi trajno pohraniti programski kod PLC-a.

Kako bi se spriječio gubitak podataka iz RAM memorije u slučaju gubitka napajanja do sada se najčešće koristila vanjska baterija. Danas se sve češće programski kod učitava i u EPROM memoriju koja svoj sadržaj zadržava trajno. U slučaju dugotrajnog gubitka napajanja pri ponovnom pokretanju PLC-a u RAM memoriju se učitava programski kod spremljen u EPROM-u. Kod starijih verzija Allen Bradley PLC-a memorija je bila organizirana u datoteke pri čemu je svaka imala 1000 elemenata.

2.4. Princip rada (scan cycle)

Ciklus PLC-a (eng. Scan cycle) osnova je rada svakog PLC-a, neovisno o proizvođaču. Određuje kada PLC pristupa ulaznim podacima, generira izlazne podatke i izvršava programski kod. Unutar jednog ciklusa učitavaju se signali obrađeni u analognim i digitalnim ulaznim modulima. Ti se signali zatim pohranjuju u RAM memoriju prije nego što se izvrši programski kod tako da u slučaju promjene signala na ulazu tijekom izvršenja koda PLC ima pristup slici koju uzima kao referencu. Nakon što se programski kod izvrši, generiraju se izlazni signali, zapisuju u memoriju kao izlazna slika koja se šalje odgovarajućim izlaznim modulima. Slika 16 preuzeta je iz izvora izvora [3] prikazuje osnovni ciklus Siemens PLC-a.

Ciklus PLC se stalno ponavlja u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Vrijeme jednog ciklusa kreće se obično između 10-50 ms, pri čemu se može definirati najmanje vrijeme ciklusa kao na slici, međutim može se definirati i najveće vrijeme ciklusa. Ukoliko trajanje ciklusa PLC-a prijeđe maksimalnu zadanu vrijednost PLC kreće u izvršenje posebnog organizacijskog bloka OB 80. Ukoliko u OB 80 bloku ne postoji korisnički kod koji određuje kako se PLC treba ponašati nakon predugog ciklusa PLC prelazi u STOP način rada. Vrijeme ciklusa ovisi o vrsti korištenog CPU-a, veličini programskog koda, broju ulaza koje je potrebno čitati, ali i o primjeni posebnih organizacijskih blokova definiranih u nastavku.

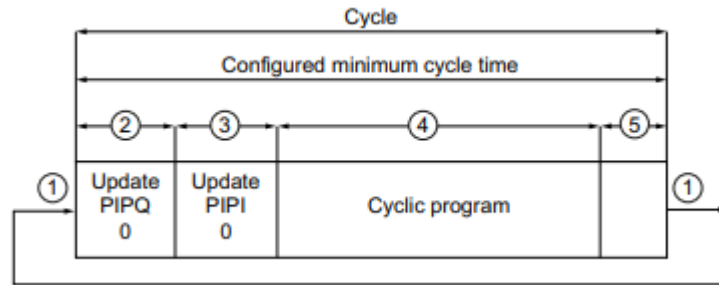

Slika 16 Grafički prikaz ciklusa PLC-a [10]

Slika 16 prikazuje jedan ciklus Siemens PLC-a, pri čemu su označeni sljedeći koraci:

- 1: početak mjerenja vremena ciklusa
- 2: prijenos izlaznih signala iz RAM memorije prema izlaznim modulima
- 3: učitavanje novih vrijednosti ulaznih modula u memoriju
- 4: izvršenje programskog koda
- 5: čekanje definiranog minimalnog vremena ciklusa ukoliko je korisnik tako definirao

Prilikom pisanja programskog koda kod Siemens PLC-a razlikujemo tri osnovna organizacijska bloka. Klasični organizacijski blokovi poput bloka OB1 koji se izvršavaju u svakom ciklusu međutim nemaju fiksno vrijeme izvršavanja. Blokovi s tzv. vremenski vođenim izvršavanjem (time driven execution blok) koji ima određeno fiksno vrijeme izvršavanja, ukoliko dođe na red vrijeme izvršavanja tog bloka, ostali dio koda se pauzira, izvrši se taj blok te se ciklus nastavlja. Takvi blokovi koriste se kod PID regulacije gdje je potrebno kontinuirano i fiksno vrijeme izvršavanja. Uz gore navedene dvije vrste blokova razlikujemo još i blok pod nazivom hardverski prekid (hardware interrupt) koji se izvršava ukoliko se detektira unaprijed određena promjena na nekom od fizičkih ulaza PLC-a. Predlaže se njihovo korištenje samo u ograničenom broju uvjeta zbog nepredvidivog utjecaja na vrijeme ciklusa PLC-a. Također oni imaju najveći prioritet izvršavanja od sva tri do sad navedena bloka.

2.5. Programiranje

Prilikom programiranja PLC-a na raspolaganju imamo niz programskih jezika. Oni mogu biti vizualni poput Ladder logic programskog jezika odnosno mogu biti tekstualni poput Structured text (ST) odnosno Structured control language (SCL), koji se koristi kod programiranja Siemens PLC-a. Ljestvičasta logika odnosno Ladder logic programiranje razvijeno je s ciljem da se inženjerima koji rade na problemu programiranja PLC-a omogući jednostavni programski jezik koji mogu koristiti bez značajnog znanja računalnog programiranja. Danas pet programskih jezika koji se koriste pri programiranju PLC-a pripadaju standardu IEC 61131-3, a to su:


- Ladder Diagram (LD)
- Sequential Function Charts (SFC)
- Function Block Diagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)

Tablica 1 prikazuje programske jezike na raspolaganju pri programiranju Siemens S7-1200 i S7-1500 PLC-a.

Programming language	S7-1200	S7-1500
Ladder diagram (LAD)	yes	yes
Function block diagram (FBD)	yes	yes
Structured Control Language (SCL)	yes	yes
Graph	no	yes
Statement list (STL)	no	yes


Tablica 1 Programski jezici prihvaćeni u novim Siemens S7-1200 i S7-1500 kontrolerima [11]

Najrašireniji programski jezik je Ladder i kao takav najviše je korišten u rješavanju diplomskog zadatka [12]. Primjer Ladder programiranja dan je u nastavku zajedno s dijagramom logike čitanja koda.

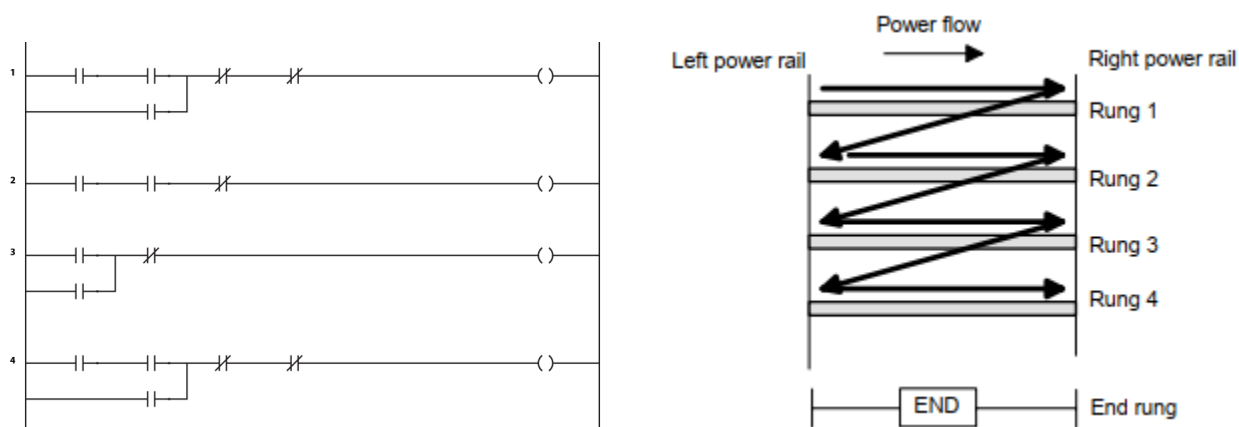

Slika 17 Princip programiranja u ljestičastoj strukturi i dijagram čitanja [13], [14]

S obzirom da je zadatak diplomskog rada izrađen na Siemens PLC-u na slici 18 je prikazan postupak pri prebacivanju programskih jezika u strojni jezik PLC-a te će se sljedeći odlomak odnositi na Siemens PLC-e. U starijim verzijama (S7-300, S7-400) i Ladder dijagram i Function block dijagram programski jezici morali su prvo biti prebačeni u STL, a zatim u strojni jezik, dok kod novijih PLC-a svi programski jezici su jednaki, nema gubitka performansi uslijed prebacivanja u STL, već se direktno svi jezici prebacuju u strojni jezik kao što prikazuje Slika 18.

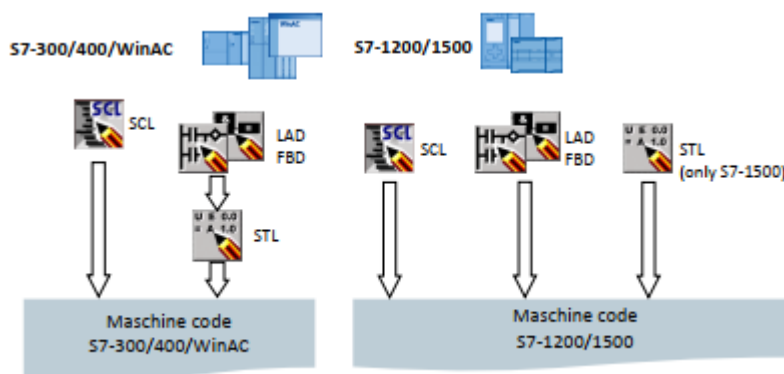

Slika 18 Način prevođenja programskih jezika Siemens PLC-a [11]

Prilikom programiranja moramo kreirati blokove. Razlikujemo funkciju (FC), blok podataka (DB), organizacijski blok (OB) i funkcijski blok (FB). Razlika između funkcije i funkcijskog bloka je ta što funkcijski blok pri pozivanju kreira svoj blok podataka u kojem mogu biti spremljene statičke varijable, što kod funkcije nije slučaj. Prilikom kreiranja bloka podataka razlikujemo optimizirane blokove i ne optimizirane blokove. U slučaju optimiziranih blokova ne definiramo točne adrese varijabli već ih sam PLC posloži na način da zauzimaju najmanji memorijski prostor. Kada se koriste imena varijabli (tagova) a ne njihove fiksne adrese pri programiranju radi se o simboličkom programiranju.

U slučaju pogreške u izvođenju programa PLC će pozvati organizacijski blok OB121, ukoliko blok nije definiran PLC će prijeći iz RUN načina rada u STOP način rada.

2.6. Tia portal

TIA Portal funkcioniра kao јединствена platforma koja obuhvaća različite komponente automatizacije poput kreiranja programskog koda, konfiguracije hardvera, dijagnostiku i vizualizaciju. Razvijen je od strane Siemensа isključivo za Siemens PLC-e (Programmable Logic Controllers) kao i HMI (Human Machine Interfaces). Trenutno su na tržištu dvije verzije programskog paketa. TIA Portal basic licenca koja dopušta programiranje samo za S7-1200 kontrolere i TIA Portal Professional licenca koja proširuje podršku na starije modele poput S7-300 i S7-400 uz mogućnost programiranja i novih S7-1200 i S7-1500 kontrolera. Najnovija verzija paketa je verzija 17, pri čemu se kod programiranja mora paziti da starija verzija programa ne može otvoriti projekt iz novije verzije. Programiranje je moguće u svim programskim jezicima navedenim u prošlom poglavlju čime se omogućuje programiranje svakog bloka jezikom najprikladnijim za funkciju koju izvršava. Istodobno prikazivanje vizualizacije u stvarnom vremenu i pomoćni programi za praćenje omogućuju nadzor ponašanja sustava zajedno sa praćenjem stanja svih varijabli unutar PLC-a. Dodatna prednost korištenja TIA Portala uključuje simulaciju i virtualno puštanje u rad pogona čime se omogućuje testiranje i provjera programskog koda u virtualnom okruženju prije stvarne implementacije. Mogućnost testiranja smanjuje rizik od pogrešaka i omogućava njihovo ranije uočavanje i smanjuje vrijeme potrebno za puštanje postrojenja u pogon. Programski kod diplomskog zadatka u cijelosti je napravljen u programskom paketu TIA Portal, te je izvršena simulacija svakog pojedinog dijela što će biti prikazano u poglavlju 5.

3. SCADA

3.1.Povijest

SCADA sustav kakav se danas susreće u industriji prošao je kroz niz promjena tijekom godina. Razvoj započinje oko 1920-ih godina pri čemu se John B. Harlow smatra ocem suvremenih SCADA sustava [18] zato što je 1921. godine dizajnirao sustav koji je automatski detektirao promjenu stanja na drugom, udaljenom sustavu. Prilikom promatranja SCADA sustava i njihove povijesti ističu se četiri ključna razdoblja. Prvo razdoblje odnosno prva generacija SCADA sustava bazirana je na centralnom računalu uz vrlo male, gotovo nikakve sposobnosti umrežavanja. Takvi sustavi su bili samostalni, bez mogućnosti povezivanja s drugim SCADA sustavima. Imali su mogućnost povezivanja s pripadnim udaljenim jedinicama (eng. Remote terminal unit), međutim samo ako su bili od istog proizvođača kao i centralno računalo.

Razvojem u područjima komunikacija i elektrotehnike razvija se i druga generacija SCADA sustava. Jedna od glavnih promjena u odnosu na prvu generaciju je bila implementacija LAN tehnologije. Razvila se mogućnost povezivanja više SCADA sustava koji su mogli onda dijeliti informacije u realnom vremenu. Iako je druga generacija dovela brojne napretke jedan od glavnih nedostataka je i dalje ostao, mogućnost komuniciranja opreme jedino ako je od istog proizvođača. Taj je nedostatak riješen u trećoj generaciji SCADA sustava.

Treća generacija SCADA sustava poznata kao i umrežena SCADA zaslužna je za uvođenje raznih komunikacijskih protokola od kojih je najznačajniji bio IP protokol. Također proizvođači uvode standardne načine komuniciranja opreme što je za rezultat dovelo do mogućnosti komuniciranja svih elemenata SCADA sustava preko interneta, kao i mogućnost komunikacije opreme različitih proizvođača.

Posljednja, četvrta generacija koja se razvija danas naziva se IOT SCADA, odnosno Web SCADA. Razvija se mogućnost nadziranja postrojenja u bilo kojem trenutku bilo gdje putem mobitela ili računala.

Jedan od najvećih korisnika SCADA sustava danas je elektroenergetski sustav. Trenutno koristi niz različitih komunikacijskih protokola. Kao cilj koji se nastoji postići u budućnosti je postojanje jedinstvenog komunikacijskog protokola na razini prijenosa, distribucije i opskrbe električnom energijom uvođenjem komunikacijskog protokola IEC 61850.


3.2.Komponente SCADA sustava

3.2.1. Pretvornici i aktuatori

Pretvornici i aktuatori predstavljaju senzore i upravljačke uređaje u vidu motora, releja i drugo. Direktno su fizički ili električki vezani za proces koji se nadzire i upravlja. Mogu biti povezani ili s PLC-om ili s RTU-om (Remote Terminal Unit), a služe kao izvori podataka za upravljanje i nadgledanje sustava, odnosno kao uređaji kojima se vrši daljinsko upravljanje. Slika 19 prikazuje osnovne dijelove SCADA sustava.

Pretvornici odnosno senzori prate vrijednosti promatrane veličine bilo da se radi o digitalnim sensorima poput senzora krajnjeg položaja ili da se radi o analognim sensorima poput senzora tlaka. Postoje 3 načina prijenosa signala od senzora do RTU-a. Prvi način je prijenos signala s izlaza senzora direktno do RTU-a gdje se onda oni obrađuju pomoću mjernog pretvornika, multipleksera i A/D pretvornika. Nedostatak metode je što se moraju prenositi signale visoke razine snage (0-5 A ili 0-100 V). Druga metoda na mjestu senzora objedinjuje i mjerni pretvornik čime se signali iz senzora transformiraju na signale 0-10 mA. Treća metoda, danas najzastupljiva, nije metoda objedinjuje potpunu obradu signala na mjestu senzora uključujući mjerni pretvornik, multiplekser i A/D pretvorbu čime se onda do RTU-a prenosi digitalni signal pomoću LAN kabela. Prednost ove metode su značajno smanjeni troškovi ožičenja za prijenos signala do RTU-a.

Aktuatori primaju naloge od RTU-a ili PLC-a te pomoću sklopnika, pomoćnih releja ili elektromotora zatvaraju ili otvaraju prekidače, rastavljače, ventile i upravljaaju drugom opremom.

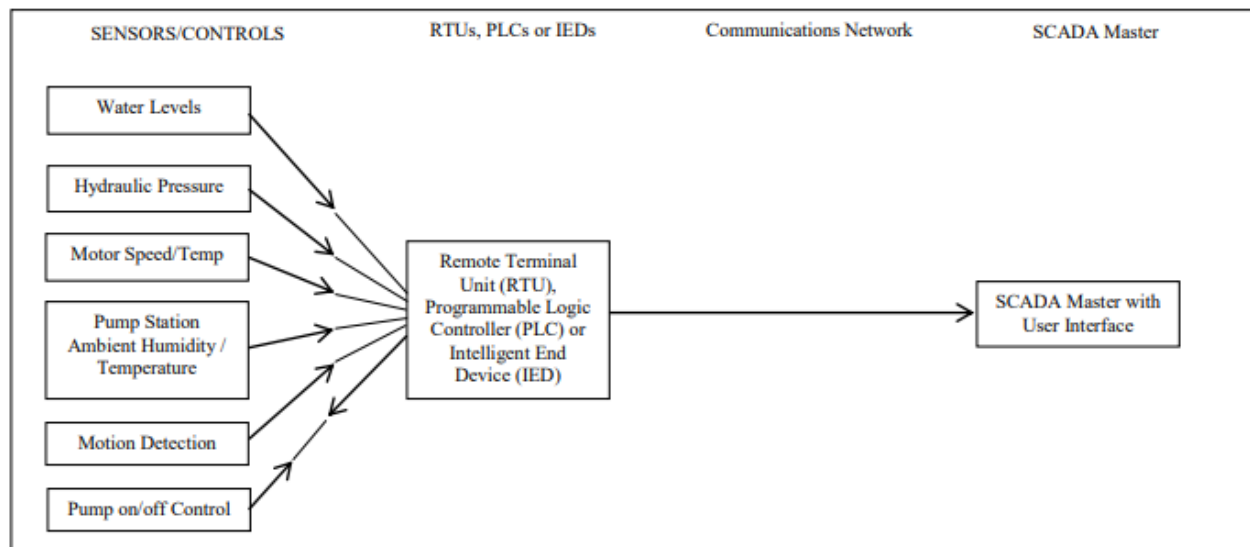

Slika 19 Osnovni dijelovi SCADA sustava [15]

3.2.2. Daljinska jedinica, kontroleri na razini polja

Prilikom promatranja SCADA sustava u elektroenergetskom sustavu kao daljinske jedinice koje omogućuju nadzor i upravljanje svake pojedine rasklopne stanice, transformatorske stanice ili drugog postrojenja koriste se tzv. RTU-ovi odnosno eng. Remote terminal unit. RTU predstavlja računalni komunikacijski podsustav koji objedinjuje tri osnovne funkcije:

- Prikupljanje, obradu i prijenos podataka iz postrojenja do nadređenih daljinskih centara upravljanja.
- Izvršenje upravljačkih naredbi iz centra daljinskog upravljanja pomoću aktuatora spomenutih u prošlom poglavlju.
- Upravljanje aparatima i uređajima u postrojenju pomoću miša i tipkovnice na računalu.

Za razliku od RTU-a koji služi kao centar za prikupljanje podataka i prosljeđivanje naredbi PLC-u na temelju ulaza koje dobiva ili direktno iz senzora ili preko RTU-a i na temelju upravljačke logike izvršava određene akcije upravljanja.

3.2.3. Centralna jedinica, upravljački centar

Centralna jedinica (eng. Master terminal unit (MTU)) smještena je u upravljačkom centru odnosno centru vođenja. Osnovna funkcija centralne jedinice je daljinsko upravljanje, to jest slanje upravljačkih signala RTU-ovima u udaljenim postrojenjima, kao i kontrola sigurnosti. Može komunicirati sa svim RTU uređajima pod svojim nadzorom, kao i s RTU uređajima susjednih elektroenergetskih sustava.

Vizualni prikaz cijelog sustava omogućuje HMI (eng. Human Machine Interface). HMI omogućuje prikaz informacija dobivenih iz daljinskih stanica da budu na jednostavan, lako razumljiv i pregledan način prikazani na ekranu računala. Osim samog nadzora HMI omogućuje i slanje komandi odnosno daljinsko upravljanje sustavom. Prilikom izrade HMI sučelja postoji veliki niz mogućih načina prikaza informacija, od prikazivanja trendova, alarma i upozorenja, do osnovnih podataka i komandi. Programer koji je zadužen za izradu HMI sučelja mora prikazati sve bitne informacije operaterima, a da i dalje zadrži preglednost i jednostavnost upravljanja.

3.2.4. Komunikacijski sustav

Komunikacijski sustav povezuje centralno računalo s PLC-ima i RTU-ovima u daljinskim postrojenjima. Sastoji se od komunikacijske opreme i komunikacijskog medija. Kao komunikacijski medij mogu se koristiti visokofrekventne veze (VF), niskofrekventne veze (NF), svjetlovodne veze, satelitske veze te radio veze. Za primjer može se uzeti prijenosni sustav Republike hrvatske. Komunikacija je najčešće bazirana na korištenju svjetlovodnih veza zbog njihovog vrlo velikog prijenosnog kapaciteta. Svjetlovodni vod se ugrađuju u zaštitne vodiče na nadzemnim dalekovodima. Također zbog sve većih prijetnji od informatičkih napada na sustav važno je prilikom odabira komunikacijskog medija osigurati dovoljnu razinu sigurnosti prijenosa podataka. U slučaju malih industrijskih postrojenja to nije toliko značajan problem zato što se cijela mreža nalazi u postrojenju i najčešće je korištena fizička odnosno žičana veza.

3.3.Funkcije SCADA sustava i primjena

Funkcije SCADA sustava:

- Prikupljanje podataka. Pomoću senzora, RTU-a i komunikacijskog medija podaci se prenose u glavno računalo gdje se obrađuju i prikazuju operaterima
- Daljinsko upravljanje. SCADA s pripadnim dijelovima omogućuje operaterima daljinsko upravljanje postrojenjima. To smanjuje potrebu za stalnom posadom odnosno dolazi do pojave postrojenja bez posade.
- Prikaz podataka. Kako je spomenuto u poglavlju 3.2.3 svi skupljeni i obrađeni podaci koji su relevantni za vođenje sustava prikazuju se operaterima u centrima vođenja. Također uz sam prikaz trenutnih podataka u računalu se spremaju i prošli podaci koji mogu služiti prilikom analize događaja.
- Alarmi. Kao što će biti izvedeno i u rješenju ovog diplomskog rada, prilikom vođenja bilo kojeg procesa mogu se javiti neka nepredviđena stanja, potencijalno opasna za opremu i ljude. Kako bi se operateru skrenula pozornost na ta stanja i eventualno onemogućio daljnji rad dijela sustava ili cijelog sustava u SCADU su uvedeni alarmi.

SCADA sustav se primjenjuje u gotovo svim industrijama od kojih su neki primjeri dani u nastavku:

- Prijenos i distribucija električne energije, elektrane.
- Prerada ulja i nafte.
- Proizvodnja hrane i pića, vodovod i postrojenja za preradu otpadnih voda.
- Prijevozna infrastruktura, metalna industrija.

4. ZADATAK

Tema ovog diplomskog rada je izrada programskog koda u TIA portalu za upravljanje strojem za rezanje metalnog otpada tvrtke Danieli te vizualizacija procesa. Stroj se sastoji od pet hidrauličnih cilindara koji se dalje u kodu susreću pod nazivima Shear, Reducer, Clamp, Lid i Pusher (Slika 20). Shear odnosno škare nalaze se na prednjem dijelu stroja i služe kako bi se komprimirani metalni otpad rezaao na kvadre željenih duljina. Clamp predstavlja pomoćni cilindar čija je uloga pridržati metalni otpad dok ga škare režu kako nebi došlo do neželjenih pomicanja i različitih duljina rezanja. Lid predstavlja poklopac koji se prvi zatvara nakon ubacivanja otpada kako prilikom kompresije nebi došlo do ispadanja komada, i također vrši kompresiju otpada odozgora. Reducer je bočni cilindar koji također služi za kompresiju otpada dok pusher služi za guranje komprimiranog otpadnog željeza kroz otvor gdje se nalaze škare. U ovoj izvedbi pusher vrši i funkciju pred-kompresije, što znači da škare ostaju zatvorene dok se ne postigne dovoljno visok tlak kompresije kako bi se izbjeglo tzv. guranje u prazno i kako bi imali što kompaktnije komade na izlazu stroja.



Slika 20 Stroj za rezanje i kompresiju metalnog otpada

Stroj podržava dva načina rada. Automatski, u kojem operater ubaci metalne otpatke i cijeli ciklus kompresije i rezanja se odvija automatski pri čemu se na kraju stroj potpuno otvara kako bi omogućila novo ubacivanje otpada. Ručni odnosno eng. Manual način rada gdje operater može upravljati svakim cilindrom zasebno s komandama naprijed i nazad. Hidraulika je podijeljena u dvije grupe što omogućuje nezavisno upravljanje cilindrima u prvoj i drugoj grupi. Time se postiže brže vraćanje cilindra u početni položaj i otvara se mogućnost za daljnju optimizaciju automatskog ciklusa ukoliko se za tim pokaže potreba. U trenutnoj izvedbi cilindri se mogu istovremeno gibati jedino kod ručnog načina rada i kod Home ciklusa, odnosno ciklusa vraćanja cilindra u početni položaj. Svaku grupu pokreću dvije hidrauličke pumpe, pri čemu prvoj grupi pripadaju cilindri lid-a, reducer-a, i shear-a, dok drugoj grupi pripadaju preostala dva cilindra.

4.1.TIA portal

Zbog kompleksnosti samog stroja i izuzetno velikog broja varijabli i funkcija u nastavku će biti dan naglasak na dijelove koda koji su bili primarna tema ovog rada, a to su:

- Automatska sekvenca i Home sekvenca
- Postavljanje reference za proporcionalne ventile
- Funkcija kvadratne regresije čiji je cilj predvidjeti unaprijed preostalo vrijeme do začepljenja filtra temeljem prethodnih vrijednosti i prošlih zamjena filtara
- Funkcija detektiranja previsokog tlaka
- Prikaz upravljačkog koda jednog cilindra
- Funkcija kalibracije prije puštanja u pogon

4.1.1. Automatska i Home sekvenca


Osnovni cilj primjene PLC-a je automatizacija nekog industrijskog procesa. U ovom slučaju automatizirane su dvije funkcije samog stroja. Prva predstavlja proces kompresije i rezanja otpada i sadržana je u automatskoj sekvenci, dok se druga koristi za jednostavnije i brže potpuno otvaranje stroja radi održavanja, pregleda i ubacivanja daljnjeg materijala. Obje sekvence izrađene su u Graph programskom jeziku navedenom u poglavlju 2.5 i radi jednostavnosti i manjeg broja funkcija sadržane su u istoj funkciji. U sljedećim odlomcima biti će opisani načini rada automatskog i home ciklusa.

Automatski ciklus započinje pritiskom operatera na tipku activate u odlomku HMI-a koji se odnosi na auto ciklus. Prije mogućnosti aktivacije moraju biti zadovoljeni uvjeti da je napravljena kalibracija stroja i da su sve hidrauličke pumpe aktivne. Pritiskom na tipku activate status auto ciklusa prelazi u stanje rada odnosno eng. running što blokira sve ručne komande. Nakon što se operater uvjeri da je stroj napunjen otpadom pokreće se kompresija i rezanje pritiskom na tipku start. Prvi korak je spuštanje škara kako bi se zatvorio izlaz stroja i spriječilo ispadanje otpada prilikom kompresije. Zatim slijedi zatvaranje poklopca odnosno lid-a. Poklopac se nastoji zatvoriti do 100% što predstavlja zapravo poziciju koja je pre zatvorena, kako bi metal stisnuli više nego što je potrebno da se ne raširi prilikom izlaska iz stroja. Zatim se poklopac vraća u položaj koji odgovara oko 80% ukupne pozicije. U ovom koraku može se dogoditi da je materijal ubačen pretvrđ i da se poklopac ne može zatvoriti do tražene pozicije uslijed prevelikog porasta tlaka u hidrauličnom dijelu stroja. Ako dođe do tog slučaja razlikujem dva pod slučaja. Prvi u kojem je preveliki tlak nastao tek nakon što je poklopac prešao zatvoreni položaj od oko 80% i nalazi se u tzv. overstroke poziciji. U tom slučaju zatvaranje se zaustavlja te se operateru daje u obliku upozorenja obavijest da je došlo do visokog tlaka u stroju, međutim zatvaranje se tretira kao uspješno i poklopac se vraća u normalno zatvoreno stanje izvan overstroke pozicije. Drugi slučaj je kada do porasta tlaka iznad dozvoljenog dođe kada je poklopac još uvijek otvoren. Taj slučaj se tretira kao neuspjelo zatvaranje. Kako nebi odmah kod svakog neuspjelog zatvaranja izašli iz auto ciklusa stroj će pokušati još dva puta zatvoriti poklopac. Prvi korak je otvoriti poklopac određeni postotak kako bi oslobodili materijal u stroju. Zatim kreće kompresija


pomoću bočnog cilindra (Reducer-a), cilindar se pomiče do 50% svog ukupnog hoda i zatim se vraća nazad u početni položaj. Nakon toga se ponovno pokušava zatvoriti poklopac kako je gore opisano i opet se razlikuju ista dva slučaja. Ukoliko se tri puta se poklopac ne zatvori operater dobiva pripadni alarm, stroj izlazi iz auto ciklusa i poklopac se otvara. Tada prije ponovnog uključanja ciklusa operater mora prihvatiti alarm, po potrebi provjeriti što se nalazi u stroju i zašto zatvaranje nije bilo uspješno te ponovno uključiti ciklus. Nakon zatvaranja poklopca slijedi zatvaranje bočnog cilindra (Reducer-a). Zatvaranje se vrši istom logikom s istim uvjetima, jedino u slučaju neuspjelog zatvaranja koristi se stražnji cilindar (pusher) na mjestu gdje se za poklopac koristio reducer. Nakon uspjelog zatvaranja i poklopca i bočnog cilindra slijedi pred kompresija. Pusher dodatno komprimira materija gurajući ga u škare. Kada se detektira porast tlaka do neke unaprijed određene vrijednosti smatra se da je pred kompresija završena. Podižu se škare i pusher se pomiče unaprijed za duljinu koja odgovara duljini unesenoj od strane operatera (duljini rezanja). Nakon što se pusher pomaknuo clamp se spušta također do detekcije porasta tlaka. Kada se detektira porast tlaka smatra se da je materijal učvršćen i može započeti rezanje. Rezanje materijala se vrši cilindrom pod nazivom škare. Prilikom rezanja razlikujemo dva slučaja, uspjelo i ne uspjelo rezanje. Rezanje se smatra uspješnim jedino kada je cilindar došao do dna. U slučaju neuspjelog rezanja uslijed prevelikog tlaka rezanja operateru se ponovno prikazuje upozorenje da je rezanje neuspjelo i rezanje se ponavlja još dva puta. Ukoliko nakon tri puta rezanje nije uspjelo škare i clamp se dižu, pusher pomiče materijal malo unaprijed i rezanje se ponovno pokušava. Ako i tada, nakon maksimalno tri pokušaja, rezanje ne uspije smatra se da neće nikada uspjeti i stroj se otvara i operateru dolazi alarm. U slučaju uspješnog rezanja podižu se škare i clamp te se pusher pomiče unaprijed ponovno za dužinu rezanja i ciklus se ponavlja. Ako se i u jednom dijelu pomicanja pushera detektira da je preostali pomak do škara manji od tražene duljine rezanja pusher se ispruži do kraja i preostali materijal se izbacuje van. Na kraju svakog auto ciklusa stroj se otvara pomoću home ciklusa.

Home ciklus je dobio svoj naziv zato što ima za zadatak da vrati sve cilindre stroja u početni položaj. Položaji cilindara se provjeravaju u parovima na način da se omogući istovremeno pomicanje dva cilindra koji pripadaju različitim grupama. Prvo se provjeravaju škare i clamp, zatim kada se oni vrate u početni položaj provjeravaju se pusher i reducer i na kraju se provjerava i vraća lid.

Kao što je prije navedeno oba ciklusa se nalaze u istoj graph funkciji. Funkcija se sastoji od 67 koraka i 82 provjere. Koraci 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,67 pripadaju home ciklusu dok preostali koraci pripadaju auto ciklusu. Funkcija je prikazana na sljedećim slikama.

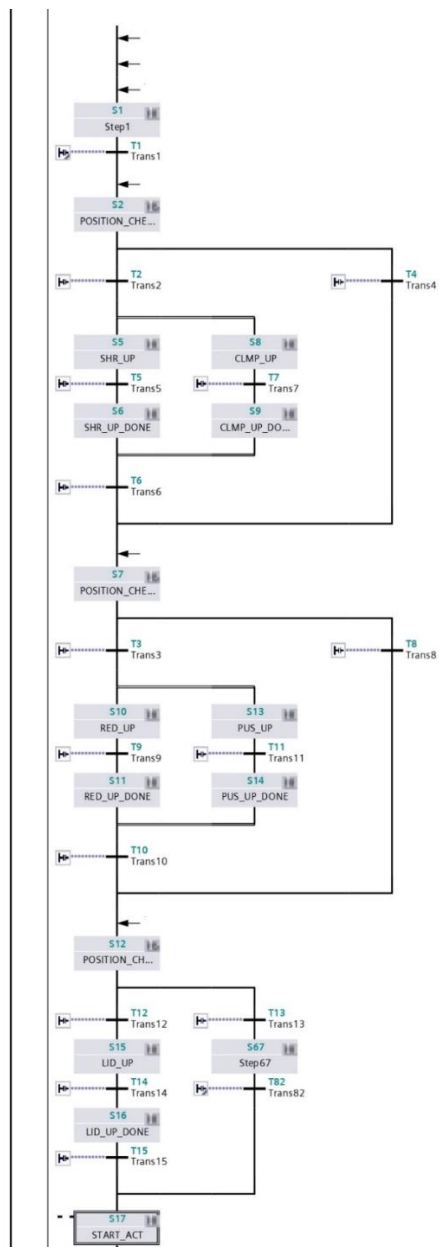


Slika 21 Graph dijagram funkcije auto ciklusa 1/4

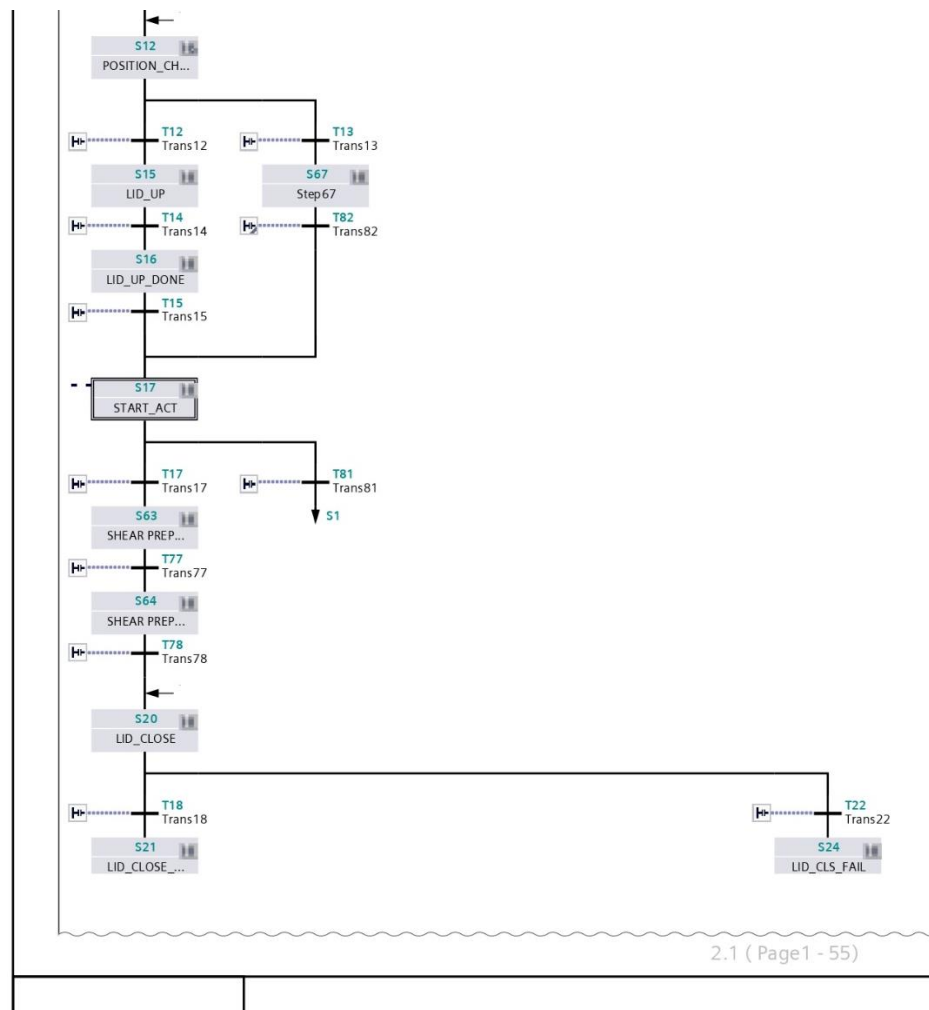

Slika 22 Graph dijagram funkcije auto ciklusa 2/4

1: (2.1 / 3.1)

1.1 (Page1 - 54)

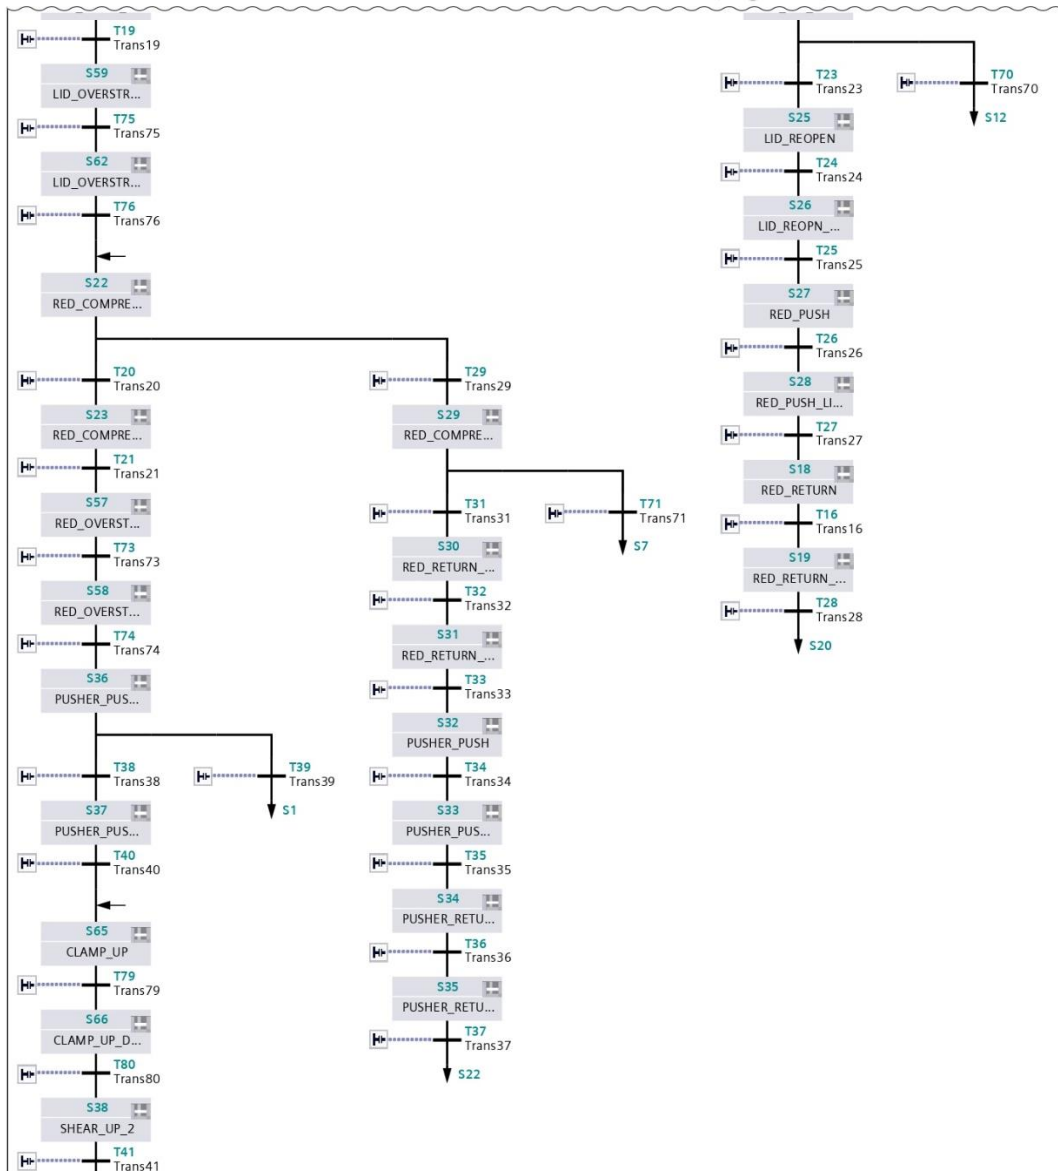


Slika 23 Graph dijagram funkcije auto ciklusa ¾



4.1.2. Postavljanje reference za proporcionalne ventile


Upravljanje brzinom gibanja cilindara izvedeno je proporcionalnim ventilima kako bi se smanjili udarci na hidraulički sustav stroja. Upravljanje je izvedeno na način da se cilindar ubrzava preko rampe, zatim se giba s 100% brzine sve do korisnički određene točke. Korisnik određuje koliko daleko prije konačne pozicije će cilindar početi usporavati. Definiraju se dvije točke. Prva pozicija usporavanja (1st slowdown position) kod koje cilindar usporava sa 100% na 50% brzine, što je ta točka dalje od konačne pozicije usporavanje će biti blaže. Druga točka definira poziciju na kojoj brzina mora iznositi 50% i nakon koje kreće usporavanje do 6% koje traje zadnjih pola sekunde ili manje, do konačne pozicije kada cilindar staje. U nastavku su prikazana tri grafa na kojima se vidi kako različiti položaji zadanih točaka utječu na oblik krivulje referentnog položaja otvorenosti ventila. U prvom slučaju prva točka usporavanja postavljena je na 10% pozicije prije konačnog položaja, dok je druga na 4%. U drugom slučaju su točke postavljenije na 8% i 4% respektivno, dok su u trećem slučaju 4% i 3%. Prva krivulja predstavlja poziciju cilindra škara dok druga krivulja predstavlja referentnu vrijednost otvorenosti ventila. S desne strane je skala u postotcima.

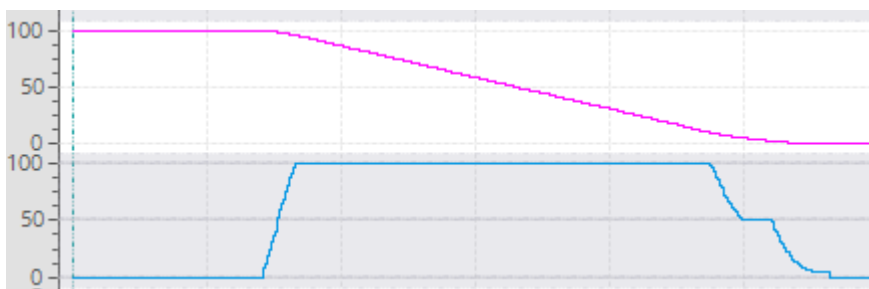

Slika 25 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 1/3




Slika 26 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 2/3

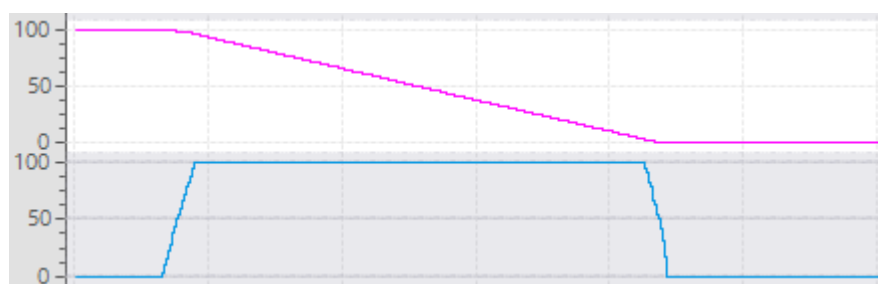

Slika 27 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 3/3

Vanjski izgled funkcije prikazan je na slici Slika 28.

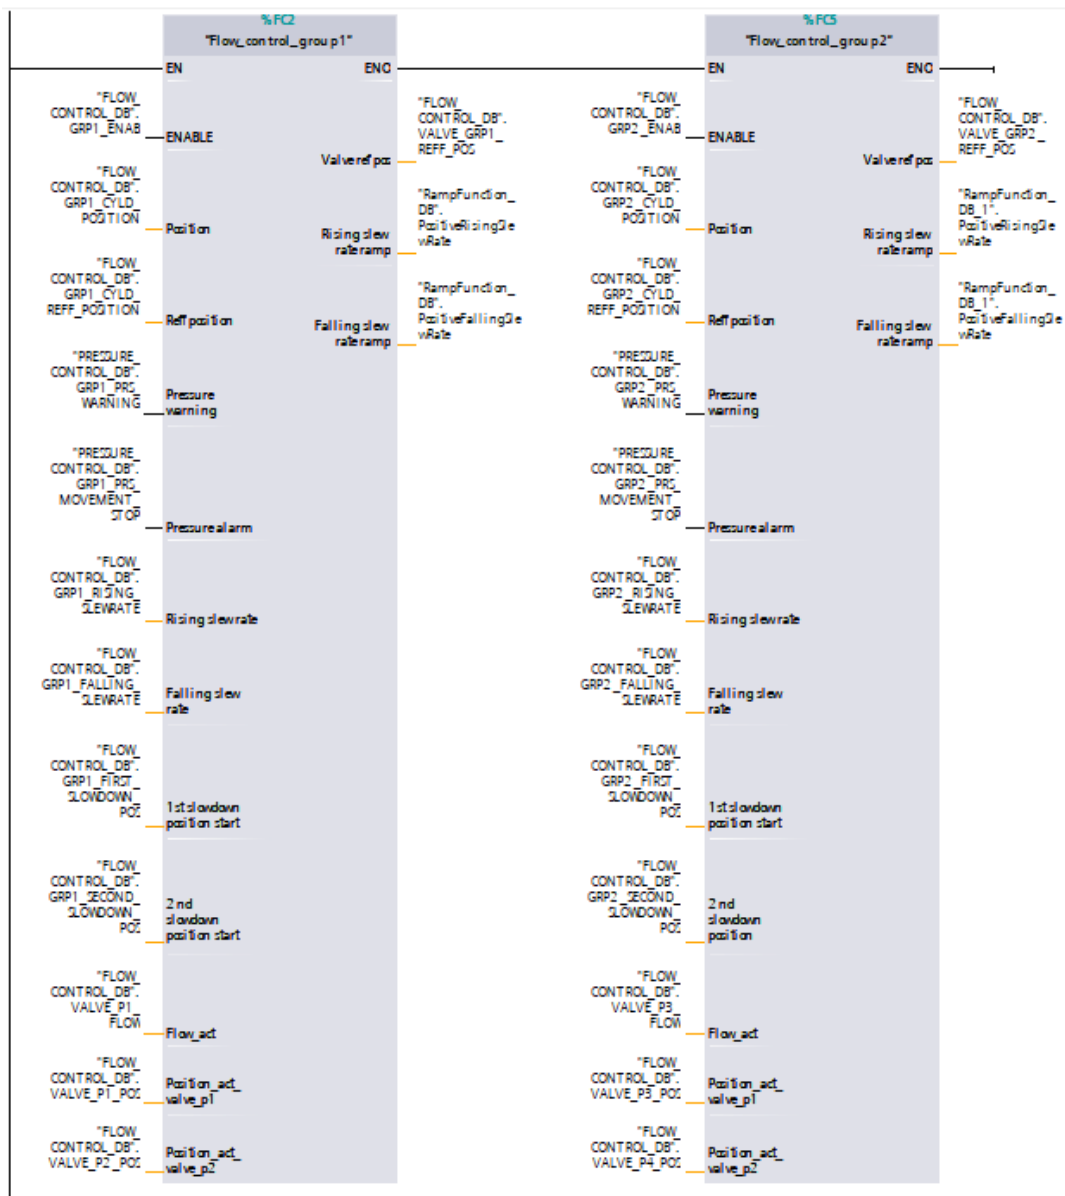


Slika 28 Pozivanje funkcije kontrole protoka

Ulazi u funkciju su redom:


- Enable: omogućuje rad funkcije, u slučaju da je vrijednost 0 izlaz iz funkcije će uvijek biti 0
- Position: trenutna pozicija cilindra koji se kontrolira
- Reff position: referentna pozicija, odnosno konačna željena pozicija kontroliranog cilindra
- Pressure warning: izlaz iz funkcije kontrole tlaka, ukoliko je tlak iznad dozvoljenog određeno vrijeme postavlja se u jedinicu i izlaz iz funkcije kontrole protoka ograničen je na 40% kako bi se usporio cilindar u slučaju da dođe do kritičnog tlaka
- Pressure alarm: izlaz iz funkcije kontrole tlaka, ukoliko je jedinica zaustavlja se gibanje cilindra trenutno
- Rising slewrate: ulaz u rampa funkciju predefiniranu u TIA portalu, promjenom vrijednosti mijenja se nagib ubrzanja cilindra
- Falling slewrate: ulaz u rampa funkciju predefiniranu u TIA portalu, promjenom vrijednosti mijenja se brzina usporavanja u gore definiranim točkama usporavanja
- 1st slowdown position: definira prvu točku usporavanja
- 2nd slowdown position: definira drugu točku usporavanja
- Flow_act: predstavlja stvarni protok kroz proporcionalne ventile grupe dobiven senzorom protoka, u ovom projektu se ne koristi s obzirom da se protok simulira
- Position_act_valve_p1: predstavlja postotak otvorenosti proporcionalnog ventila prve pumpe u grupi, ukoliko se značajno razlikuje od tražene otvorenosti ukazuje na grešku u radu ventila
- Position_act_valve_p2: predstavlja postotak otvorenosti proporcionalnog ventila druge pumpe u grupi, također ukoliko se značajno razlikuje od tražene otvorenosti ukazuje na grešku u radu ventila

Izlaz iz funkcije je referentna vrijednost za otvorenost ventila predstavljena prvim članom s desne strane bloka, dok se druga dva člana koriste za zapisivanje traženih nagiba rampe u data blok odgovarajuće rampe.


Funkcija se sastoji od osam networka prikazanih na sljedećim slikama.

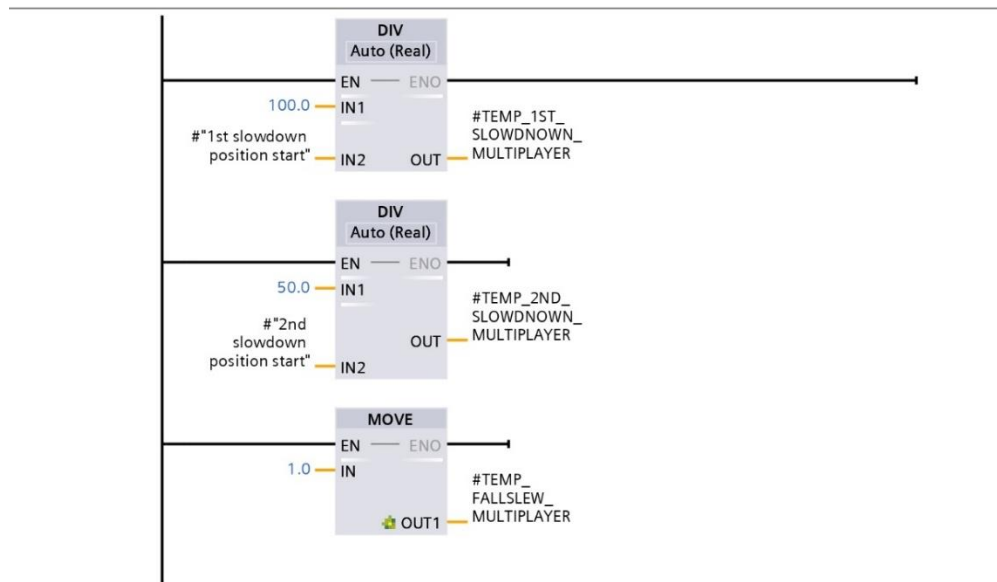


Slika 29 Funkcija kontrole protoka network 1

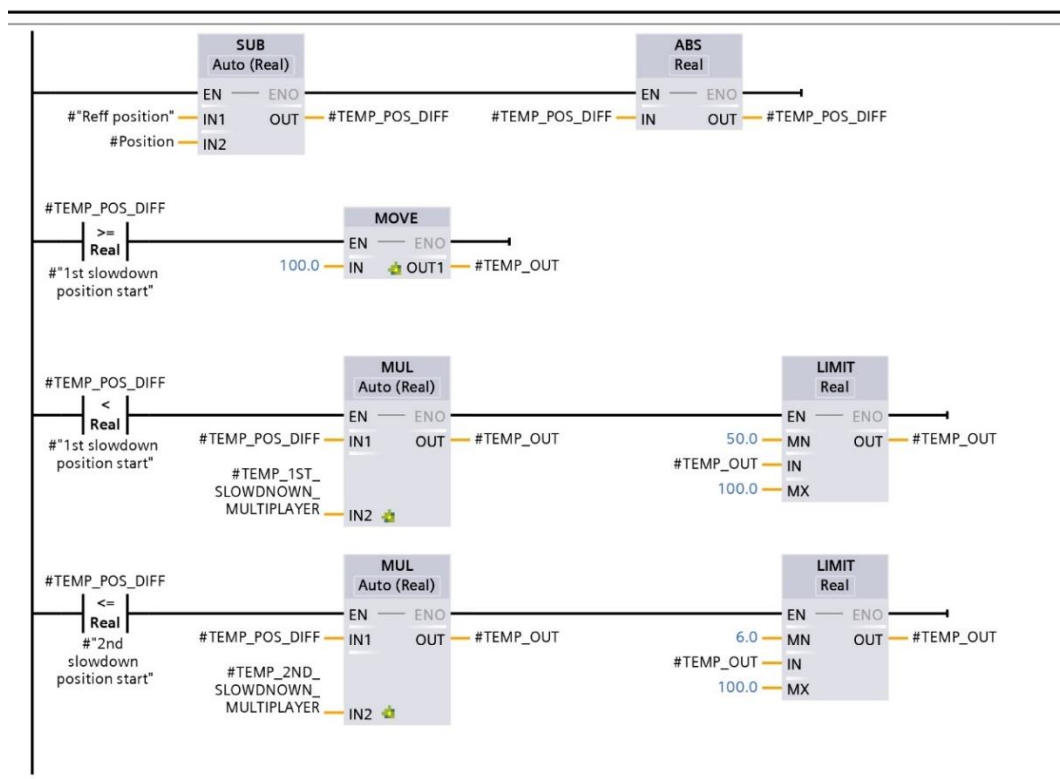


Slika 30 Funkcija kontrole protoka network 2

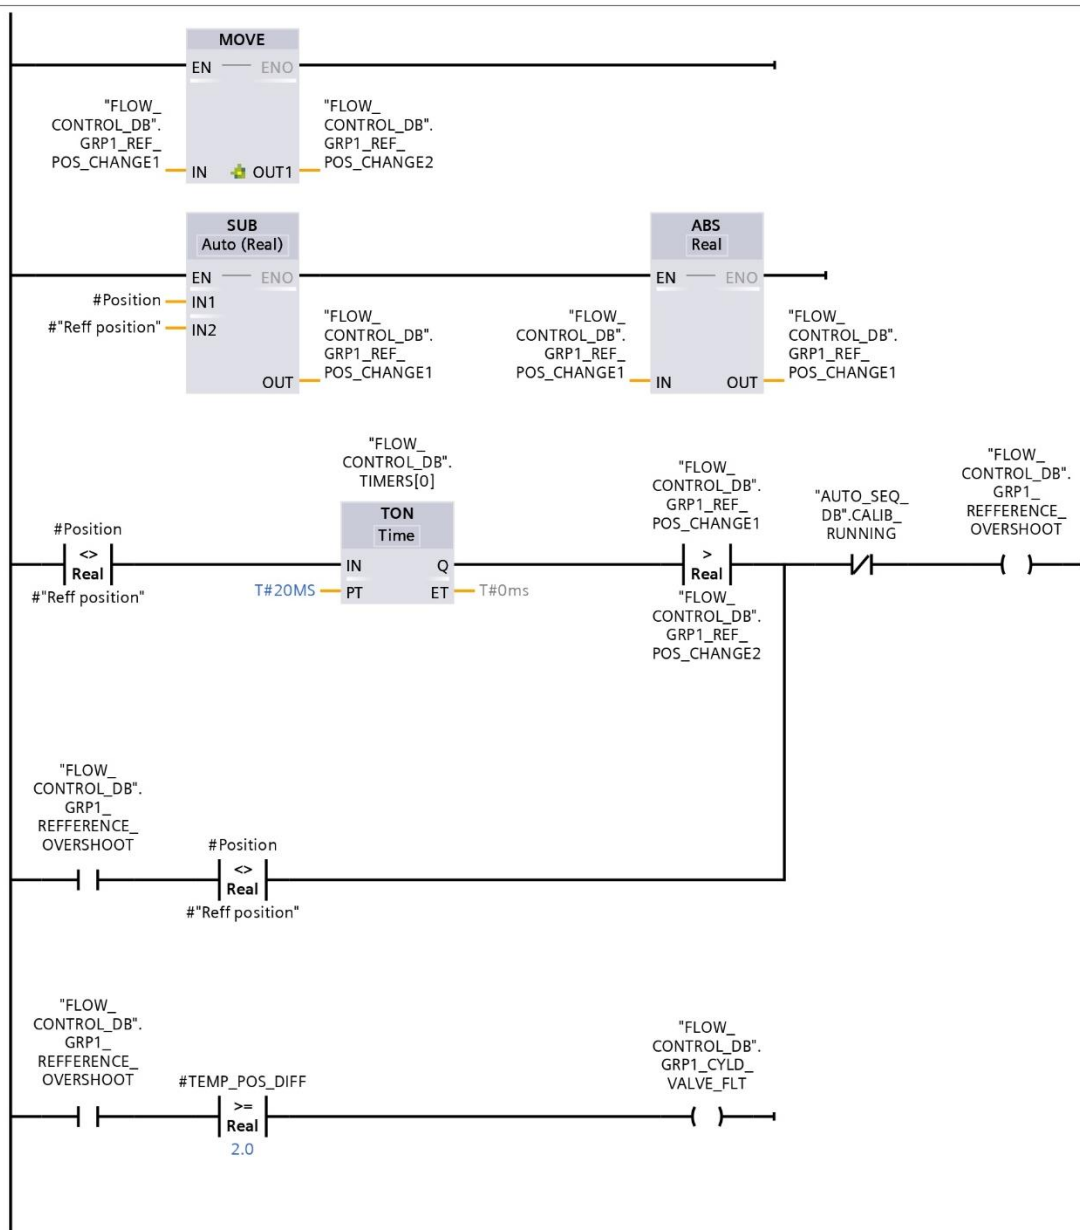


Slika 31 Funkcija kontrole protoka network 3

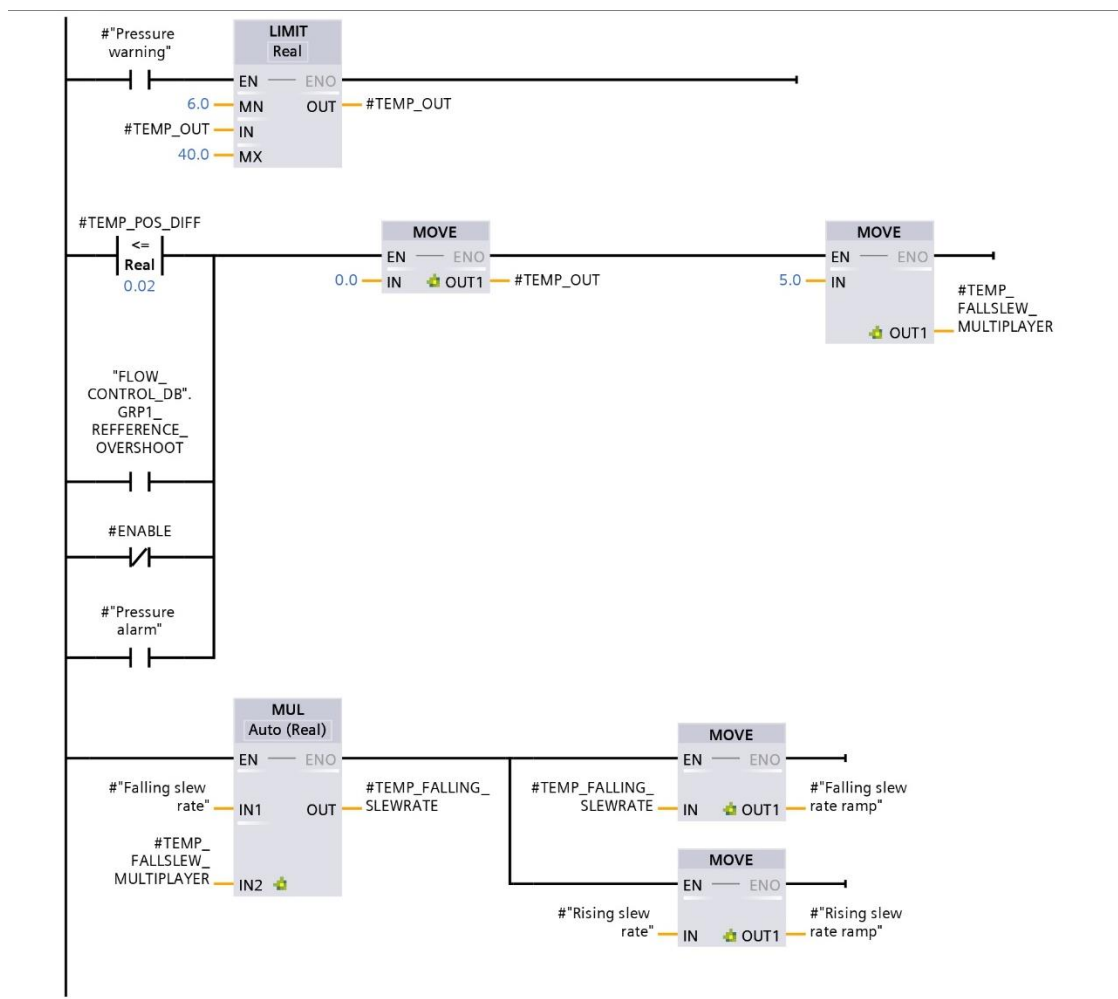


Slika 32 Funkcija kontrole protoka network 4

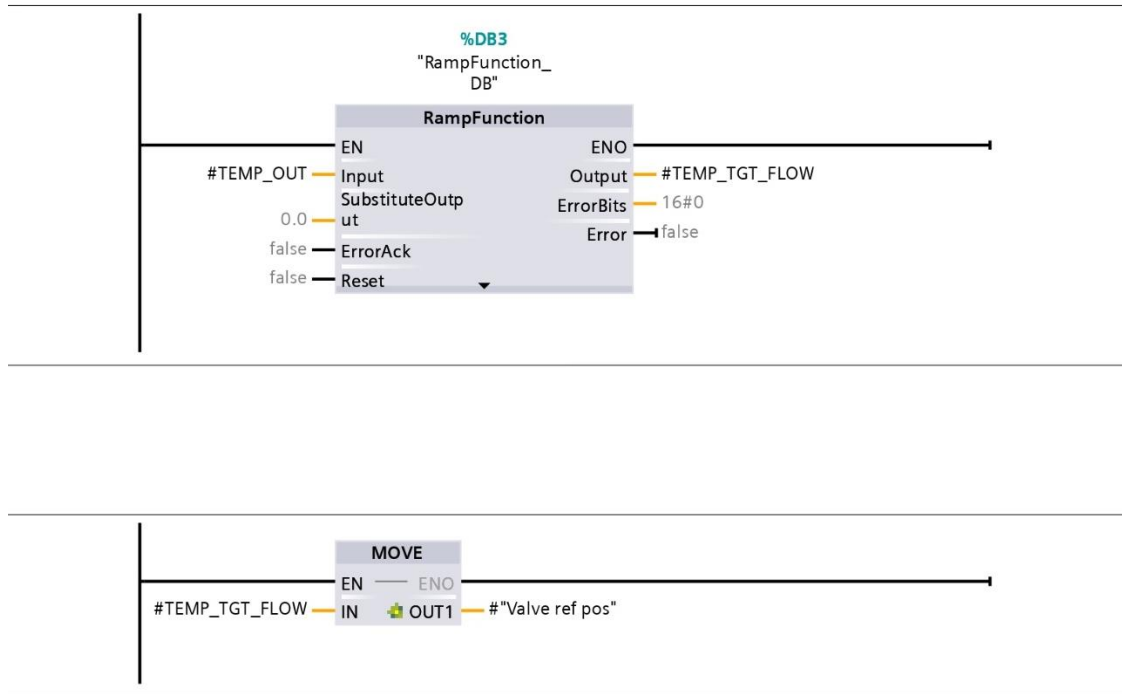

Slika 33 Funkcija kontrole protoka network 5 i 6

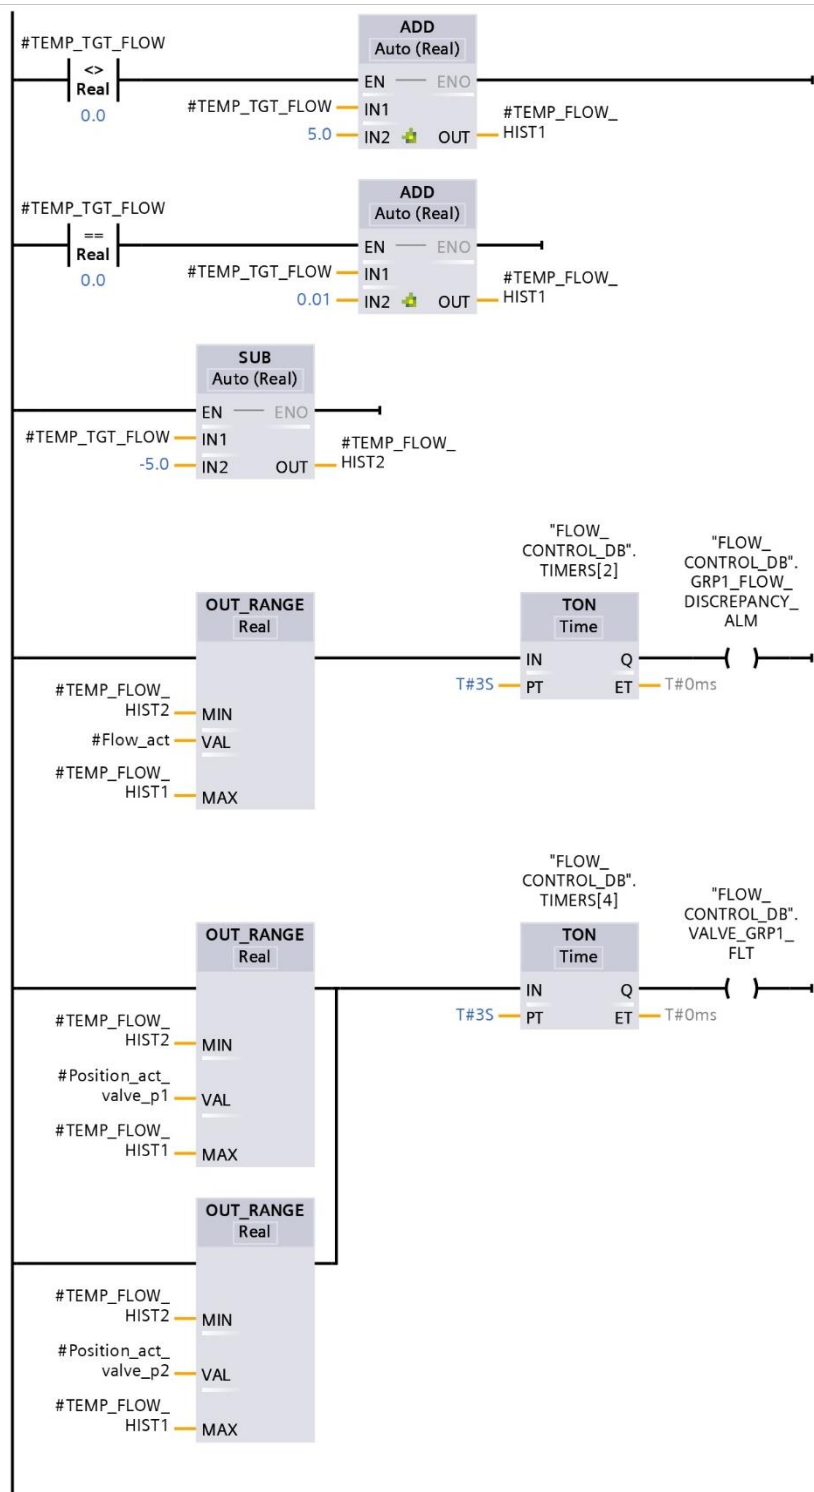

Slika 34 Funkcija kontrole protoka network 7

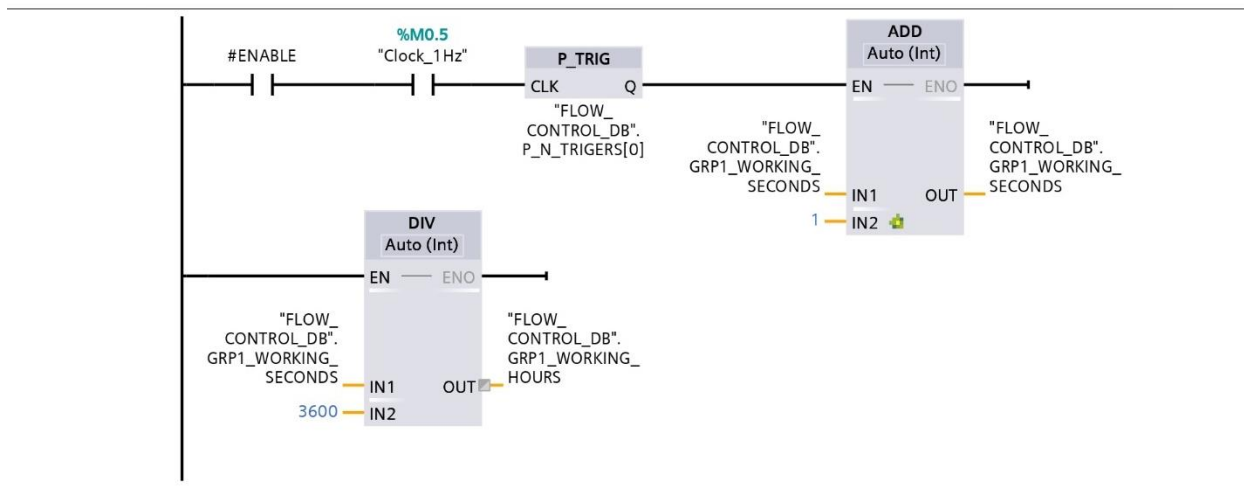


Slika 35 Funkcija kontrole protoka network 8

Network 1 služi za računanje pomoćnih varijabli prilikom usporavanja cilindra. Network 2 računa razliku između referentne i trenutne pozicije i na temelju toga određuje referentnu vrijednost otvorenosti ventila. Ukoliko je razlika veća od prve točke usporavanja referentna vrijednost je 100%, ukoliko je između prve i druge točke usporavanja referentna vrijednost se kreće između 50% i 100%, a ako se razlika nalazi ispod druge vrijednosti usporavanja referentna vrijednost se kreće između 50% i 6%. U trećem network-u osiguravamo da cilindar ne prijeđe referentnu poziciju što bi dovelo do ponovnog povećanja brzine cilindra s obzirom da gledamo apsolutnu vrijednost razlike pozicija. Network 4 ograničava maksimalnu brzinu na 40% u slučaju upozorenja na visoki tlak, odnosno ruši brzinu na nulu s pet puta većim nagibom rampe u slučaju prijelaza cilindra preko referentne vrijednosti. U slučaju pojave alarma za tlak odnosno u slučaju dostizanja referentnog položaja kada se očekuje da je brzina cilindra dovoljno malena za trenutno zaustavljanje. Network 5 sadrži rampu dok network 6 samo konačnu referentnu brzinu odnosno položaj ventila prepisuje na izlaz funkcije. Kontrola protoka izvršena je u network-u 7, a radno vrijeme grupe računa se u network-u 8.


4.1.3. Predviđanje datuma začepljenja filtra

Svaki hidraulički sustav mora imati filter kako bi se odstranile nečistoće iz ulja. Funkcija začepljenja filtra nije linearna i ovisi o uvjetima rada stroja, kvaliteti korištenog ulja i drugim parametrima. Veliki broj varijabli onemogućuje izradu jednostavne matematičke funkcije koja za ulaznu varijablu uzima traženi postotak začepljenosti a na izlazu daje vrijeme do tog trenutka. Kao rješenje problema pojavila se teorija upotrebe kvadratne regresije koja je implementirana u ovom diplomskom radu također u TIA portalu. Slika 36 prikazuje funkciju s pripadnim ulazima i izlazima. Kao ulazi dovoljni su podaci od senzora začepljenosti filtra i senzora temperature ulja. Ulaz „machine running“ samo omogućuje izvršavanje funkcije dok ulaz „Average machine running time per day“ služi kako bi mogli predvidjeti kalendarski dan do začepljenja filtra. Prvi izlaz predstavlja x dana do traženog začepljenja filtra, ali u radnim danima stroja, dok drugi u kalendarskim danima.

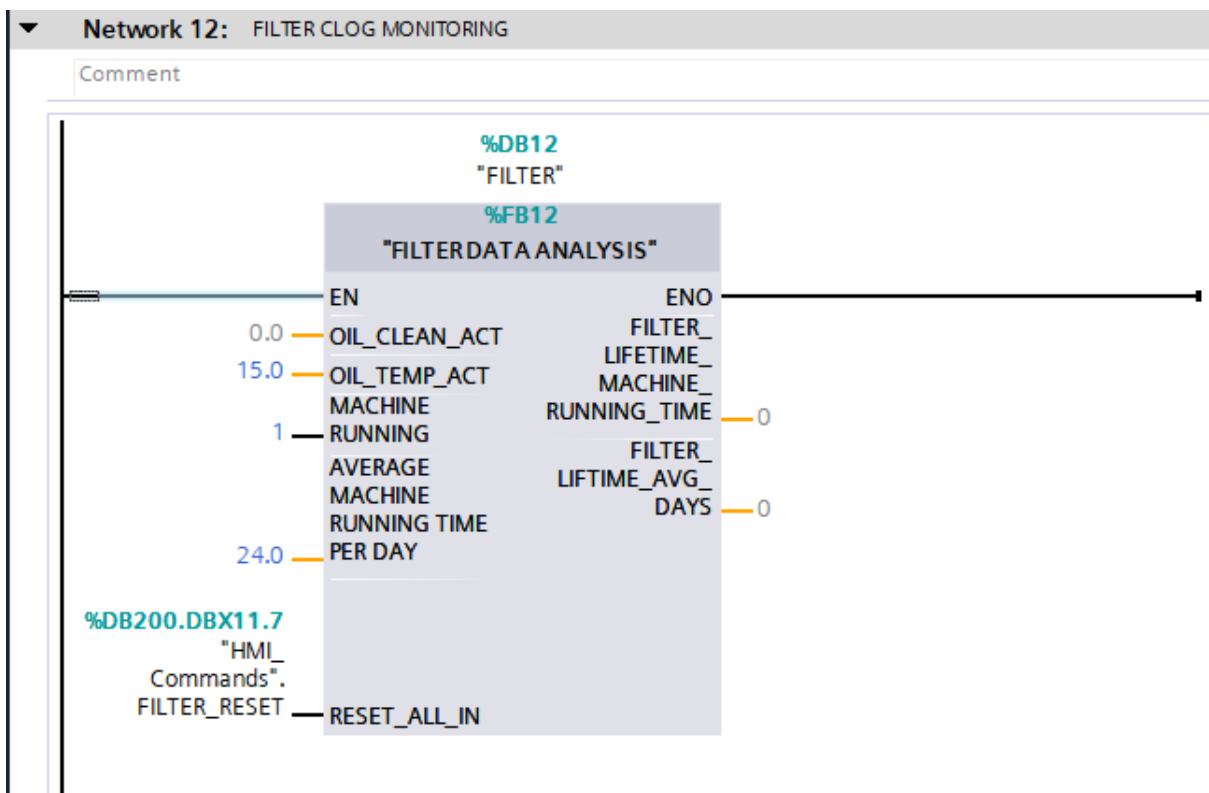

Slika 36 Pozivanje funkcije analize filtra

Detaljni prikaz funkcije nalazi se u DODATAK A. Funkcija prvog network-a prikazane funkcije u dodatku je pravovremeno uzorkovanje stanja filtra. U ovom slučaju zbog jednostavnosti simulacije uzeto je da se uzorak uzima svake tri sekunde, dok u praktičnoj primjeni postavilo bi se na jedan dan ili više. Drugi uvjet za uzimanje uzorka je temperatura ulja u određenom rasponu kako bi sva očitavanja bila prikupljena pri jednakim uvjetima, ukoliko taj uvjet nije ispunjen, a vrijeme je za sljedeći uzorak čeka se prvi trenutak do ispunjenja tog uvjeta. Nakon što je uzorak uzet sprema se u array pomoću funkcije WriteToArrayDB. Svaki sljedeći uzorak sprema se na novo mjesto.

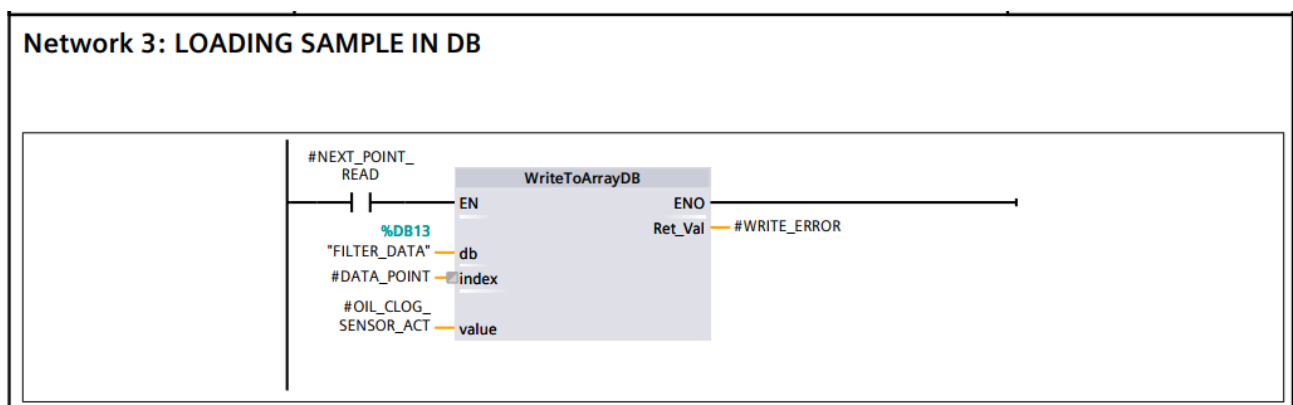


Slika 37 Učitavanje podataka u strukturu

Prilikom prvog ciklusa rada stroja, dok još ne postoje nikakvi podaci o trajanju filtra čeka se s računanjem regresije sve dok začepljenost filtra ne prijeđe dovoljno veliki postotak (oko 50-70%) kako bi imali dovoljnu količinu podataka za izračun. Od tog trenutka na dalje nakon svakog uzorka računaju se ponovno koeficijenti kvadratne regresije pomoću koda u prilogu. Kako bi mogli u TIA portalu napraviti funkciju koja za ulaz uzima traženi postotak začepljenosti filtra, a na izlazu daje dane, dobivena krivulja regresije se mora invertirati.

Kako se nebi skupljeni podaci izgubili nakon zamjene filtra posljednja regresijska krivulja se koristi za predviđanje začepljenosti novog filtra sve dok se ne sakupi dovoljno podataka ponovno nakon zamjene filtra. Nakon što se skupi dovoljno podataka računa se krivulja novog filtra i usrednjuje se s

prošlom konačnom krivuljom. Točnost metode prilikom simulacija pokazala se zadovoljavajućom pri čemu je uzeto 14 točaka i točnost predikcije je unutar jednog dana već nakon prvih 5 točaka.

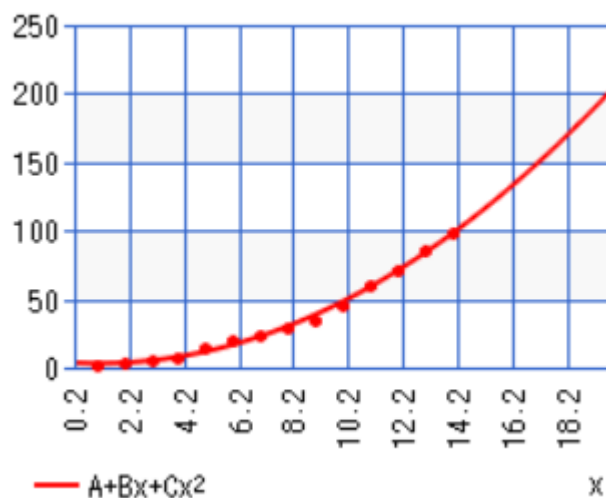

Slika 38 Rezultati kvadratne regresije

4.1.4. Funkcija detekcije previsokog tlaka

Prilikom izrade diplomskog rada pojavila se potreba za nešto sofisticiranijim načinom detekcije i prekida rada stroja u slučaju previsokog tlaka. Do tada su se koristili jednostavni uvjeti pomoću if naredba (npr. ukoliko je tlak veći od 400 bar prekini rad, odmah ili nakon fiksnog vremena). Nedostatak te metode bio je da svi tlakovi ispod 400 bara bi bili trajno dopušteni iako je maksimalni trajni tlak u sustavu 300 bara, također svi veći tlakovi od 400 bara bi bili prekinuti jednako brzo kao i 400 bara što bi dovelo do većeg napreznja sustava. Kao rješenje implementirana je funkcija koja nema strogo definirane točke prekida već se radi o integraciji tlaka iznad dozvoljenog. Ukoliko površina između krivulje trenutnog tlaka i krivulje maksimalno dozvoljenog tlaka prijeđe određenu vrijednost sustav se zaustavlja. Na taj način kod manjih pretlaka omogućen je duži rad stroja, dok kod naglih velikih pretlaka stroj se zaustavlja brže. Funkcija se sastoji od četiri ulaza i četiri izlaza.


Ulazi u funkciju su redom:

- PRS set: određuje maksimalni trajno dozvoljeni tlak sustava
- PRS real: predstavlja izlaz iz senzora tlaka čija je vrijednost skalirana u jedinicu bar
- PRS limit 1s: predstavlja tlak pri kojem je dozvoljen rad struja maksimalno jednu sekundu
- Enable: postavlja se na jedan na početku svakog gibanja kako bi se resetirala integracija

Izlazi iz funkcije su redom:

- Stop action: predstavlja bit koji ukoliko je jedan znači prekid svih pokreta stroja
- Prs warning: predstavlja bit koji se pali za upola kraće vrijeme nego Stop action kako bi signalizirao previsoki tlak sustava i po potrebi ograničio brzinu gibanja pripadnog cilindra
- Max prs: pokazuje maksimalni tlak koji se pojavio tijekom trenutnog gibanja cilindra
- Time above set prs: predstavlja vrijeme u kojem je stroj radio s tlakom većim od trajno dozvoljenog

Funkcija je prikazana na slici 39.

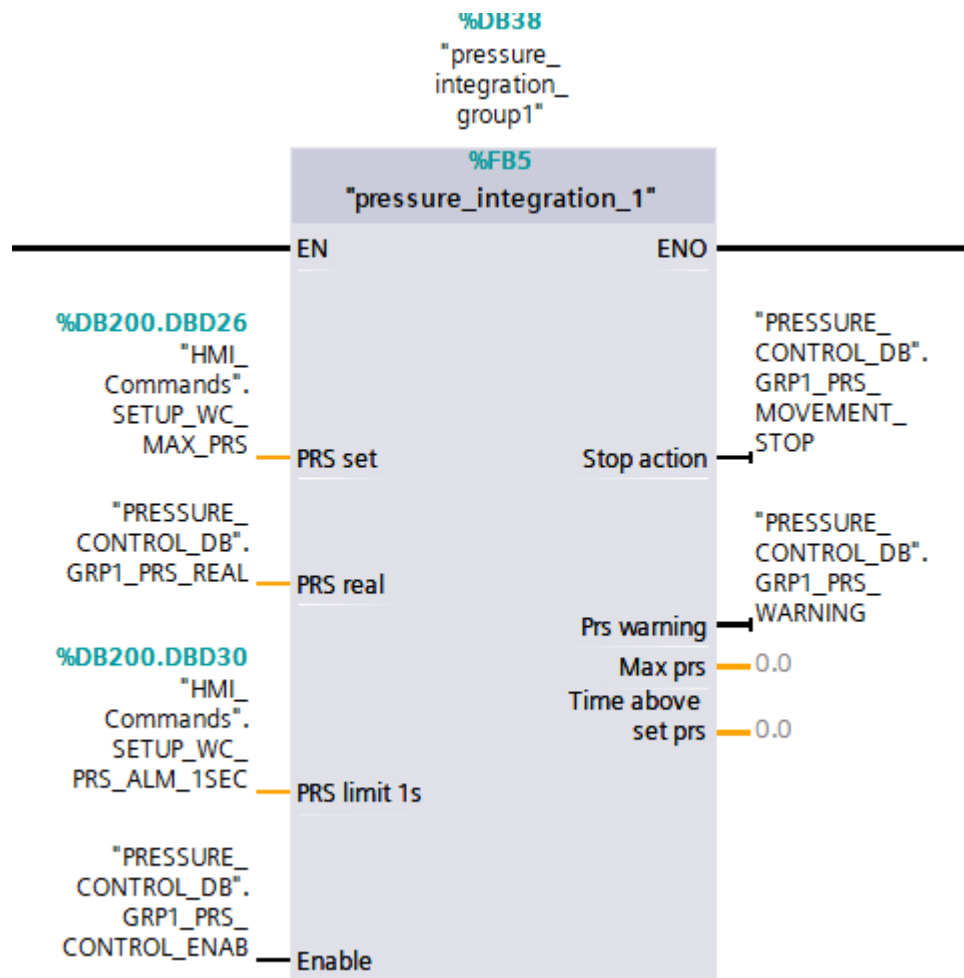

Slika 39 Pozivanje funkcije kontrole pretlaka

4.1.5. Upravljački kod cilindra

Upravljački kod za cilindre podijeljen je u pet funkcija s pet pripadnih data blokova. S obzirom da su pripadne funkcije cilindra relativno slične, u nastavku će biti ukratko opisana samo funkcija koja se tiče škara. Cijela funkcija se nalazi u dodatku DODATAK B dok je tu dan samo kratki opis pojedinih network-a prikazanih u dodatku B.


Prvi network funkcije objedinjuje ručne komande upravljanja s grafičkog sučelja odnosno HMI-a. Komande su izvedene na način da ukoliko operater odabere gore, cilindar će ići gore sve dok ne dođe do krajnjeg gornjeg položaja ili operater ponovno pritisne na tipku gore pri čemu isključuje to gibanje. Jednako tako vrijedi i za gibanje na dolje. Druga dva network-a objedinjuju sve moguće uvjete za gibanje cilindra gore ili dolje, pri čemu razlikujemo ručne komande, komande iz auto ciklusa i komande iz ciklusa kalibracije. Network četiri i network pet sadrže funkciju permissiva, odnosno uvjeta koji moraju biti zadovoljeni da se omogući gibanje cilindra. U uvjete spadaju da nije pritisnuta gljiva za opasnost, da su sve pumpe aktivne i da nema greške uslijed previsokog tlaka tijekom gibanja. Funkcija koja se koristi pod nazivom SYC_FC_PERM15_ENH za objedinjenje permissiva uzeta je od tvrtke Danieli-Systec s njihovom dozvolom te njen detaljni način rada nije obrađen u ovom diplomskom radu te se ona kao takva ne prikazuje unutar bloka već samo izvana. Network šest koristi se za određivanje referentne vrijednosti pozicije cilindra škara ukoliko postoji uvjet za gibanje gore ili dolje. Referentna vrijednost se zatim šalje funkciji obrađenoj u poglavlju 4.1.2. Upravljanje ON/OFF ventilima kojima se mijenja smjer gibanja cilindra vrši se u network-u 7, dok se određivanje trenutne pozicije vrši u network-u 8. Kako bi operater dobio bolji uvid u rad stroja i samo rezanje network 9 obrađuje podatke vezano za broj rezanja, ukupnih i u jednom auto ciklusu, dok network 10 određuje pri kojim tlakovima se rezanje odvijalo. Network 11 te network 12 određuju neuspjela rezanja bilo tijekom cijelog radnog vijeka stroja, bilo tijekom jednog auto ciklusa te se ti podaci također pokazuju operateru. Preostali networki odnose se na kalibraciju i slanje podataka prema HMI-u. Kalibracija se vrši na način da se cilindar pomiče iz potpuno stražnjeg položaja sve do potpuno ispruženog položaja u kojem aktivira limit switch te ponovno nazad. Kalibracija se ponavlja dva puta što rezultira točnijim očitanjem senzora na kraju.

4.1.6. Kalibracija

Kalibracija cilindra također je realizirana pomoću Graph funkcije. Cilj kalibracije je odrediti vrijednosti senzora pozicije cilindra u krajnjim točkama samog cilindra.


▼ CALIBRATION	●
⚙ CALIBRATION [FB7]	●
⚙ CALIBRATION_CLAMP [FB8]	●
⚙ CALIBRATION_LID [FB3]	●
⚙ CALIBRATION_PUSHER [FB...]	●
⚙ CALIBRATION_REDUCER [F...	●
⚙ CALIBRATION_SHEAR [FB9]	●
● CALIBRATION_CLAMP_DB [...]	●
● CALIBRATION_DB [DB5]	●
● CALIBRATION_LID_DB [DB...	●
● CALIBRATION_PUSHER_DB ...	●
● CALIBRATION_REDUCER_D...	●
● CALIBRATION_SHEAR_DB [...]	●

Slika 40 Funkcije kalibracije

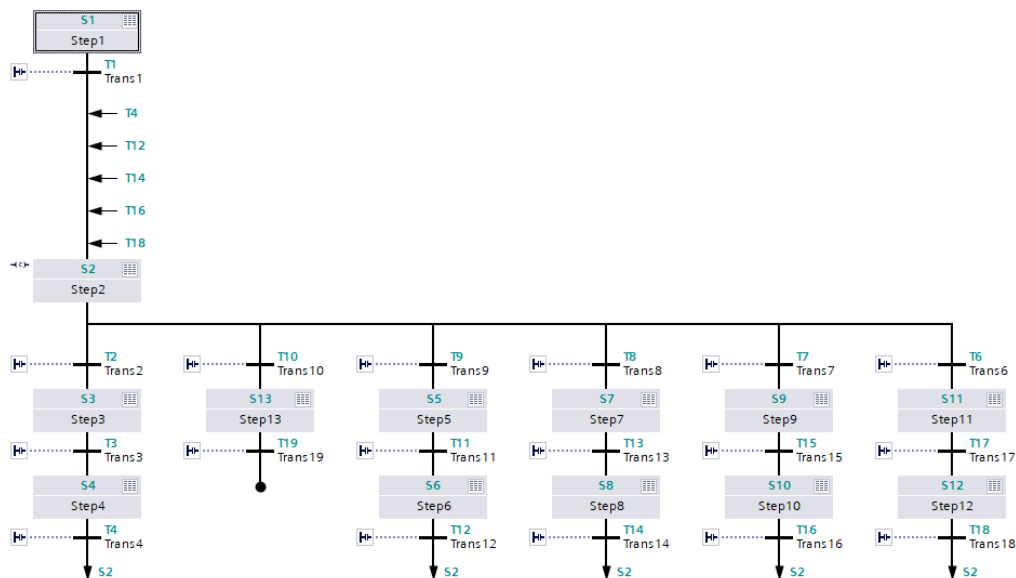

Slika 41 Graph dijagram glavne funkcije kalibracije

Operater može odabrati koje cilindre želi kalibrirati, nakon odabira pokreće kalibraciju i čeka. Odabrani cilindri se kalibriraju jedan po jedan na način opisan na kraju poglavlja 4.1.5. Svaki od koraka 3, 5, 7, 9, 11 na slici 41 pokreće jednu od Graph funkcija kalibracije prikazanih na slici 40. Funkcija kalibracije je jednostavna Graph funkcija bez grananja prikaza na slici 42.

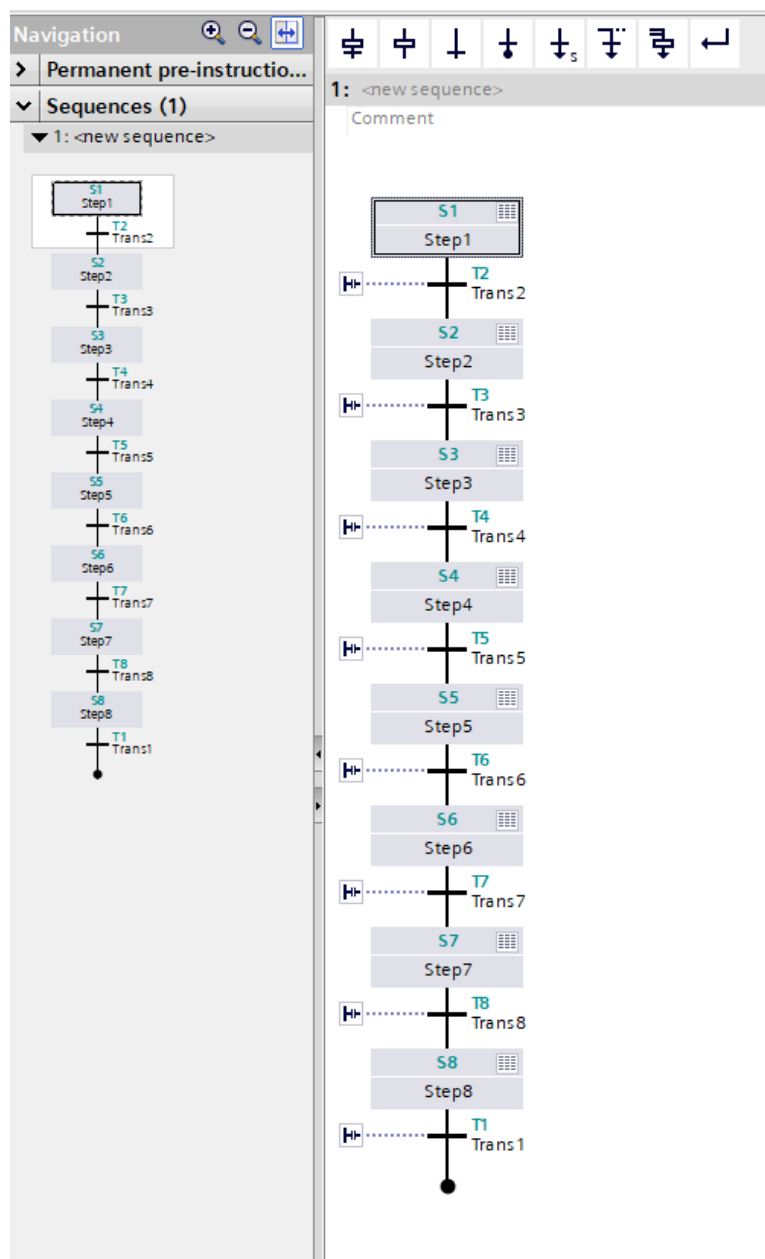

Slika 42 Graph dijagram funkcije kalibracije pojedinog cilindra

5. HMI


5.1.Uvod u izradu

Korisničko sučelje izrađeno je u programskom paketu AVEVA InTouch. Prije izrade samog sučelja zbog velikog broja varijabli bilo je potrebno izraditi dokument pod nazivom Landef koji sadrži sve varijable odnosno tagove koji se razmjenjuju s HMI sučeljem. Stranica dokumenta prikazana je na slici 43.

B38									
CLAMP_WS_REF_POS									
1	Message Source:	GB41E10HMU11: CIB_HMI	DB220						
2	Message Destination:	GB41E10PLC01:CIB_AUT	HMI Database						
3									
4	Address	Tag	Description	Fmt	Range	Unit	Remarks	Rev	Ver
5									
6		1	SHC - COMMON						
7	DBD000	SHRD_WS_CNT	Not used	IL				00	A
8	DBD004	HYD_WS_OIL_TP	Oil temp	FL				00	A
9	DBD008	HYD_WS_CLOG_PRC	Ofilter clog percentage	FL				00	A
10	DBW012	HYD_DAYS_TILL_FILTER_CHANGE	Days till filter change	IN				00	A
11	DBD014	HYD_WS_P1_HRS	Pump 1 running hours	IL				00	A
12	DBD018	HYD_WS_P2_HRS	Pump 2 running hours	IL				00	A
13	DBD022	HYD_WS_P3_HRS	Pump 3 running hour	IL				00	A
14	DBD026	HYD_WS_P4_HRS	Pump 4 running hours	IL				00	A
15	DBW030	HYD_WS_LOW_OIL_TEMP_VAL	Lowest oil temp	IN				00	A
16	DBW032	HYD_WS_HIGH_OIL_TEMP_VAL	Highest oil temp	IN				00	A
17	DBW034	HYD_WS_FILTER_TEMP_VAL	Filter temp	IN				00	A
18			REDUCER						
19	DBW036	RED_WS_COMPR_FAIL_COUNT_ALLTIME	Reducer compression fail counter alltime	IN				00	A
20	DBW038	RED_WS_COMPR_FAIL_COUNT_CYCLE	Reducer compression fail counter cycle	IN				00	A
21	DBD040	RED_WS_REF_POS	Reducer ref position	FL				00	A
22	DBD044	RED_WS_POS	Reducer position	FL				00	A
23	DBD048	RED_WS_PRS_ROD_SIDE	Reducer pressure rod side	FL				00	A
24	DBD052	RED_WS_PRS_PISTON_SIDE	Reducer pressure piston side	FL				00	A
25			LID						
26	DBW056	LID_WS_COMPR_FAIL_COUNT_ALLTIME	Lid compression fail counter alltime	IN				00	A
27	DBW058	LID_WS_COMPR_FAIL_COUNT_CYCLE	Lid compression fail counter cycle	IN				00	A
28	DBD060	LID_WS_REF_POS	Lid ref position	FL				00	A
29	DBD064	LID_WS_POS	Lid position	FL				00	A
30	DBD068	LID_WS_PRS_ROD_SIDE	Lid pressure rod side	FL				00	A
31	DBD072	LID_WS_PRS_PISTON_SIDE	Lid pressure piston side	FL				00	A
32			PUSHER						
33	DBD076	PSH_WS_REF_POS	Pusher ref position	FL				00	A
34	DBD080	PSH_WS_POS	Pusher position	FL				00	A
35	DBD084	PSH_WS_PRS_ROD_SIDE	Pusher pressure rod side	FL				00	A
36	DBD088	PSH_WS_PRS_PISTON_SIDE	Pusher pressure piston side	FL				00	A
37			CLAMP						

Slika 43 Prikaz excel datoteke sa tagovima

Različiti tipovi podataka u smislu komandi, statusa i alarma podijeljeni su u svoje listove te svaki ima oznaku DBxxx. Program pristupa podacima s PLC-a direktno preko adresa, ne simbolički preko imena tagova pri čemu DB i pripadni brojevi označuju data blok u TIA portalu, dok adrese DBD, DBW, DBX označuju adresu u PLC-u. Važno je da blokovi u TIA portalu ne budu s optimiziranim pristupom već da razmaci između tagova u bloku budu fiksni. Nakon učitavanja tagova može se krenuti u izradu sučelja. Na slici 44 prikazan je prozor WindowMaker aplikacije pri čemu se s desne strane nalaze stranice, a gore se nalazi tool bar.

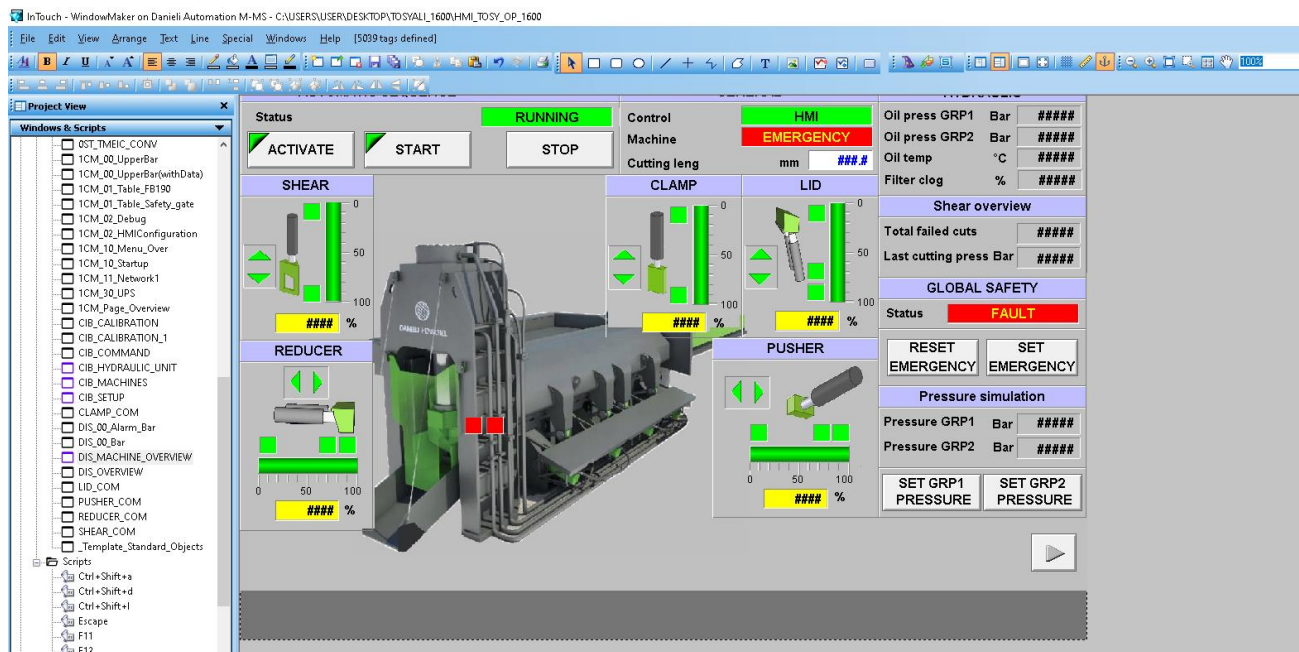

Slika 44 Glavni prikaz WindowMaker programa za izradu HMI-a

Također sve potrebne tagove može se dodati i kasnije, međutim njihovo pojedinačno dodavanje je sporije i manje pregledno. Dodavanje se vrši pomoću prozora na slici. Važno je osigurati ispravnu adresu taga, da se nebi poklapala s nekom drugom i da bi ju program mogao ispravno čitati.

Tagname Dictionary

☐ Main ☐ Details ☒ Alarms ☒ Details & Alarms ☐ Members

New Restore Delete Save << Select... >> Cancel Close

Tagname: LID_WC_OVERSTROKE_HIST Type: I/O Real ☐ Local Tag

Group: GrpMex_CIB ☐ Read only ☒ Read Write

Comment: Group prs 2 set

☐ Log Data ☐ Log Events ☐ Retentive Value ☐ Retentive Parameters

Initial Value: 0.5 Min EU: 0.5 Max EU: 500

Deadband: 0 Min Raw: 0.5 Max Raw: 500

Eng Units: c Log Deadband: 0 Conversion: ☒ Linear ☐ Square Root

Access Name: CIB_STATUS

Item: DB200.REAL88 ☐ Use Tagname as Item Name

ACK Model: ☒ Condition ☐ Event Oriented ☐ Expanded Summary Alarm Comment: Hydraulic unit: Oil cooling fans u

	Alarm Value	Priority	Alarm Inhibitor	Alarm Value	Priority	Alarm Inhibitor	Value Deadband
<input type="checkbox"/> LoLo	0	1		<input type="checkbox"/> High	0	1	0
<input type="checkbox"/> Low	0	1		<input type="checkbox"/> HiHi	0	1	

	% Deviation	Target	Priority	Alarm Inhibitor	Deviation Deadband %
<input type="checkbox"/> Minor Deviation	0	0	1		0
<input type="checkbox"/> Major Deviation	0		1		

☐ Rate of Change 0 % per: ☐ Sec ☒ Min ☐ Hr Priority: 1 Alarm Inhibitor

Slika 45 Prozor za dodavanje novih tagova

Sučelje se izrađuje na način da se na ekran dodaju novi elementi te se svakom elementu pridoda neka akcija ili uvjet koji se onda vežu za pripadni tag, ukoliko objekt nije isključivo grafički.

Object type: Symbol Prev Link Next Link OK Cancel

Touch Links	Line Color	Fill Color	Text Color
<input type="checkbox"/> Discrete	<input type="checkbox"/> Discrete	<input type="checkbox"/> Discrete	<input type="checkbox"/> Discrete
<input type="checkbox"/> Analog	<input type="checkbox"/> Analog	<input type="checkbox"/> Analog	<input type="checkbox"/> Analog
<input type="checkbox"/> String	<input type="checkbox"/> Discrete Alarm	<input type="checkbox"/> Discrete Alarm	<input type="checkbox"/> Discrete Alarm
	<input type="checkbox"/> Analog Alarm	<input type="checkbox"/> Analog Alarm	<input type="checkbox"/> Analog Alarm

Sliders	Object Size	Location	Percent Fill
<input type="checkbox"/> Vertical	<input type="checkbox"/> Height	<input type="checkbox"/> Vertical	<input type="checkbox"/> Vertical
<input type="checkbox"/> Horizontal	<input type="checkbox"/> Width	<input type="checkbox"/> Horizontal	<input type="checkbox"/> Horizontal

Touch Pushbuttons	Miscellaneous	Value Display
<input type="checkbox"/> Discrete Value	<input checked="" type="checkbox"/> Visibility	<input type="checkbox"/> Discrete
<input type="checkbox"/> Action	<input type="checkbox"/> Blink	<input checked="" type="checkbox"/> Analog
<input type="checkbox"/> Show Window	<input type="checkbox"/> Orientation	<input type="checkbox"/> String
<input type="checkbox"/> Hide Window	<input type="checkbox"/> Disable	
	<input type="checkbox"/> Tooltip	


Slika 46 Prozor za dodavanje akcija elementima

5.2.HMI stroja

Prilikom pokretanja sučelja operatera dočeka ekran za pristup odnosno login ekran (Slika Slika 47 i Slika 48). Ukoliko se radi o operateru on unosi svoje korisničko ime i lozinku te su mu određene funkcije stroja nedostupne što će biti prikazano u nastavku. Ukoliko se radi o administratoru on unosi svoju podatke te dobiva puni pristup sučelju što uključuje unošenje određenih početnih varijabli stroja i pragova alarma, debug te mijenjanje korisnika i razina pristupa.



Slika 47 Početni ekran

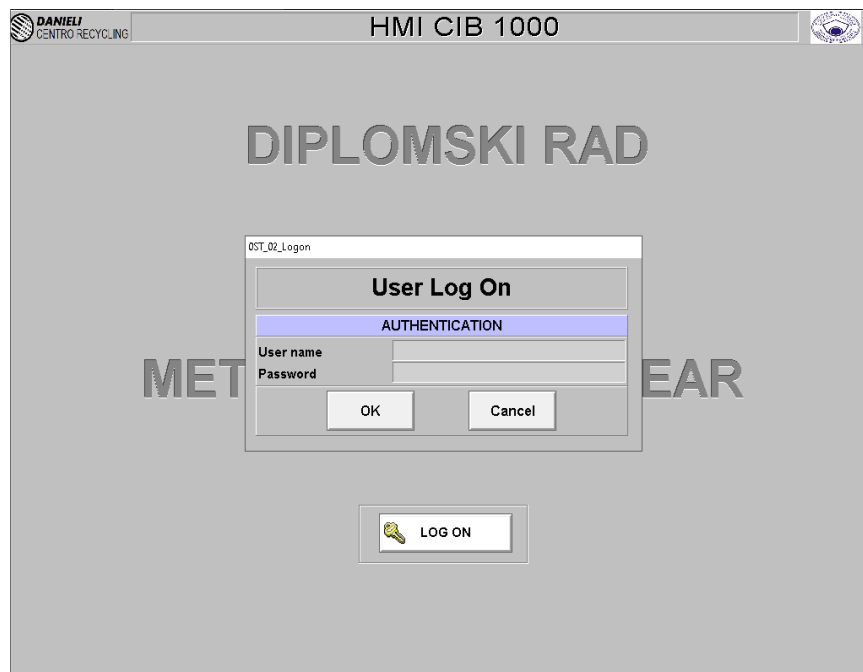


Slika 48 Početni ekran s prozorom za prijavu



Slika 49 Početni ekran nakon uspješne prijave

Početna stranica nakon uspješnog pristupa je prikazana na slici 50. Na toj stranici operater dobiva osnovne informacije o stroju, tlakove, položaje cilindara i status automatske sekvence i sigurnosnih gljiva. U gornjem dijelu ekrana nalazi se šest ikona pomoću kojih se vrši promjena ekrana. U donjem dijelu nalazi se traka s alarmima i upozorenjima, pri čemu su alarmi crveni, dok su upozorenja žute boje. Alarmi plave boje su prošli alarmi koji još nisu potvrđeni. Trenutno se nalazi alarm niske temperature ulja zato što još nisu podešeni pragovi alarma u stranici setup.

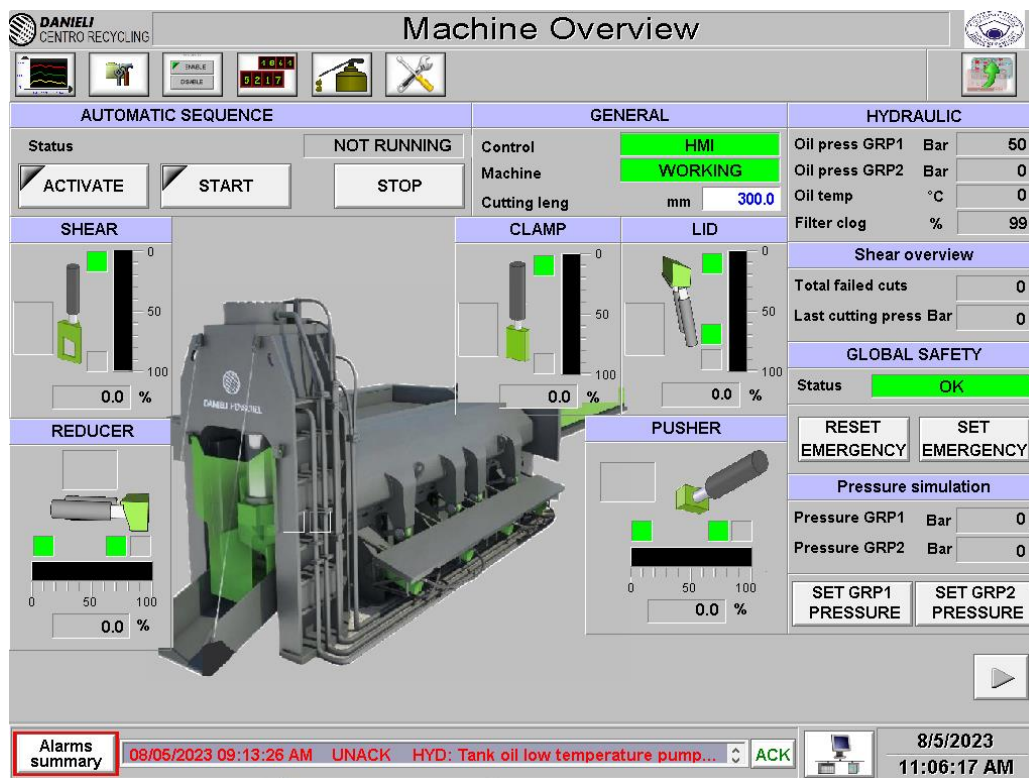

Slika 50 Osnovni prikaz stroja

Klikom na alarm summary vidimo sve trenutne i nepotvrđene alarme (Slika 51).

Alarms Summary Display

Area selection : Common

Device selection : All alarms

Time	State	Group	Alarm Comment	Name
08/05/2023 09:13:30 AM	UNAC...	GrpAlr_AreaMain	Communication fault with PLC CIB	CIB_PLC...
08/05/2023 09:13:26 AM	UNACK	GrpAlr_HYD	HYD: Tank oil low temperature pumps ...	HYD_BA...
08/05/2023 09:13:26 AM	UNACK	GrpAlr_HYD	HYD: Oil filters clogging high	HYD_BA...
08/05/2023 09:13:26 AM	UNACK	GrpAlr_HYD	HYD: Filter clogged alarm	HYD_BA...
08/05/2023 09:13:26 AM	UNACK	GrpAlr_HYD	HYD: Tank oil level low +HS-LOL	HYD_BA...

STATUS

☒ All Alarms
 ☐ Acknowledged
 ☐ Not Acknow.

PRIORITY

☒ Process fault
 ☒ Machine fault
 ☒ Alarm
 ☒ Warning

ACKNOWLEDGE

☒ All Alarms
 ☒ Displayed Alarms
 ☒ Selected Alarms

ALARMS COUNT

5

HISTORY

Alarms History

Displaying 1 to 5 of 5 alarms.

Custom Query

100 % Complete

Alarms summary

08/05/2023 09:13:26 AM UNACK HYD: Tank oil low temperature pump...

ACK

8/5/2023 11:11:06 AM

Slika 51 Prikaz alarmnog prozora

Sljedeći korak je postavljanje pragova za alarme te ostali bitnih podataka stroja. Postavljanje se vrši na stranici Setup klikom na šestu ikonu na alatnoj traci sučelja prikazanoj na slici. Ukoliko se ulogirao operater a ne administrator njemu neće biti prikazana mogućnost otvaranja te stanice čime se sprječava neovlašteno mijenjanje bitnih parametara.

Parameter	Unit	Value
Oil temperature high high	°C	80.0
Oil temperature high	°C	70.0
Oil temperature low	°C	10.0
Oil temperature low low	°C	5.0
Max. allowed continous pressure	bar	350.0
Max. allowed presusre during 1 sec	bar	450.0
Filter clog high	%	95.0
Filter clog high high	%	99.0
Machine group 1 slowdown start	%	4.0
Machine group 1 slowdown 50%	%	2.0
Machine group 2 slowdown start	%	4.0
Machine group 2 slowdown 50%	%	2.0
Pusher lenght	mm	2000.0
Cut lenght	mm	300.0
Extra cut lenght for cut refusal	mm	100.0

Slika 52 Stranica za unošenje referentnih vrijednosti

Time	State	Group	Alarm Comment	Name
08/05/2023 11:18:04 AM	UNAC...	GrpAlr_HYD	HYD: Oil filters clogging high	HYD_BA...
08/05/2023 11:18:04 AM	UNAC...	GrpAlr_HYD	HYD: Filter clooged alarm	HYD_BA...
08/05/2023 11:17:43 AM	UNAC...	GrpAlr_HYD	HYD: Tank oil low temperature pumps ...	HYD_BA...
08/05/2023 11:17:23 AM	UNAC...	GrpAlr_HYD	HYD: Tank oil level low +HS-LOL	HYD_BA...
08/05/2023 09:13:30 AM	UNAC...	GrpAlr_AreaMain	Communication fault with PLC CIB	CIB_PLC...

FILTER

STATUS

☐ All Alarms

☐ Acknowledged

☐ Not Acknow.

PRIORITY

☒ Process fault

☒ Machine fault

☒ Alarm

☒ Warning


ACKNOWLEDGE

☒ All Alarms

Slika 53 Prikaz alarma nakon podešenih referentnih vrijednosti


Nakon podešenja početnih parametara svi alarmi su prošli, klikom na All Alarms u sekciji Acknowledge bi nestali s prikaza.

Sljedeća stranica koja se mora proći prije ikakvog pokretanja stroja je stranica hidraulike. Ukoliko nisu sve pumpe aktivne biti će onemogućeno pomicanje cilindra ili rad bilo kojeg od automatskih ciklusa.

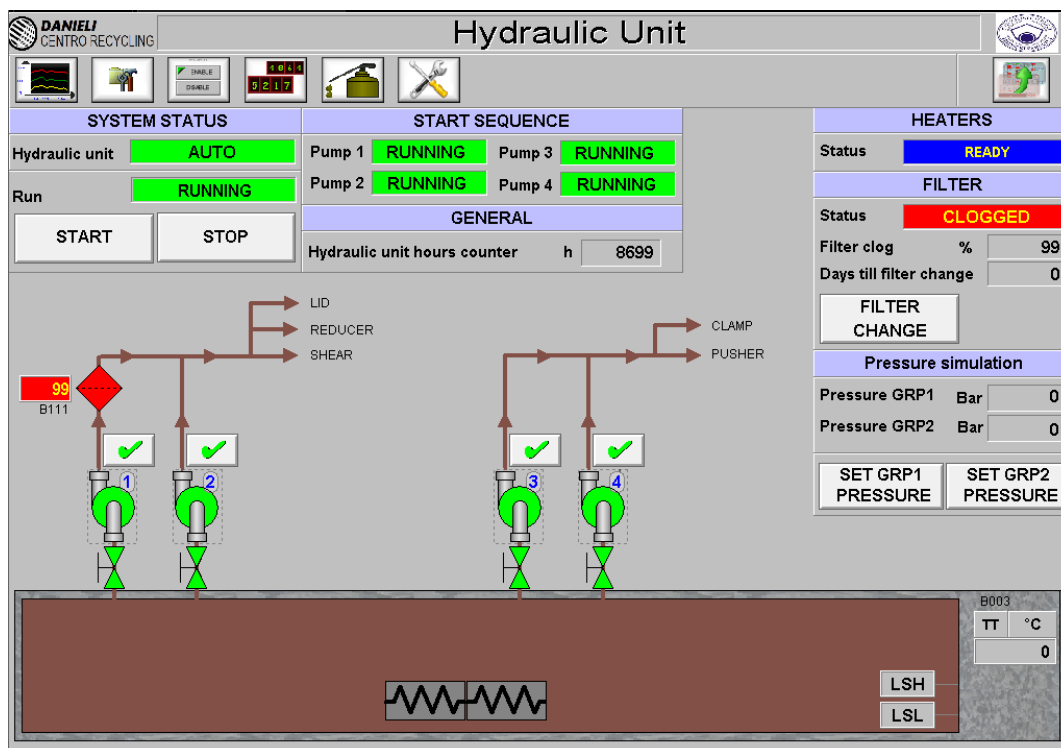

Slika 54 Stranica hidraulike

Na slici 54 nalaze se dvije grupe pumpi, svaka grupa za svoje cilindre kao što je objašnjeno u uvodu zadatka. Pumpe se odabiru klikom na samu pumpu koju želimo odabrati, zatim se otvara skočni prozor gdje se može resetirati radno vrijeme pumpe ili uključiti ili isključiti njen odabir. Također s desne strane nalaze se informacije o filteru, njegov postotak začepljenosti i predviđen broj dana do začepljenja. Nakon što su sve pumpe odabrane i aktivne, odnosno pokazuju status RUNNING, može se početi s kalibracijom stroja.

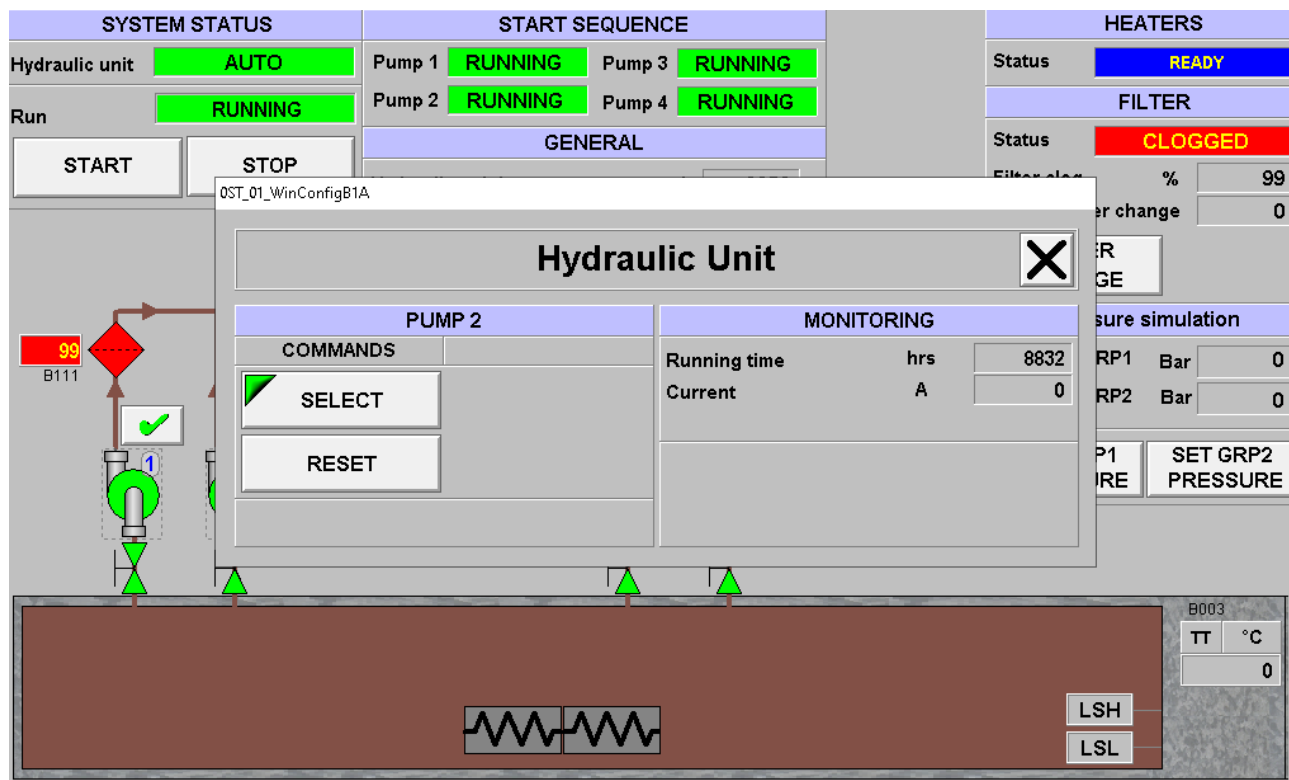


Slika 55 Stranica hidraulike s skočnim prozorom pumpe

Stranica kalibracije podijeljena je u dva dijela, svaka stranica za pripadnu grupu cilindara, pri čemu je odjeljak Calibration commands zajednički. U slučaju da niti jedan cilindar nije odabran za kalibraciju ekran izgleda kao na slici 56.


CALIBRATION 1

CALIBRATION 2

CALIBRATION

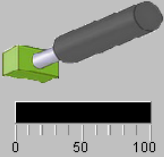

PUSHER	
Calibration status	NOT SELECTED
Actual position	% 0
Overstroke position	% 0
Position sensor	0
Position sensor bwd position	0
Position sensor fwd position	32767
SELECT/DESELECT	

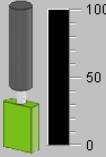

CLAMP	
Calibration status	NOT SELECTED
Actual position	% 0
Position sensor	0
Position sensor bwd position	0
Position sensor fwd position	32767
SELECT/DESELECT	

CALIBRATION COMMANDS

Calibration status

NOT REQUESTED

START

STOP


Slika 56 Stranica kalibracije

Ukoliko je odabran npr. cilindar Clamp za kalibraciju ekran poprima sljedeći izgled (Slika 57). Operateru se daje do znanja koji cilindar je odabran te također se status kalibracije mijenja iz stanja nije traženo (eng. Not requested) u stanje traženo (eng. requested). Operator tada može odabrati start da pokrene kalibraciju.

CALIBRATION 1


CALIBRATION 2

CALIBRATION

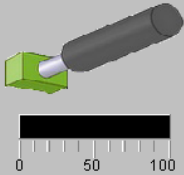

Calibration status		NOT SELECTED
Actual position	%	0
Overstroke position	%	0
Position sensor		0
Position sensor bwd position		0
Position sensor fwd position		32767

SELECT/DESELECT

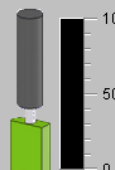

Calibration status		SELECTED
Actual position	%	0
Position sensor		0
Position sensor bwd position		0
Position sensor fwd position		32767

SELECT/DESELECT

CALIBRATION COMMANDS

Calibration status

REQUESTED

START


STOP

Slika 57 Stranica kalibracije nakon odabira cilindra

CALIBRATION 1


CALIBRATION 2

CALIBRATION

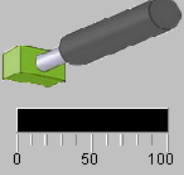

Calibration status		SELECTED
Actual position	%	0
Overstroke position	%	0
Position sensor		0
Position sensor bwd position		0
Position sensor fwd position		32767

SELECT/DESELECT

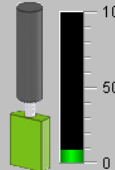

Calibration status		RUNNING
Actual position	%	9
Position sensor		2795
Position sensor bwd position		0
Position sensor fwd position		32767

SELECT/DESELECT

CALIBRATION COMMANDS

Calibration status

RUNNING

START


STOP

Slika 58 Stranica kalibracije tijekom kalibracije

CALIBRATION 1


CALIBRATION 2

CALIBRATION

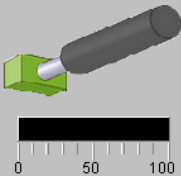

PUSHER	
Calibration status	NOT SELECTED
Actual position	% 0
Overstroke position	% 79
Position sensor	244
Position sensor bwd position	249
Position sensor fwd position	29972

SELECT/DESELECT

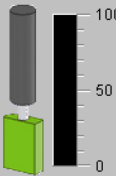

CLAMP	
Calibration status	NOT SELECTED
Actual position	% 0
Position sensor	142
Position sensor bwd position	147
Position sensor fwd position	32016

SELECT/DESELECT

CALIBRATION COMMANDS

Calibration status

NOT REQUESTED


START

STOP


Slika 59 Stranica kalibracije nakon kalibracije

Nakon završetka dobiju se podaci o vrijednostima senzora pozicije u graničnim položajima što je prikazano na slici 59.

Tijekom bilo kojeg gibanja cilindra put od pripadnih pumpi do cilindra označen je plavom bojom. Ukoliko se tlak u sustavu poveća što je prikazano na slici, gdje je simuliran tlak od 300 bara, boja oznake se mijenja prema sve crvenijoj.

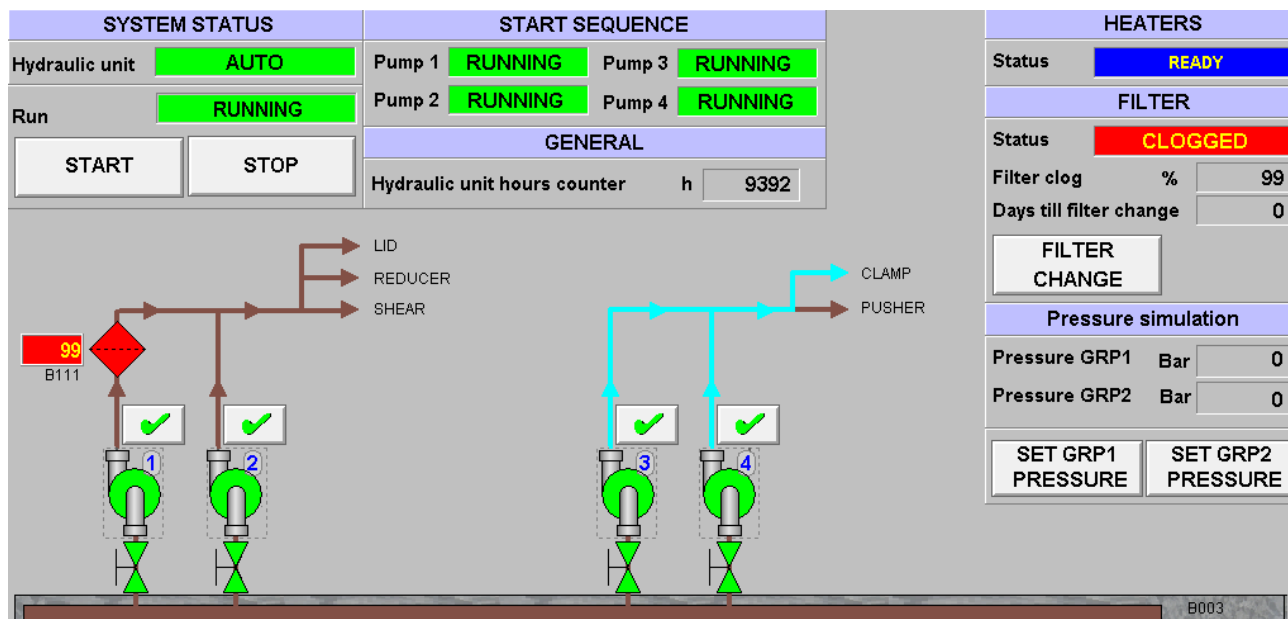


Slika 60 Stranica hidraulike tijekom gibanja cilindra Clamp

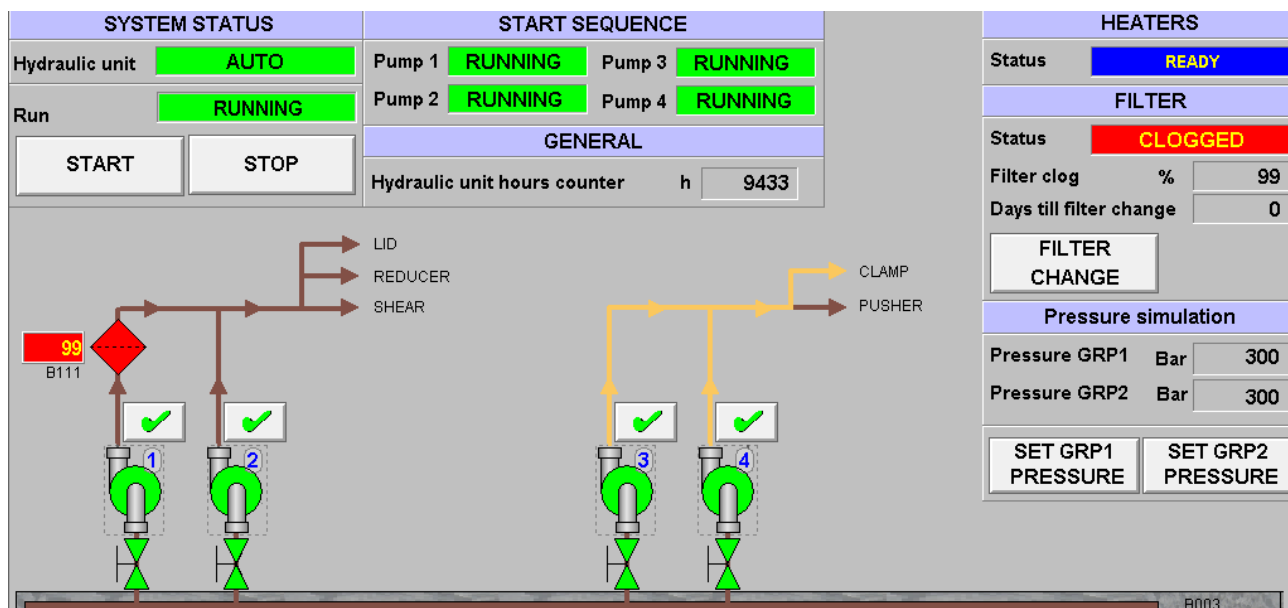

Slika 61 Stranica hidraulike tijekom gibanja cilindra Clamp s povećanim tlakom u sustavu

Stranica Komande objedinjuje sve ručne komande stroja i sadrži sekciju za pokretanje Home ciklusa koji je objašnjen u poglavlju 4.1.1. Klikom na pojedinu kvačicu otvara se prozor Permissives u kojem su dani svi uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije početka gibanja cilindra (Slika 64). Ukoliko neki od uvjeta nije ispunjen neće biti prikazana zelena kvačica već crveni precrtani krug.

Klikom na neku od komandi otvara se skočni prozor potvrde komande što je prikazano na slici 63.

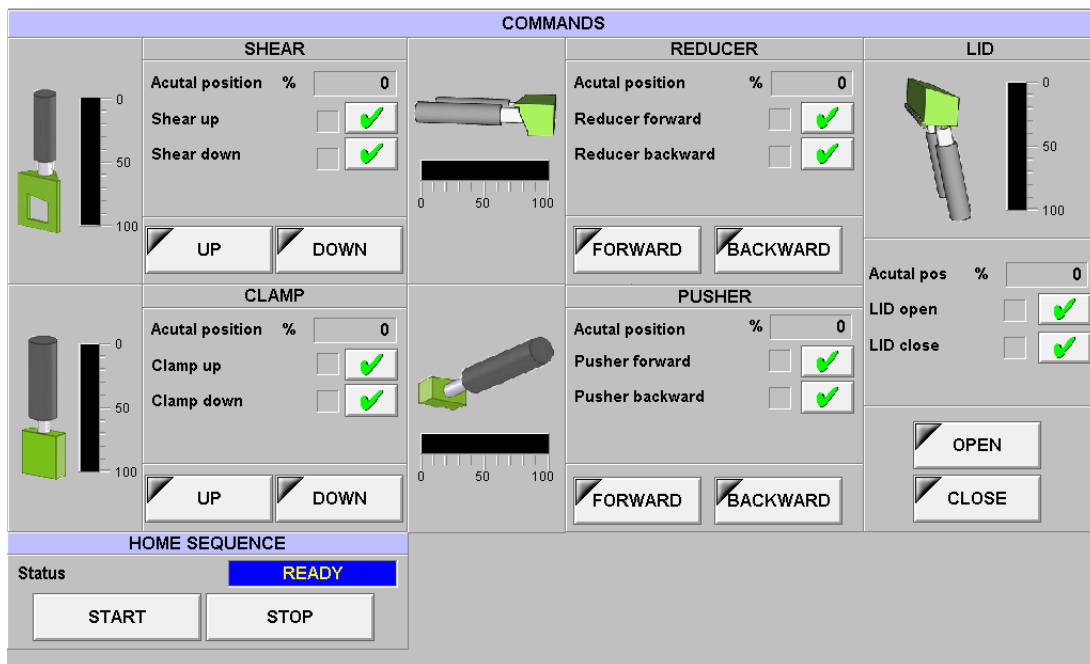


Slika 62 Stranica s ručnim komandama

OST_01_WinConfirm




Slika 63 Skočni prozor potvrde komande

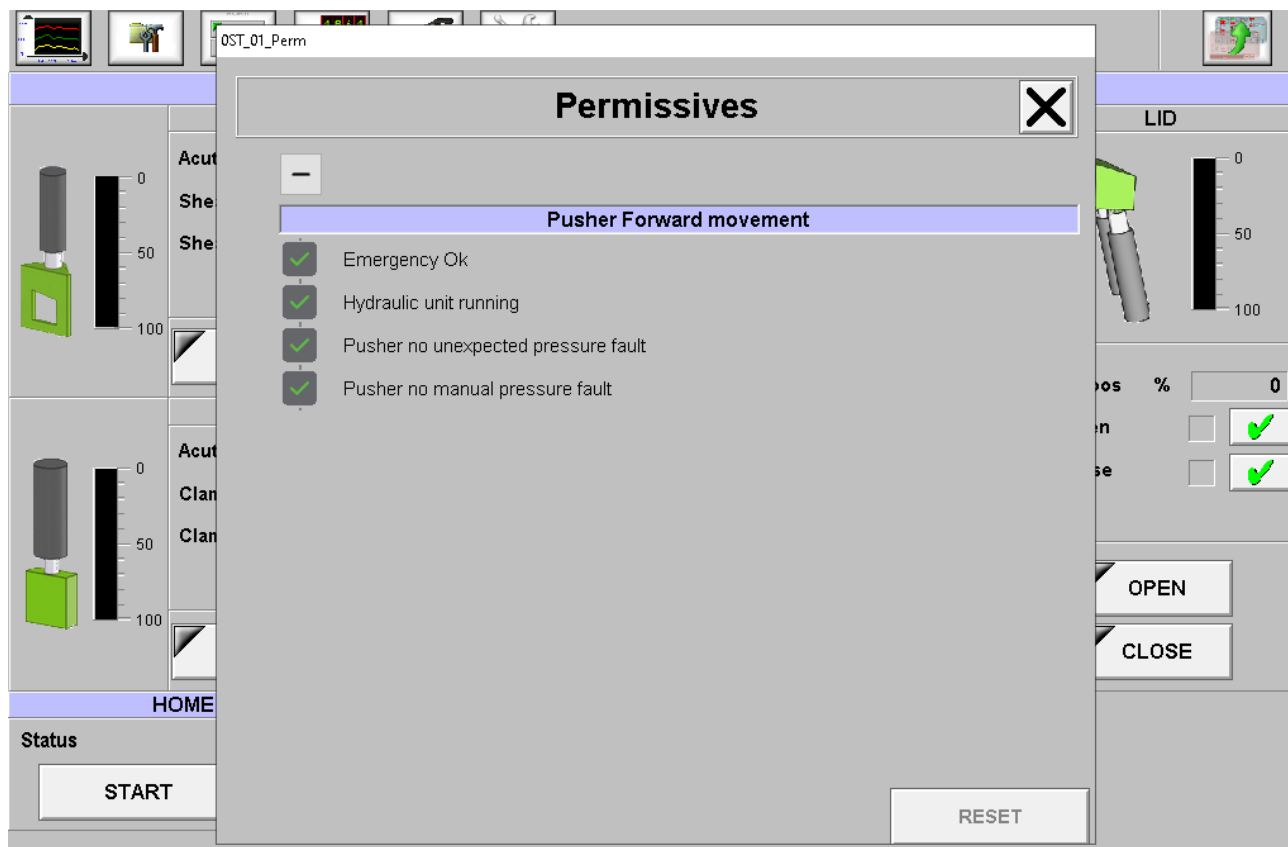


Slika 64 Skočni prozor permissiva

Nakon završetka svih gore navedenih koraka kalibracije i postavljanja vrijednosti stroj je spreman za rad te je auto ciklus moguće pokrenuti. Operater tada jedino mora postaviti duljinu rezanja u polje pod nazivom cutting lenght i pokrenuti ciklus. Strelice koje se nalaze pored ikone cilindra aktivne su samo dok je aktivno gibanje tog cilindra. Na slici 65 se vidi trenutak kada Pusher ide prema naprijed do 100% referentne vrijednosti, aktivna je strelica prema naprijed i kvadratić koji označuje da je u overstroke poziciji. Također može se vidjeti da su škare imale jedan neuspjeli pokušaj rezanja. Ako operater želi nešto detaljniji prikaz može odabrati strelicu u donjem desnom kutu što ga dovodi na ekran na slici 66.

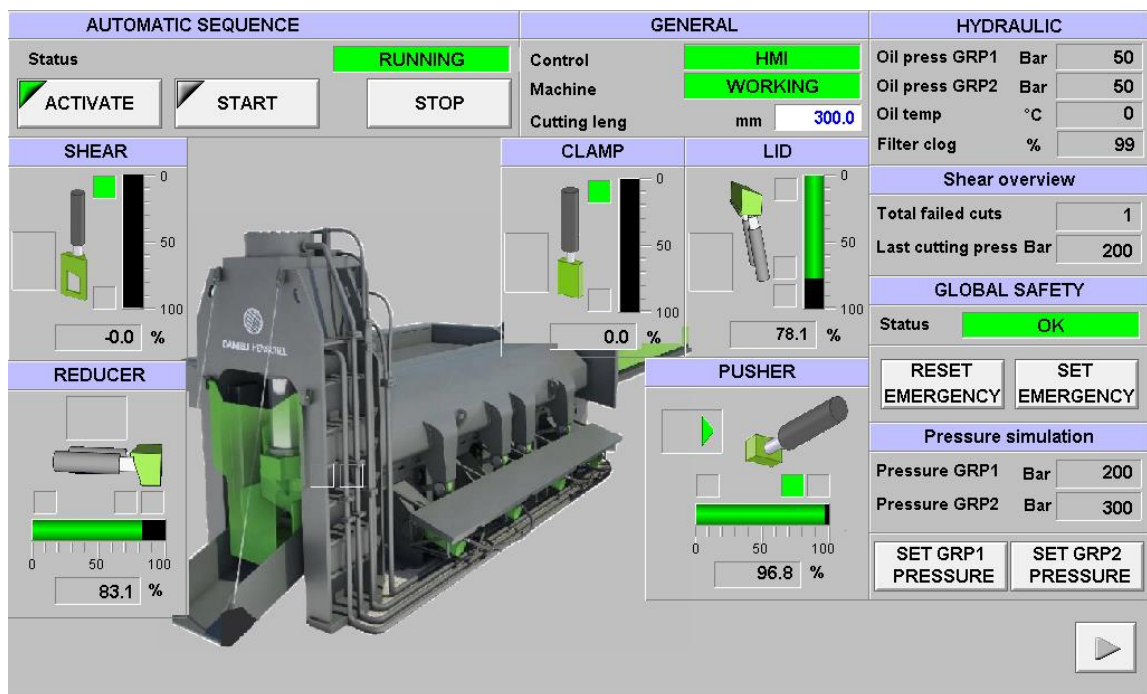


Slika 65 Glavni prikaz tijekom auto ciklusa

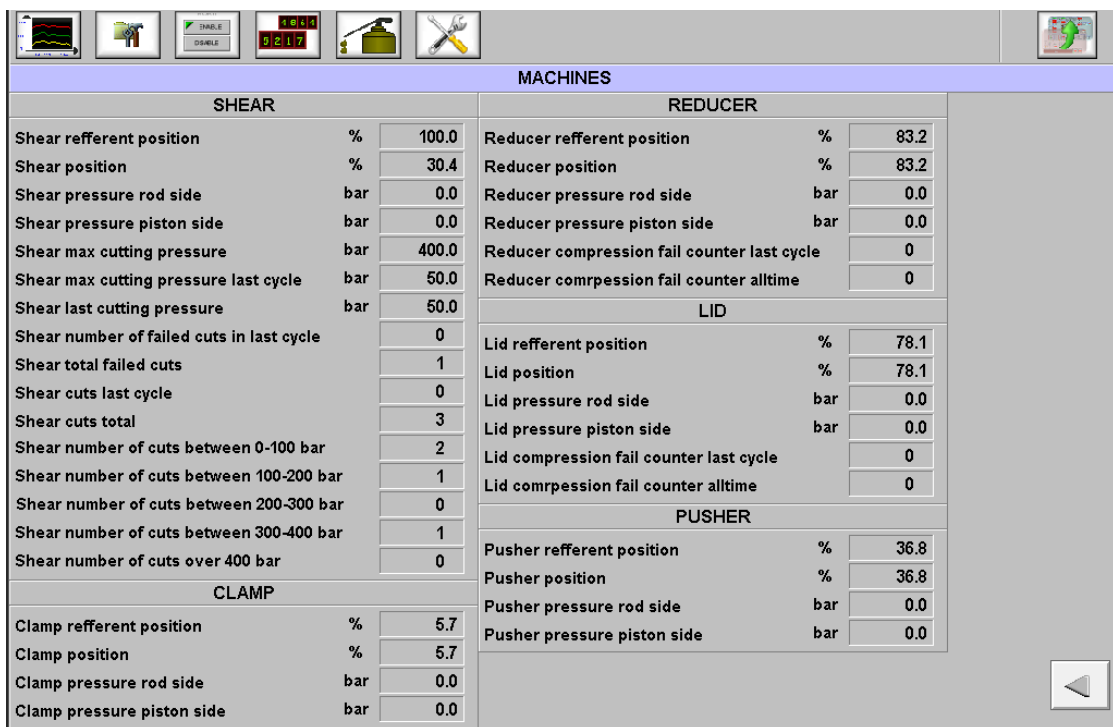

Slika 66 Detaljni prikaz tijekom auto ciklusa

Posljednja stranica od interesa je stranica trendova. Na slici 67 prikazana su gibanja cilindara tijekom kalibracije. Mogu se vidjeti dva šiljka po svakom cilindru odnosno dva puna gibanja naprijed i natrag. Trend zbog relativno male frekvencije uzorkovanja nije detaljan kao trend u TIA portalu i ne može precizno registrirati brze promjene međutim relativno spora gibanja se mogu dobro grafički predočiti.

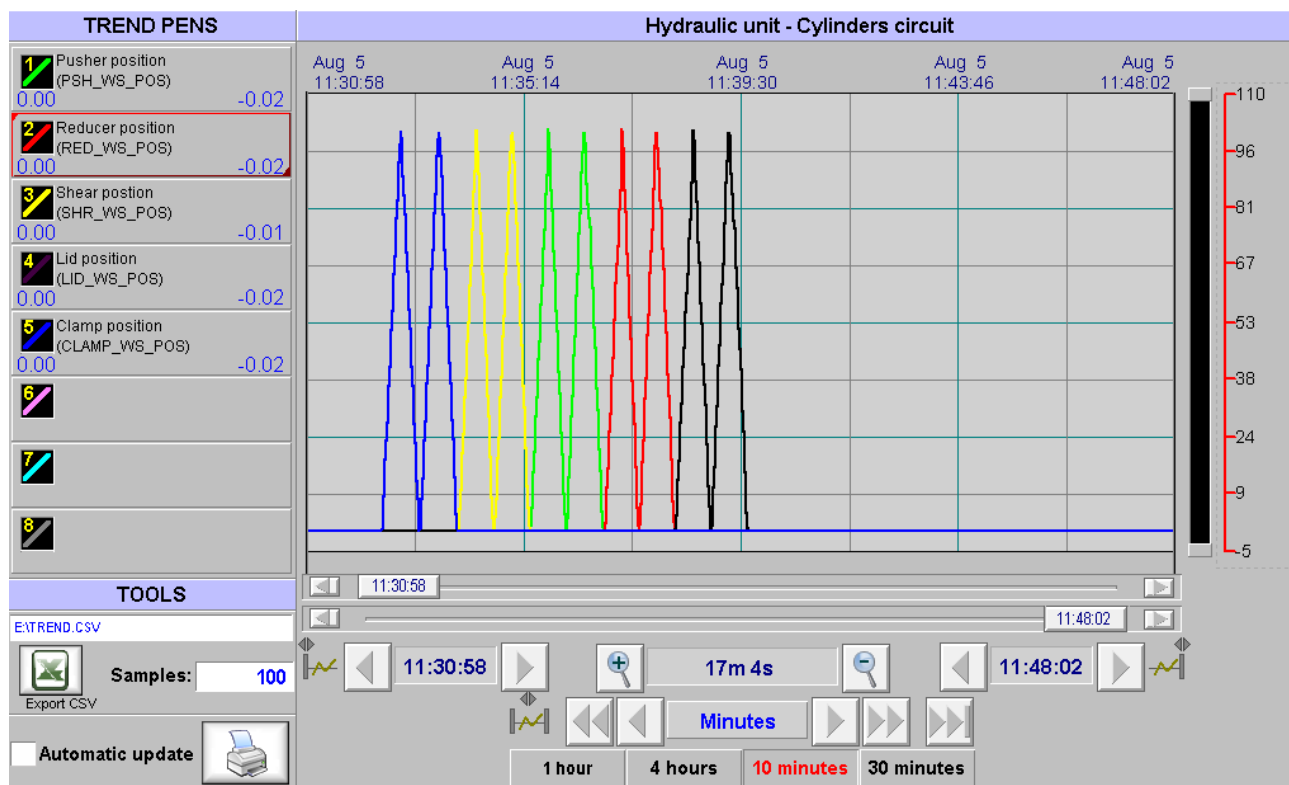

Slika 67 Prikaz trenda

6. ZAKLJUČAK

Tema diplomskog rada bila je izrada upravljačkog koda za hidrauličke škare. Diplomski rad predstavlja nadogradnju znanja i vještina stečenih na Tehničkom fakultetu Rijeka, na kolegiju Automatizacija postrojenja i procesa. Predmet kao takav olakšao je razumijevanje načina rada i programiranja PLC-a. Kao nadogradnja na predmet korišten je dodatni programski jezik Graph, spomenut u poglavlju 2.5. Za vizualizaciju korišten je programski paket AVEVA InTouch. S obzirom na veličinu projekta u rad su uvršteni samo pojedini dijelovi kojima se nastoji pokazati osnova projekta i specifičnosti bez ponavljanja. Tijekom izrade rada došlo je do izražaja kako u industriji većinu napretka zapravo pokreću krajnji klijenti sa svojim zahtjevima, dok inženjeri nastoje što bolje ispuniti te zahtjeve s trenutnom dostupnom tehnologijom i dostupnim budžetom. Veliku pomoć danas pri izradi programa u paketu TIA portal osigurava alat PLCSim od tvrtke Siemens kojim se omogućuje simulacija PLC-a i kontinuirano testiranje programa. Sam alat je i bio korišten prilikom izrade rada, tako da sve fizičke veličine su simulirane, ne postoje fizički ulazi ili ulazi, već je sve u domeni simulacije.

7. IZVORI

- [1] <https://www.britannica.com/technology/automation>
- [2] Mallikarjun G. Hudedmani, Umayal R. M., Shiva Kumar Kabberalli, Raghavendra Hittalamani 2017. Programmable Logic Controller (PLC) in Automation
- [3] <https://www.awc-inc.com/siemens-s7-1500-selection-guide/>
- [4] W. Bolton, 2006. Programmable Logic Controllers
- [5] Siemens, 2016. SIMATIC S7-1500, ET 200MP, Digital input module DI 16x24VDC BA
- [6] <https://www.daenotes.com/electronics/industrial-electronics/PLC-programable-logic-control>
- [7] Strahinja Vojinović, 2022. Систем аутоматског управљања и визуелизација процеса намотавања и одмотавања челичне траке
- [8] <https://realpars.com/sinking-output/>
- [9] <https://realpars.com/sinking-and-sourcing/>
- [10] Siemens, 2022. Function manual: Cycle and response times SIMATIC S7-1500, S7-1500R/H, ET 200SP, ET 200pro
- [11] Siemens, 2018. Programming guideline for S7-1200/1500
- [12] Goran Malčić, PROGRAMIRLJIVI LOGIČKI KONTROLERI
- [13] <https://electrical-engineering-portal.com/plc-ladder-diagrams-for-electrical-engineers-beginners>
- [14] <https://www.plcademy.com/ladder-logic-tutorial/>
- [15] <http://www.uky.edu/WDST/PDFs/%5B23%5D%20Communications%20network.pdf>
- [16] Siemens, 2023. SIMATIC Manual Collection, S7-1500, ET 200MP
- [17] Gary Dunning, Introduction to Programmable Logic Controllers
- [18] Ivana Šabić, 2022. SCADA U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU
- [19] Alexandru Ujvarosi, 2016. EVOLUTION OF SCADA SYSTEMS
- [20] Hugh Jack, 2008. Automating Manufacturing Systems with PLCs

8. POPIS SLIKA I TABLICA

Slika 1 Komponente modularnog PLC-a [3]	4
Slika 2 Osnovni dijelovi PLC-a [4]	5
Slika 3 Digitalni modul tvrtke Siemens DI 16x24VDC BA [5]	6
Slika 4 Blok shema načina rada digitalnog ulaza PLC-a [6]	7
Slika 5 Osnovna izvedba optosprežnika [4]	7
Slika 6 Prikaz osnove rada A/D pretvornika [4]	8
Slika 7 Izvori pogrešaka kod analognih senzora [4]	9
Slika 8 Blok dijagram rada digitalnog izlaznog modula [7]	10
Slika 9 Električna shema relejnog izlaza PLC-a [4]	11
Slika 10 Električna shema tranzistorskog izlaza PLC-a [4]	11
Slika 11 Električna shema izlaznog kruga PLC-a izvedenog trijakom [4]	12
Slika 12 Prikaz osnove rada D/A pretvornika [4]	13
Slika 13 Prikaz definicije izvora odnosno ponora signala kod digitalnih izlaza PLC-a [8]	14
Slika 14 Prikaz definicije izvora odnosno ponora signala kod digitalnih ulaza PLC-a [9]	15
Slika 15 Blok dijagram unutarnjih komponenti PLC-a [4]	16
Slika 16 Grafički prikaz ciklusa PLC-a [10]	18
Slika 17 Princip programiranja u ljestičastoj strukturi i dijagram čitanja [13], [14]	20
Slika 18 Način prevođenja programskih jezika Siemens PLC-a [11]	20
Slika 19 Osnovni dijelovi SCADA sustava [15]	25
Slika 20 Stroj za rezanje i kompresiju metalnog otpada	28
Slika 21 Graph dijagram funkcije auto ciklusa 1/4	32
Slika 22 Graph dijagram funkcije auto ciklusa 2/4	33
Slika 23 Graph dijagram funkcije auto ciklusa $\frac{3}{4}$	34
Slika 24 Graph dijagram funkcije auto ciklusa 4/4	35
Slika 25 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 1/3	36

Slika 26 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 2/3.....	37
Slika 27 Prikaz reference ventila i gibanja cilindra pri različitim točkama usporavanja (gornja krivulja predstavlja poziciju cilindra, donja referentnu vrijednost otvorenosti ventila) 3/3.....	37
Slika 28 Pozivanje funkcije kontrole protoka	38
Slika 29 Funkcija kontrole protoka network 1	40
Slika 30 Funkcija kontrole protoka network 2.....	40
Slika 31 Funkcija kontrole protoka network 3.....	41
Slika 32 Funkcija kontrole protoka network 4.....	42
Slika 33 Funkcija kontrole protoka network 5 i 6	43
Slika 34 Funkcija kontrole protoka network 7	44
Slika 35 Funkcija kontrole protoka network 8.....	45
Slika 36 Pozivanje funkcije analize filtra	46
Slika 37 Učitavanje podataka u strukturu	47
Slika 38 Rezultati kvadratne regresije	48
Slika 39 Pozivanje funkcije kontrole pretlaka	50
Slika 40 Funkcije kalibracije.....	52
Slika 41 Graph dijagram glavne funkcije kalibracije	52
Slika 42 Graph dijagram funkcije kalibracije pojedinog cilindra	53
Slika 43 Prikaz excel datoteke sa tagovima	54
Slika 44 Glavni prikaz WindowMaker programa za izradu HMI-a	55
Slika 45 Prozor za dodavanje novih tagova.....	56
Slika 46 Prozor za dodavanje akcija elementima.....	56
Slika 47 Početni ekran	57
Slika 48 Početni ekran s prozorom za prijavu.....	58
Slika 49 Početni ekran nakon uspješne prijave	58
Slika 50 Osnovni prikaz stroja	59
Slika 51 Prikaz alarmnog prozora	60
Slika 52 Stranica za unošenje referentnih vrijednosti	61
Slika 53 Prikaz alarma nakon podešenih referentnih vrijednosti.....	61

Slika 54 Stranica hidraulike	62
Slika 55 Stranica hidraulike s skočnim prozorom pumpe	63
Slika 56 Stranica kalibracije	64
Slika 57 Stranica kalibracije nakon odabira cilindra	65
Slika 58 Stranica kalibracije tijekom kalibracije	65
Slika 59 Stranica kalibracije nakon kalibracije	66
Slika 60 Stranica hidraulike tijekom gibanja cilindra Clamp	67
Slika 61 Stranica hidraulike tijekom gibanja cilindra Clamp s povećanim tlakom u sustavu	67
Slika 62 Stranica s ručnim komandama.....	68
Slika 63 Skočni prozor potvrde komande.....	68
Slika 64 Skočni prozor permissiva.....	69
Slika 65 Glavni prikaz tijekom auto ciklusa	70
Slika 66 Detaljni prikaz tijekom auto ciklusa	70
Slika 67 Prikaz trenda.....	71
 Tablica 1 Programski jezici prihvaćeni u novim Siemens S7-1200 i S7-1500 kontrolerima [1].....	 19

9. Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku

9.1.Sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku

Prvi dio rada predstavlja kratki uvod u to što je to PLC, od čega se sastoji i osnovni način rada te daje kratki osvrt na SCADA sustave. U poglavlju 4. kratko je opisan sam stroj, pri čemu je zadatak diplomskog rada bio napraviti sustav upravljanja u programskom paketu TIA portal te vizualizaciju u programskom paketu InTouch. Stroj se sastoji od pet hidrauličkih cilindara čije je upravljanje izvedeno pomoću proporcionalnih ventila. Strojem se može upravljati na dva osnovna načina rada pri čemu je prvi ručni, a drugi automatski. U automatskom načinu rada operater nadzire sustav preko HMI sučelja i određuje potrebnu duljinu rezanja komprimiranog metalnog otpada, dok u ručnom načinu ima direktnu kontrolu svakog cilindra. HMI sučelje prikazano je u petom poglavlju. Prilikom izrade rada naknadno su se pojavila dva zahtjeva, jedan koji se tiče funkcije za filter obrađene u poglavlju 4.1.3 i drugi koji se tiče detekcije previsokih tlakova i pravilnog reagiranja sustava obrađenog u poglavlju 4.1.4.

Ključne riječi: Shear, TIA portal, InTouch, automatski ciklus, proporcionalni ventil

9.2. Sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku

The first part of the work presents a short introduction to what a PLC is, what the basic mode of operation consists of, and gives a brief overview of SCADA systems. In chapter 4, the machine itself is briefly described, while the task of the diploma thesis was to create a management system in the TIA Portal software package and visualization in the InTouch software package. The machine consists of five hydraulic cylinders controlled by proportional valves. The machine can be operated in two basic modes, the first being manual and the second automatic. In automatic mode, the operator monitors the system via the HMI interface and determines the required cutting length of compressed metal waste, while in manual mode, he has direct control of each cylinder. The HMI interface is presented in the fifth chapter. During the creation of the work, two requests subsequently appeared,

one concerning the filter function discussed in chapter 4.1.3 and the other concerning the detection of excessive pressures and the proper response of the system discussed in chapter 4.1.4.

Keywords: Shear, TIA portal, InTouch, automatic cycle, proportional valve

10. DODATAK A

Totally Integrated Automation Portal

Testni / PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/DP] / Program blocks / FUNCTIONS

FILTER DATA ANALYSIS [FB12]

FILTER DATA ANALYSIS Properties

General

Name	FILTER DATA ANALYSIS	Number	12	Type	FB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	


FILTER DATA ANALYSIS

Name	Data type	Default value	Retain	Access- ible from HMI/OP C UA/We b API	Wri- ta- ble from HM I/O PC UA/ We b API	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
▼ Input									
OIL_CLEAN_ACT	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
OIL_TEMP_ACT	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
MACHINE RUNNING	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
AVERAGE MACHINE RUNNING TIME PER DAY	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
RESET_ALL_IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
FILTER_LIFE-TIME_MACHINE_RUNNING_TIME	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
FILTER_LIF-TIME_AVG_DAYS	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
P_TRIG	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_5	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		


Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Access- ible from HMI/OP C UA/Web API	Wri- ta- ble from HM I/O PC UA/ We b API	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
P_TRIG_6	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_7	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
P_TRIG_8	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
INSUFICIENT DA- TA	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
RESET_ALL	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
RESET_DONE	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
NEXT_POINT	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
NEXT_POINT_REA D	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
BEGIN_CALC_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
BEGIN_CALC_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
END_CALC_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
END_CALC_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
CALC_RUN_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
CALC_RUN_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
RESET_SUM	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
DATA_POINT	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
FINAL_DA- TA_POINT	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
OIL_CLOG_SEN- SOR_ACT	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
WRITE_ERROR	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
READ_ERROR	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
READ_VALUE	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Sxx	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Sxy	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Sxx'	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Sx'x'	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		

)

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Set-point	Supervision	Comment
Sx'y	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
X_	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Y_	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
X2_	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Xi	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Xi2	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Xi3	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Xi4	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Yi	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_XiYi	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
SUM_Xi2Yi	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
A	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
A_MID	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
B	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
B_MID	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
C	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
C_MID	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
A_FINAL_1	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
A_FINAL_2	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
B_FINAL_1	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
B_FINAL_2	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
C_FINAL_1	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
C_FINAL_2	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
ZERO	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
TIME TILL CLOG	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		



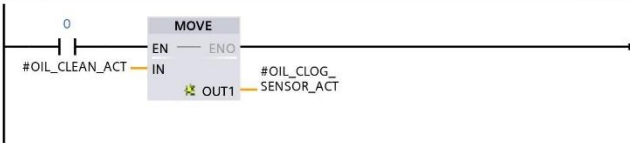
Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Access-ible from HMI/OPC UA/Web API	Wri-ta-ble from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Set-point	Super- vision	Comment
CLOG_DAY_NOW	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
CLOG_100_DAY	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
TIME_FOR_NEXT_SAMPLE_S	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
TIME_FOR_NEXT_SAMPLE_H	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
RESET_ALL_DONE	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
READ_DATA	Bool								
TEMP_MACHINE_RUNNING_TIME	Real								
TEMP_STOP_READING	Bool								
Constant									
Network 1: READING INPUT (BLOCKED FOR SIM)									
									
Network 2: TAKING NEXT SAMPLE (EVERY 24H OF MACHINE RUNNING TIME, WHILE OIL TEMP IN SPECIFIC RANGE)									

Network 2: TAKING NEXT SAMPLE (EVERY 24H OF MACHINE RUNNING TIME, WHILE OIL TEMP IN SPECIFIC RANGE) (

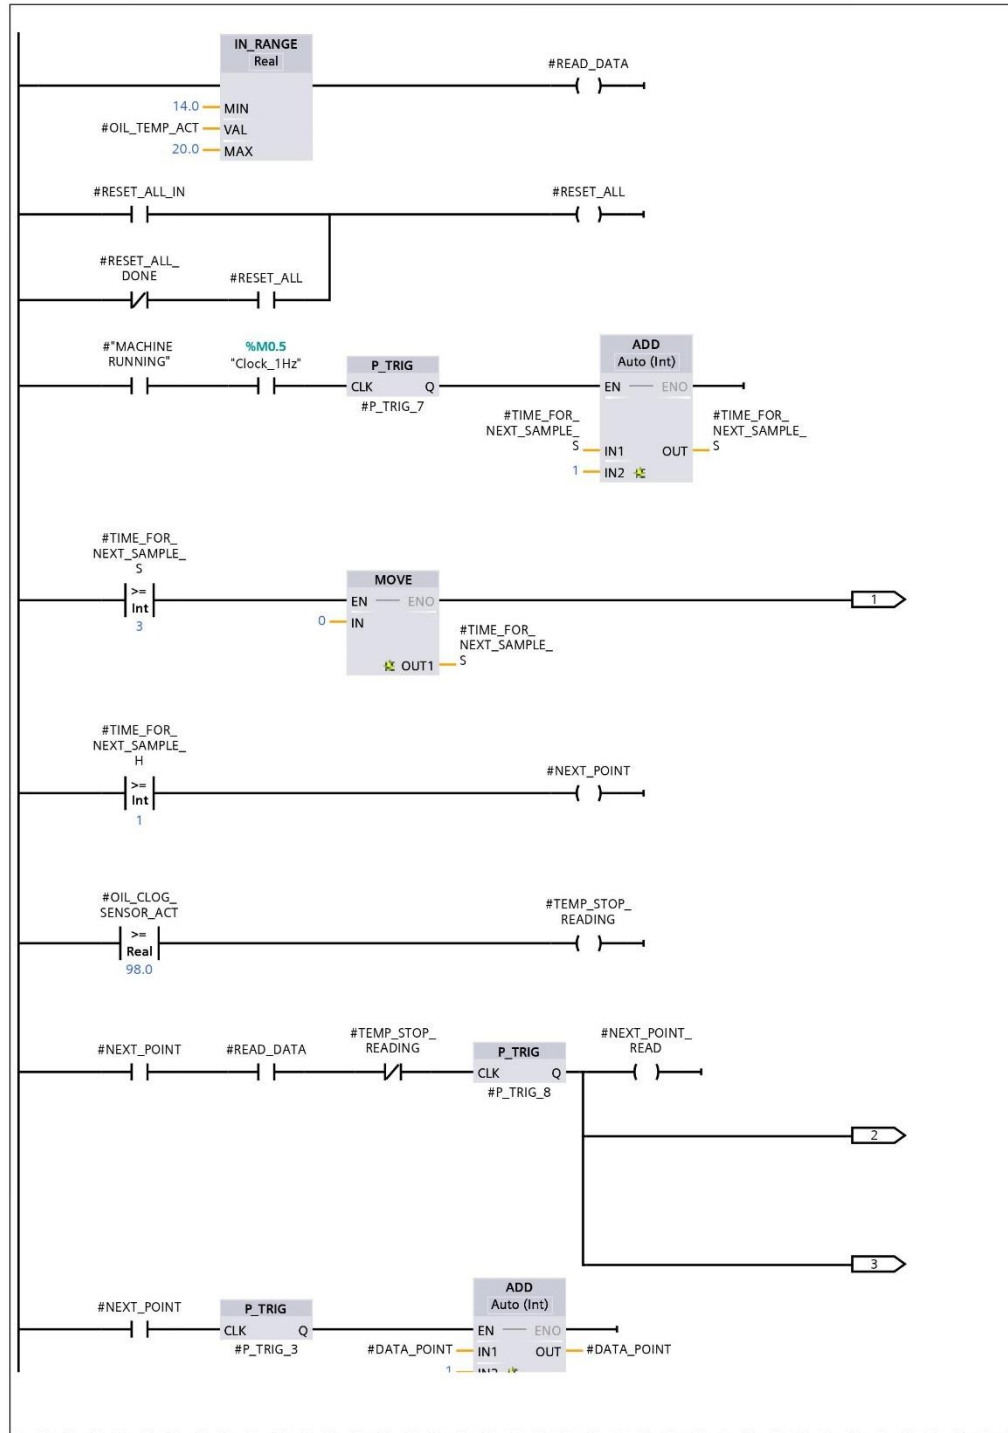


Network 2: TAKING NEXT SAMPLE (EVERY 24H OF MACHINE RUNNING TIME, WHILE OIL TEMP IN SPECIFIC RANGE) (;


1.1 (Page1 - 5)

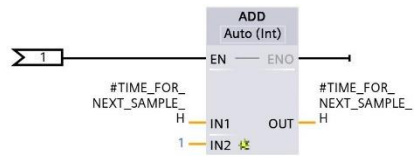

3.1 (Page1 - 7)

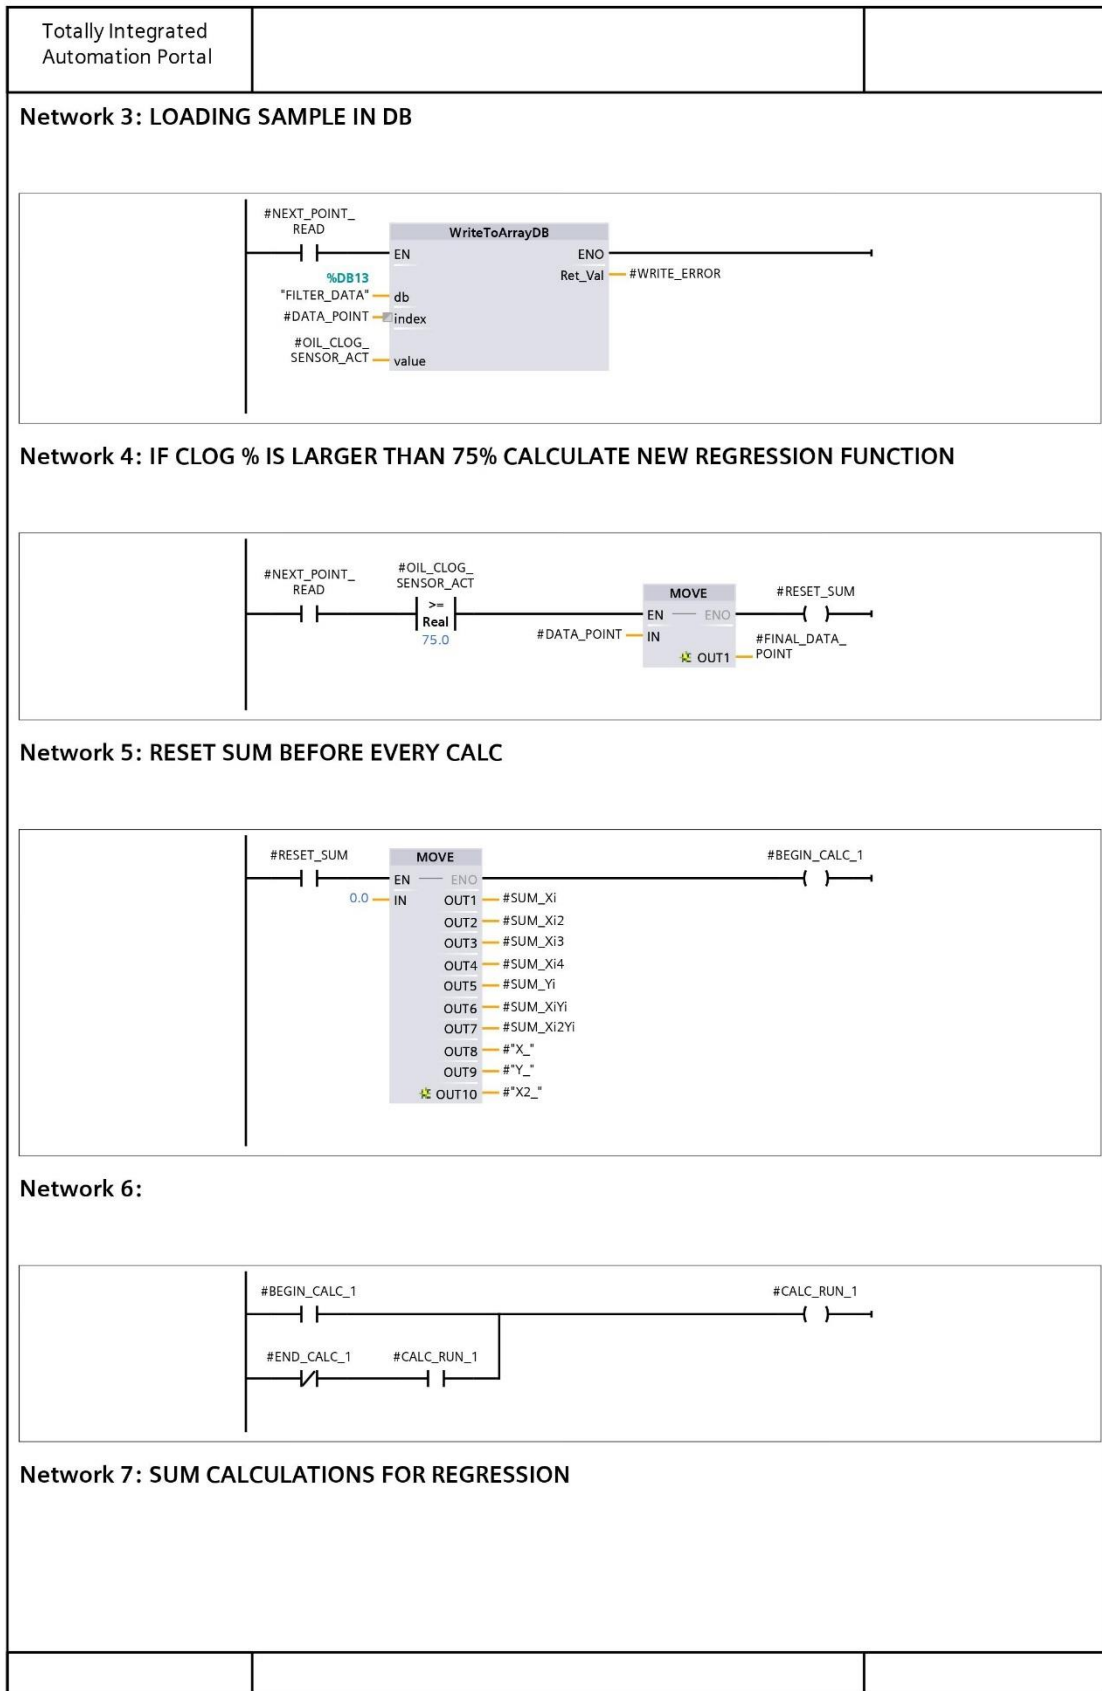



Network 7: SUM CALCULATIONS FOR REGRESSION (1.1 / 2.1)

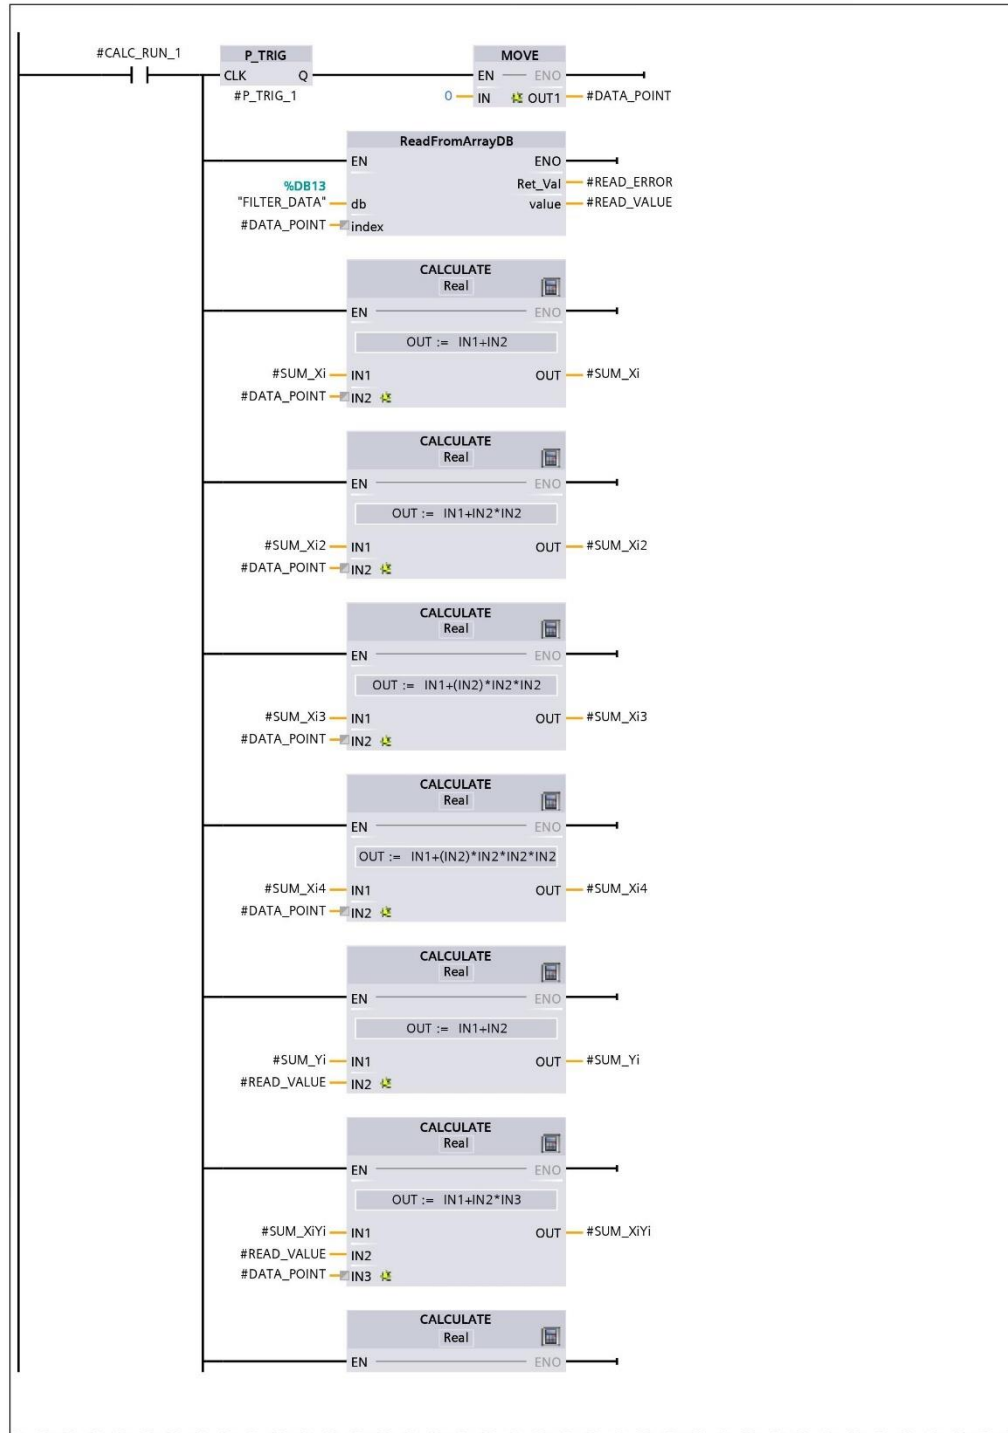


Network 7: SUM CALCULATIONS FOR REGRESSION (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 9)

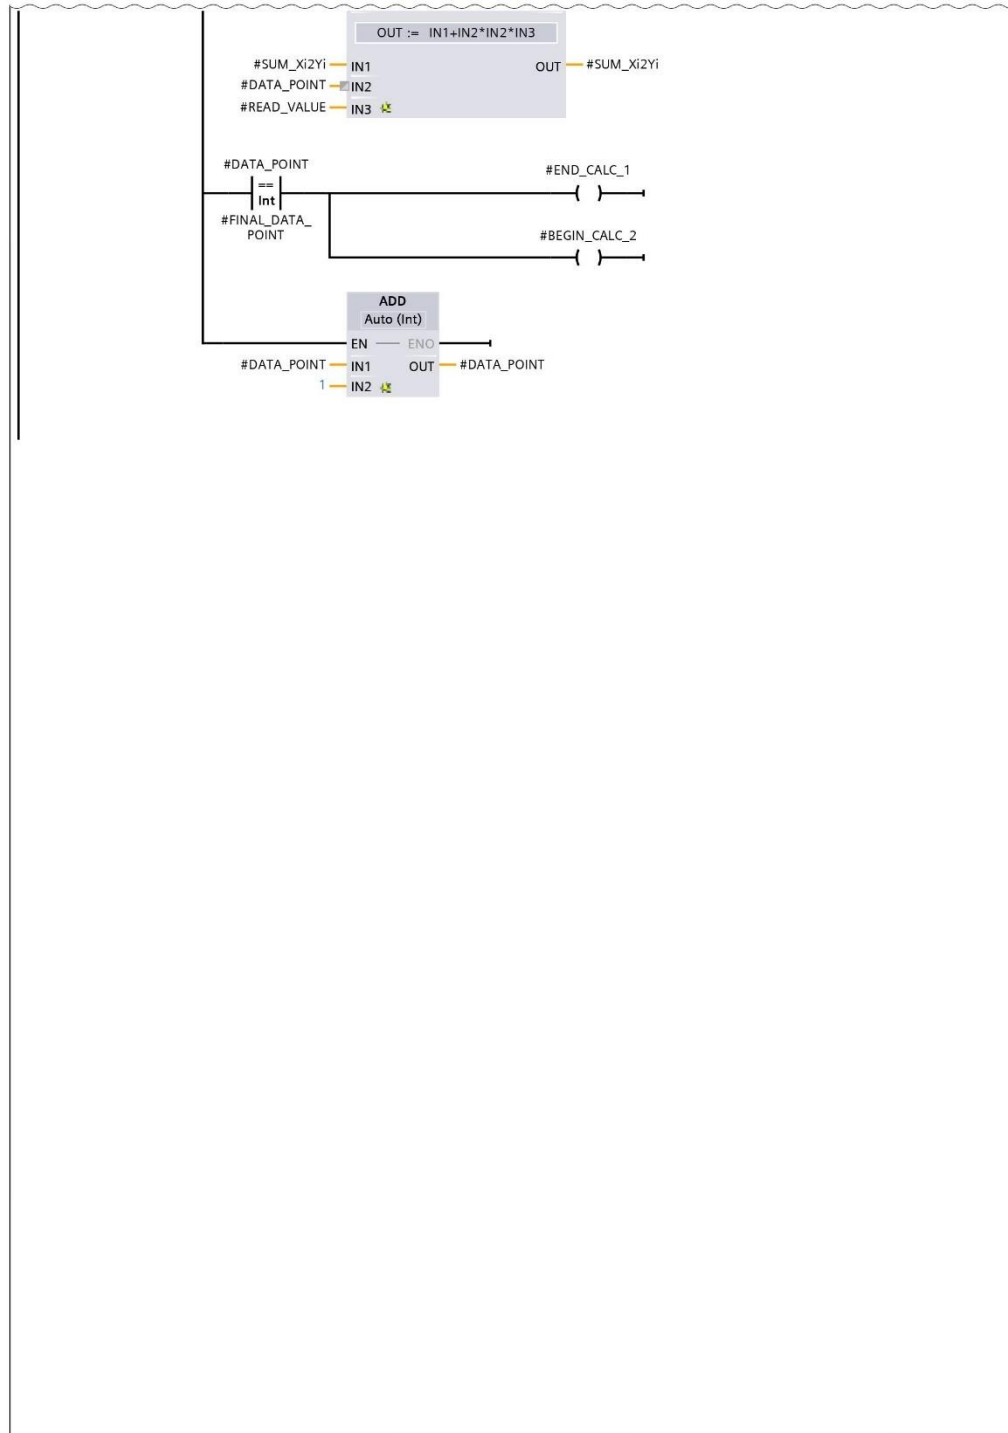

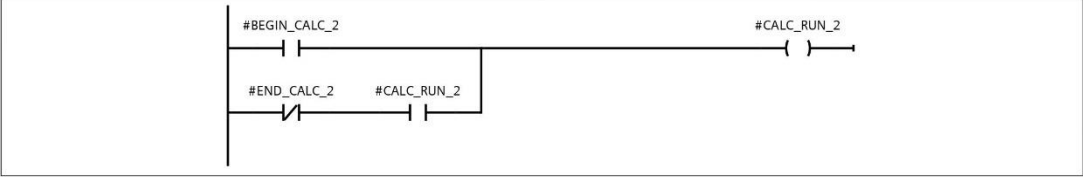
Totally Integrated Automation Portal		
Network 8:		
<div></div>		
Network 9: COEFICIENT CALC FOR REGRESSION		

Network 9: COEFICIENT CALC FOR REGRESSION (1.1 / 3.1)

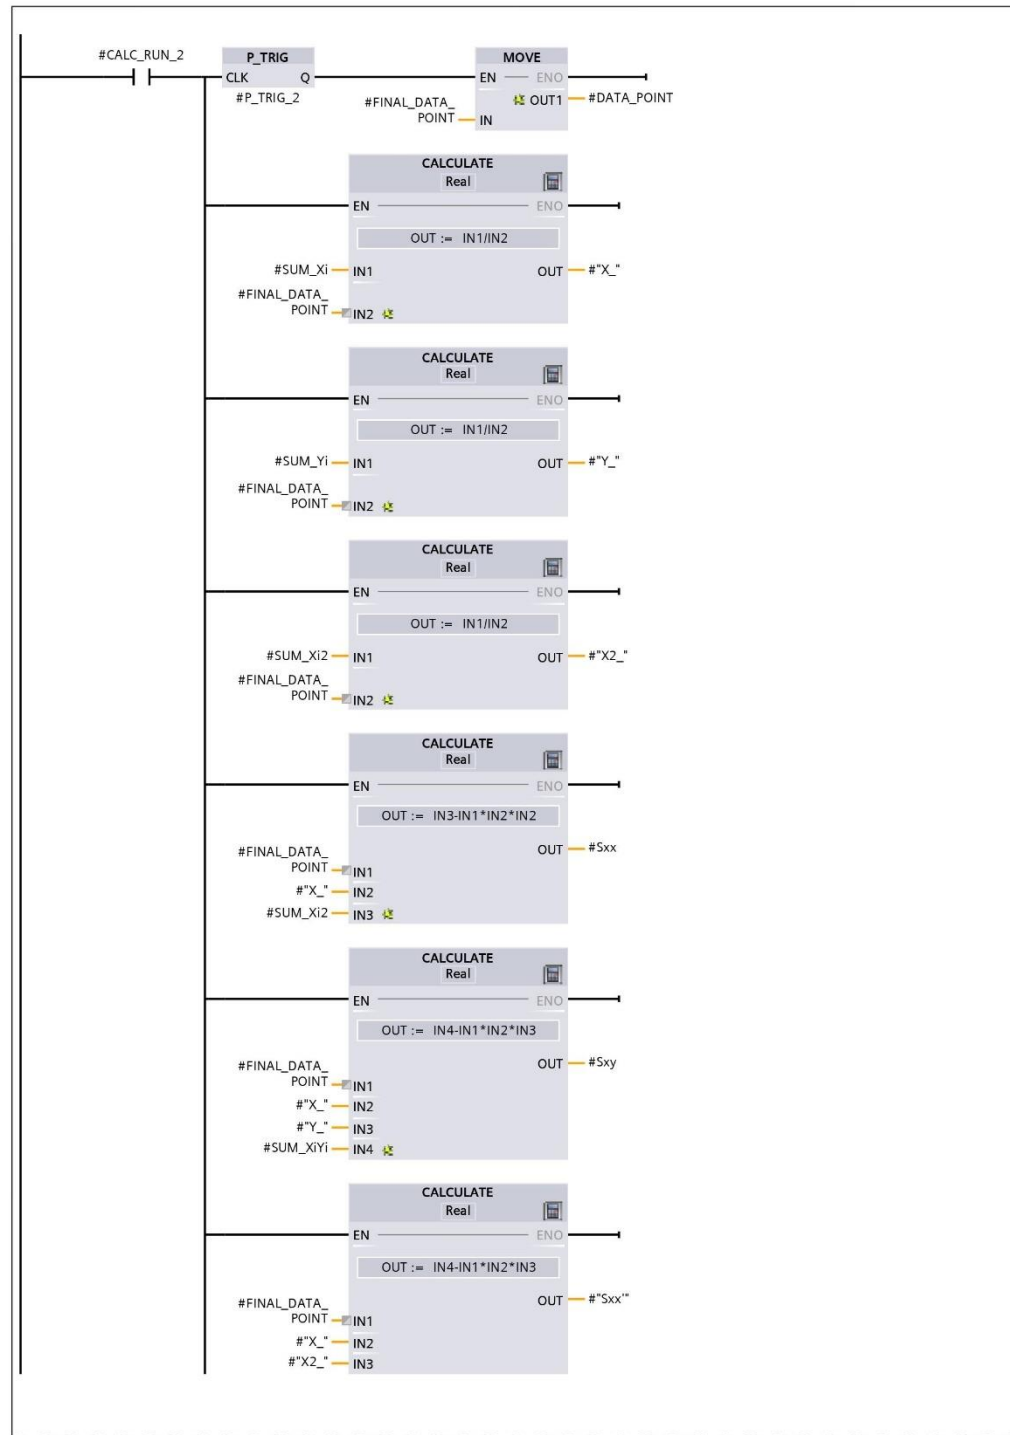


Network 9: COEFICIENT CALC FOR REGRESSION (2.1 / 3.1)

1.1 (Page1 - 12)

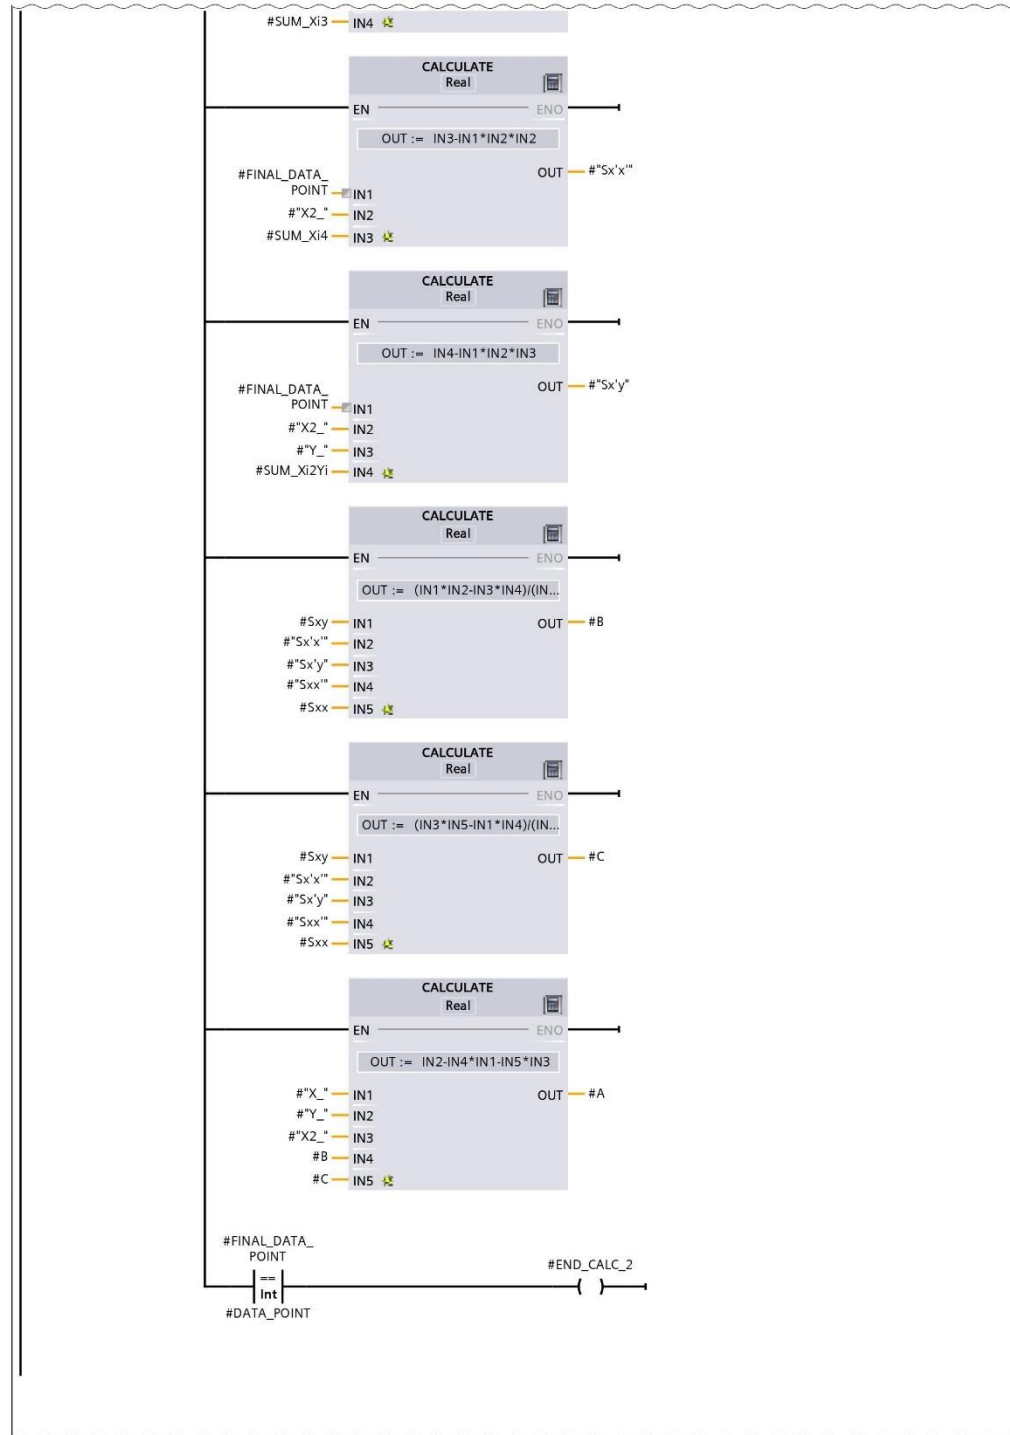


3.1 (Page1 - 14)

Network 10: SIMULATION (1.1 / 2.1)

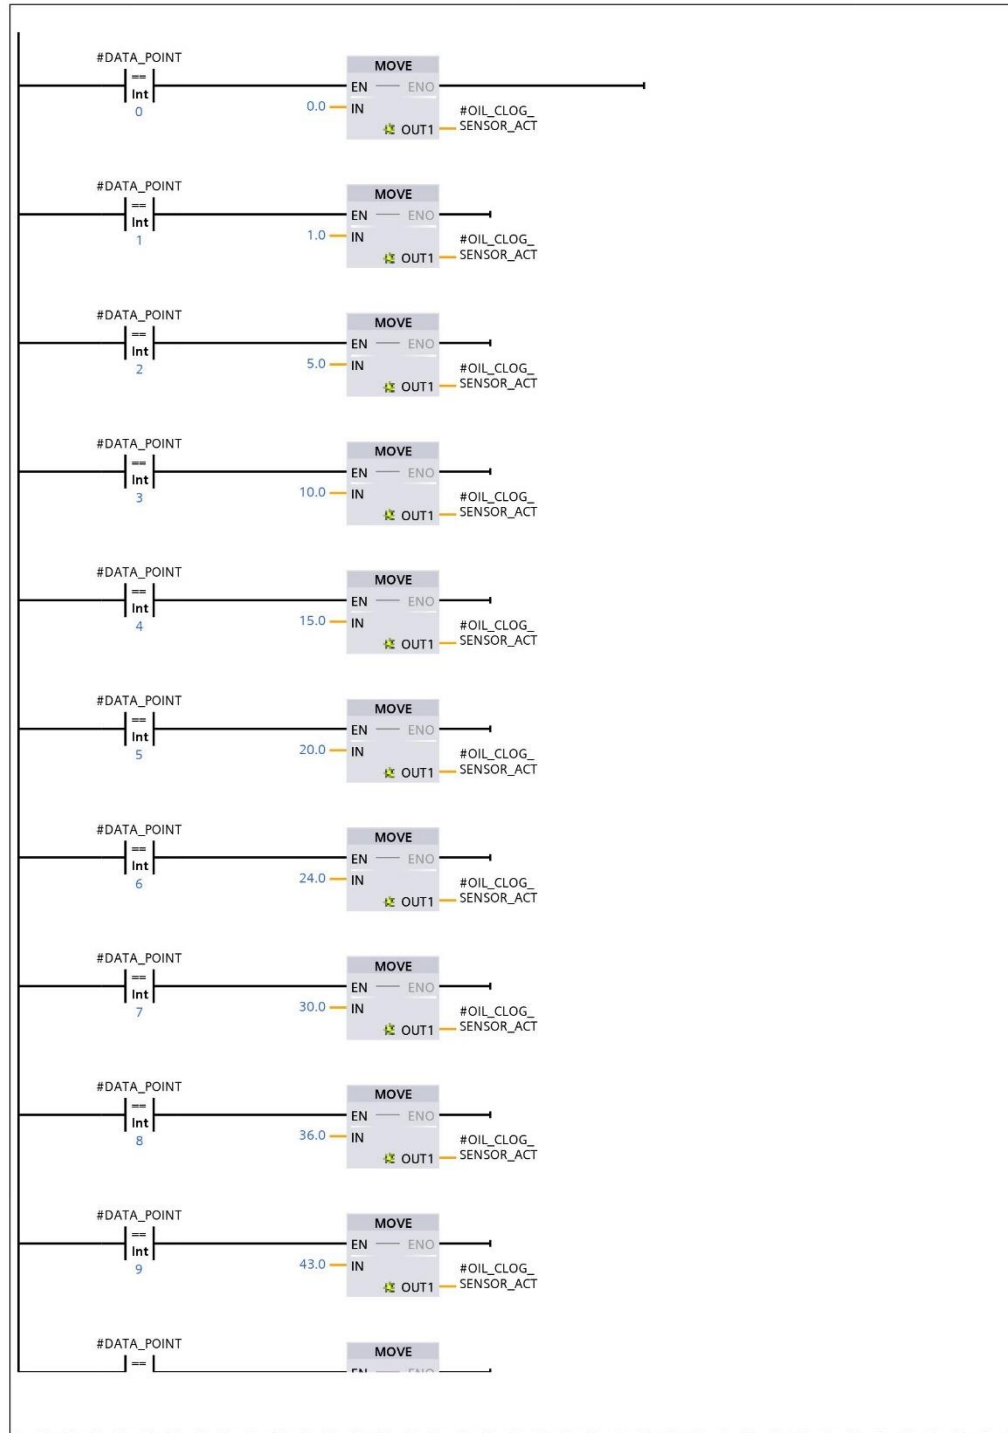


Network 10: SIMULATION (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 16)

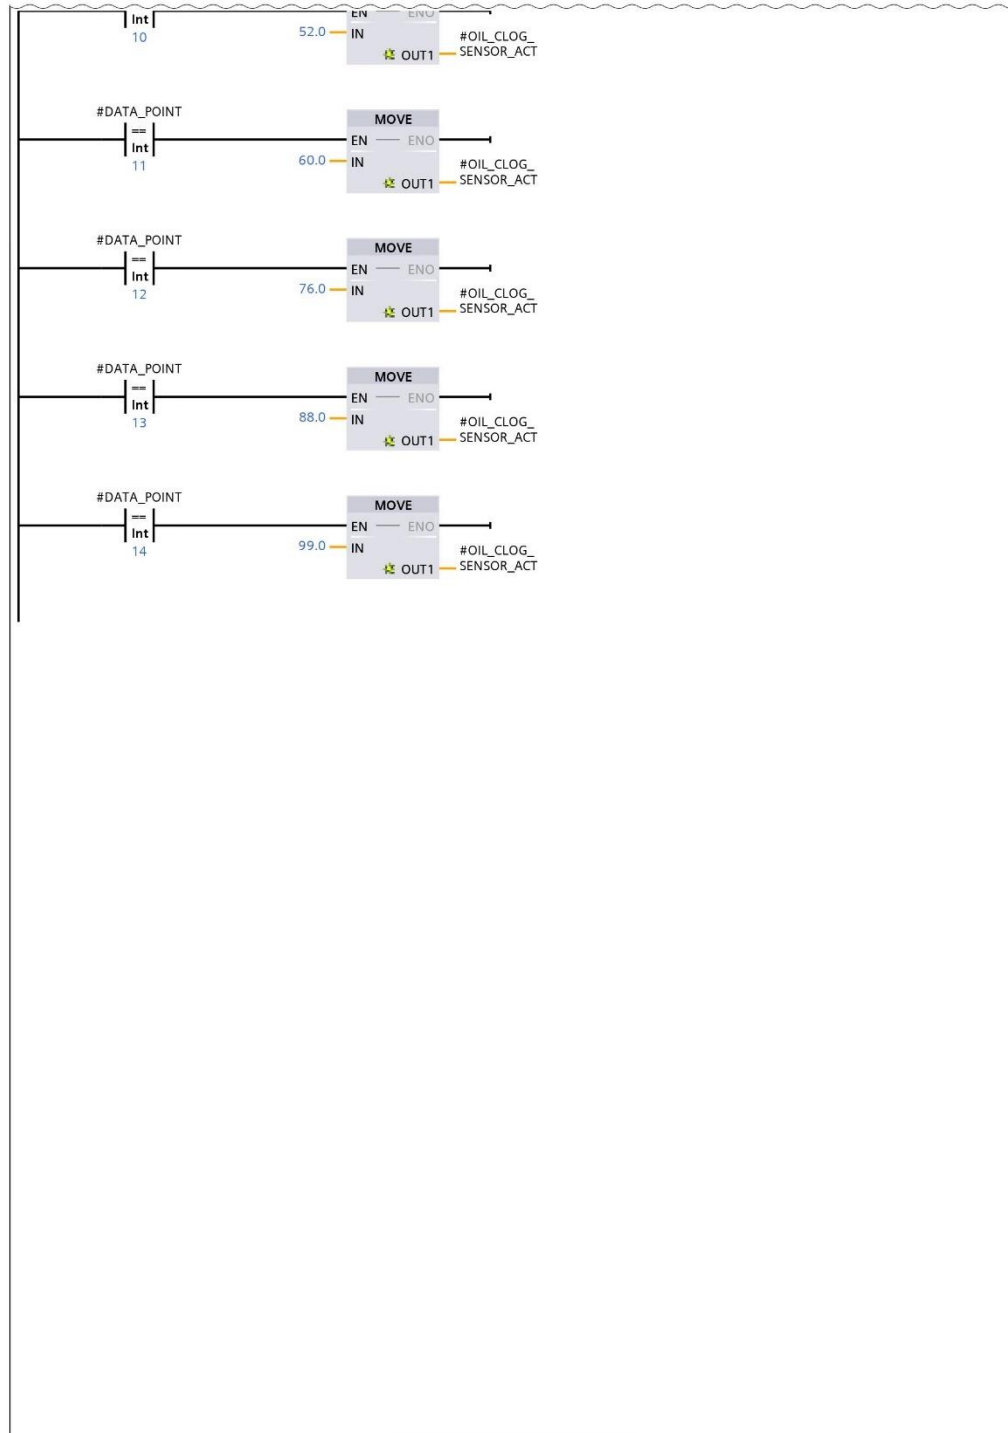

Network 11: WHEN RESETING FILTER MOVE LATEST REGRESSION DATA TO FINAL COEFFICIENTS

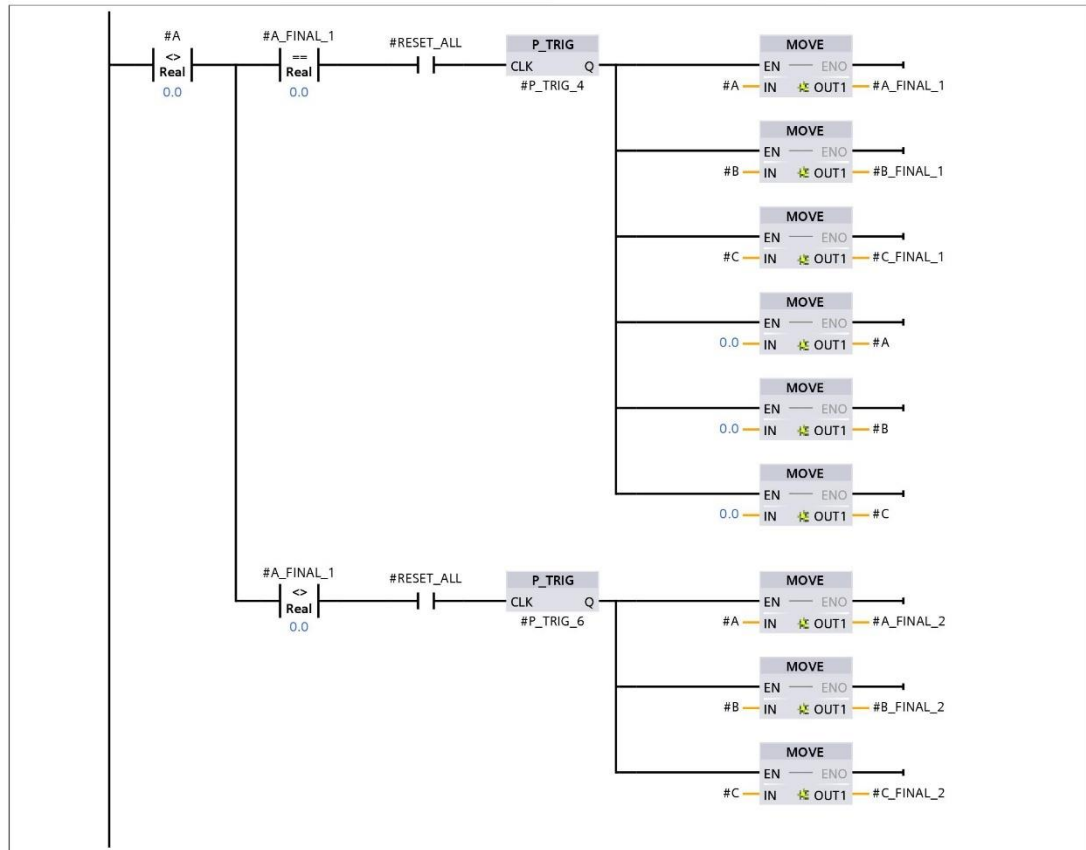


Network 12: CALCULATES AVERAGE OF 2 LAST FINAL COEFFICIENTS

[illegible]


Totally Integrated Automation Portal		
Network 12: CALCULATES AVERAGE OF 2 LAST FINAL COEFICIENTS (2.1 / 2.1)		
<div>1.1 (Page1 - 19)</div> <div><div>#C_IN1</div><div>#C_IN2</div><div>2.0 IN3</div></div> <div></div>		

Network 13: RESETS ALL DATA WHEN CHANGING FILTER

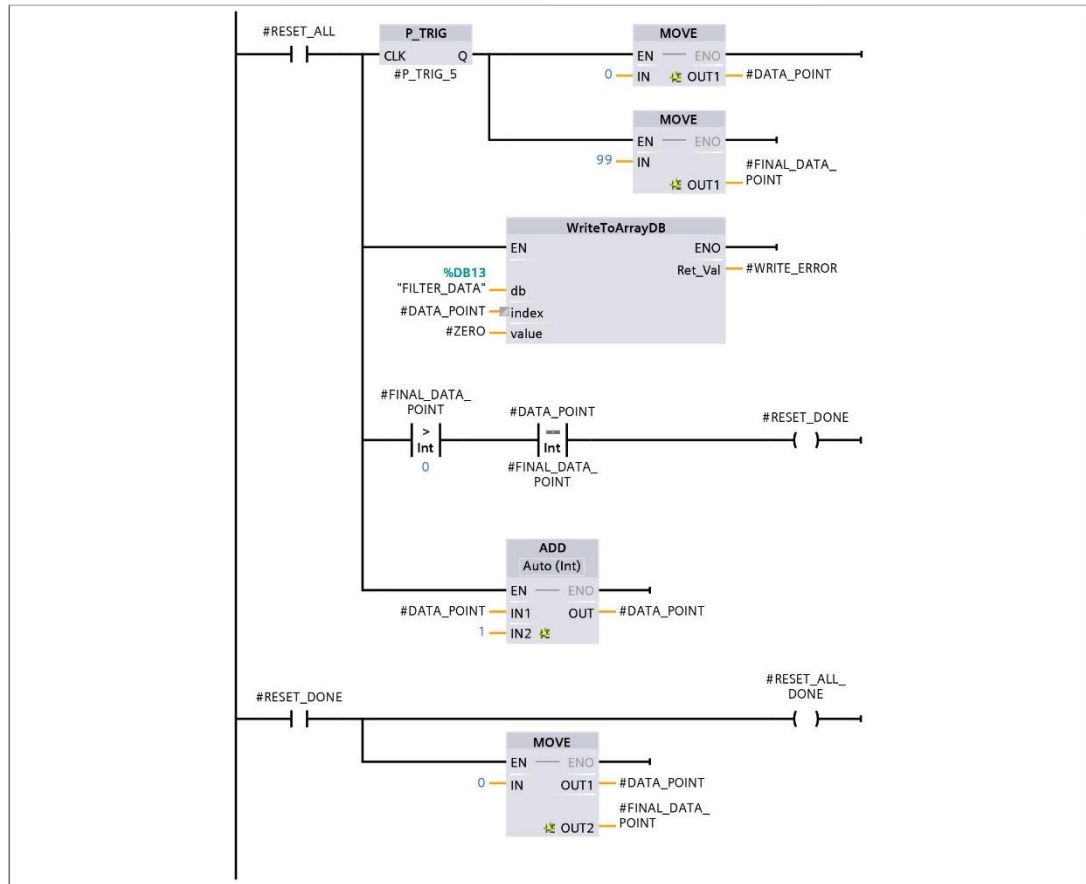


Network 14: FILTER CLOG PREDICITON


Network 14: FILTER CLOG PREDICITON (1.1 / 2.1)

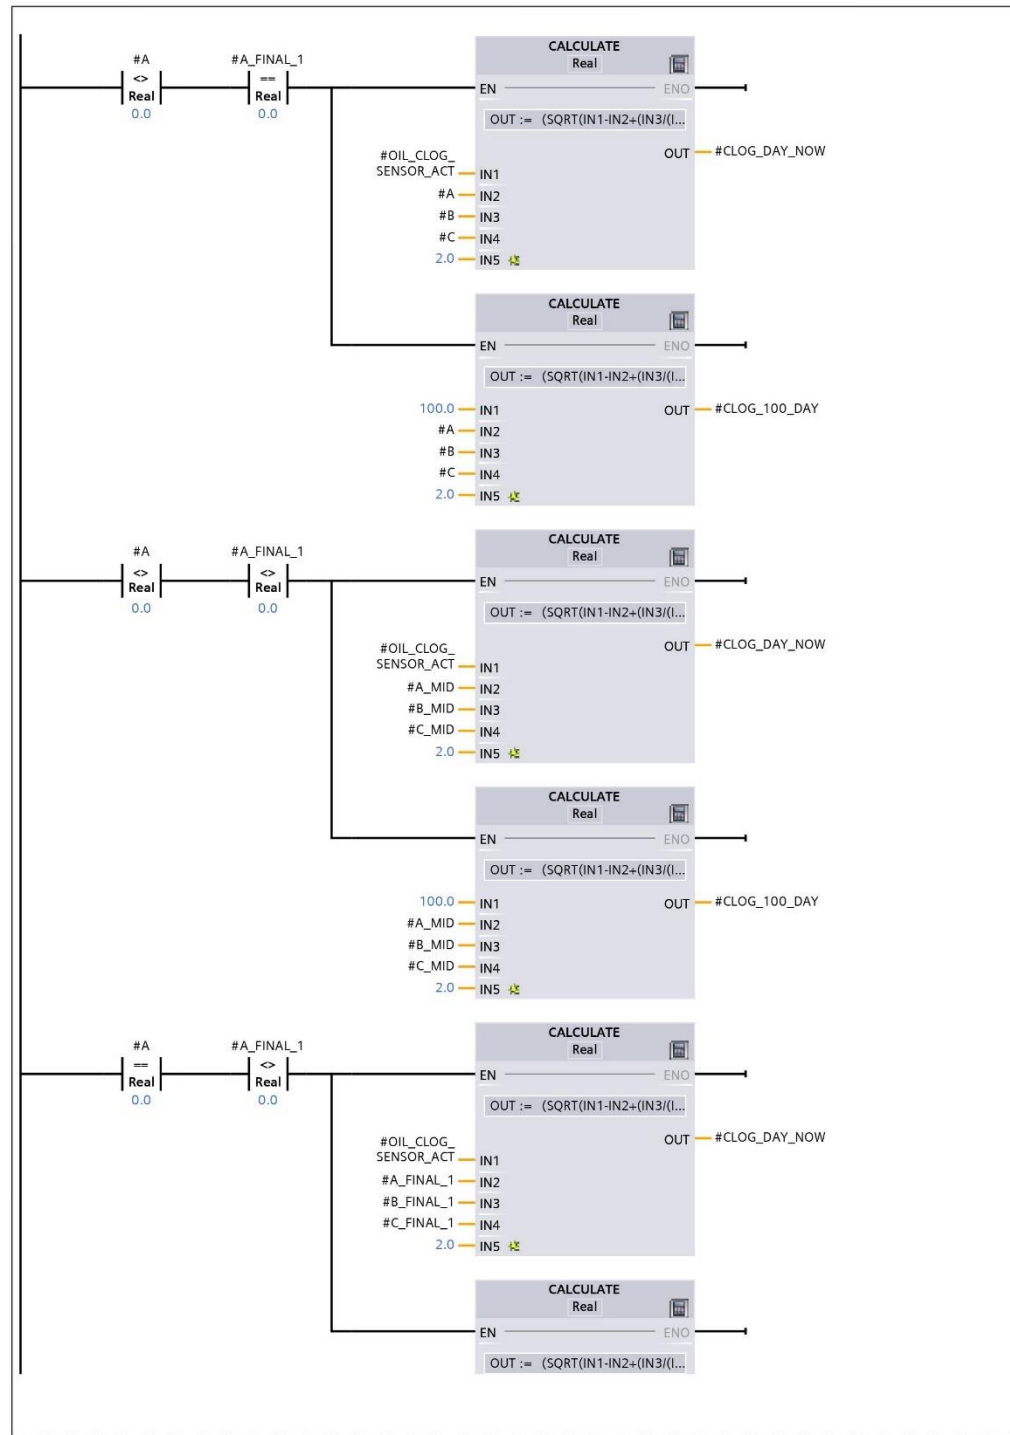

Network 14: FILTER CLOG PREDICITON (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 22)

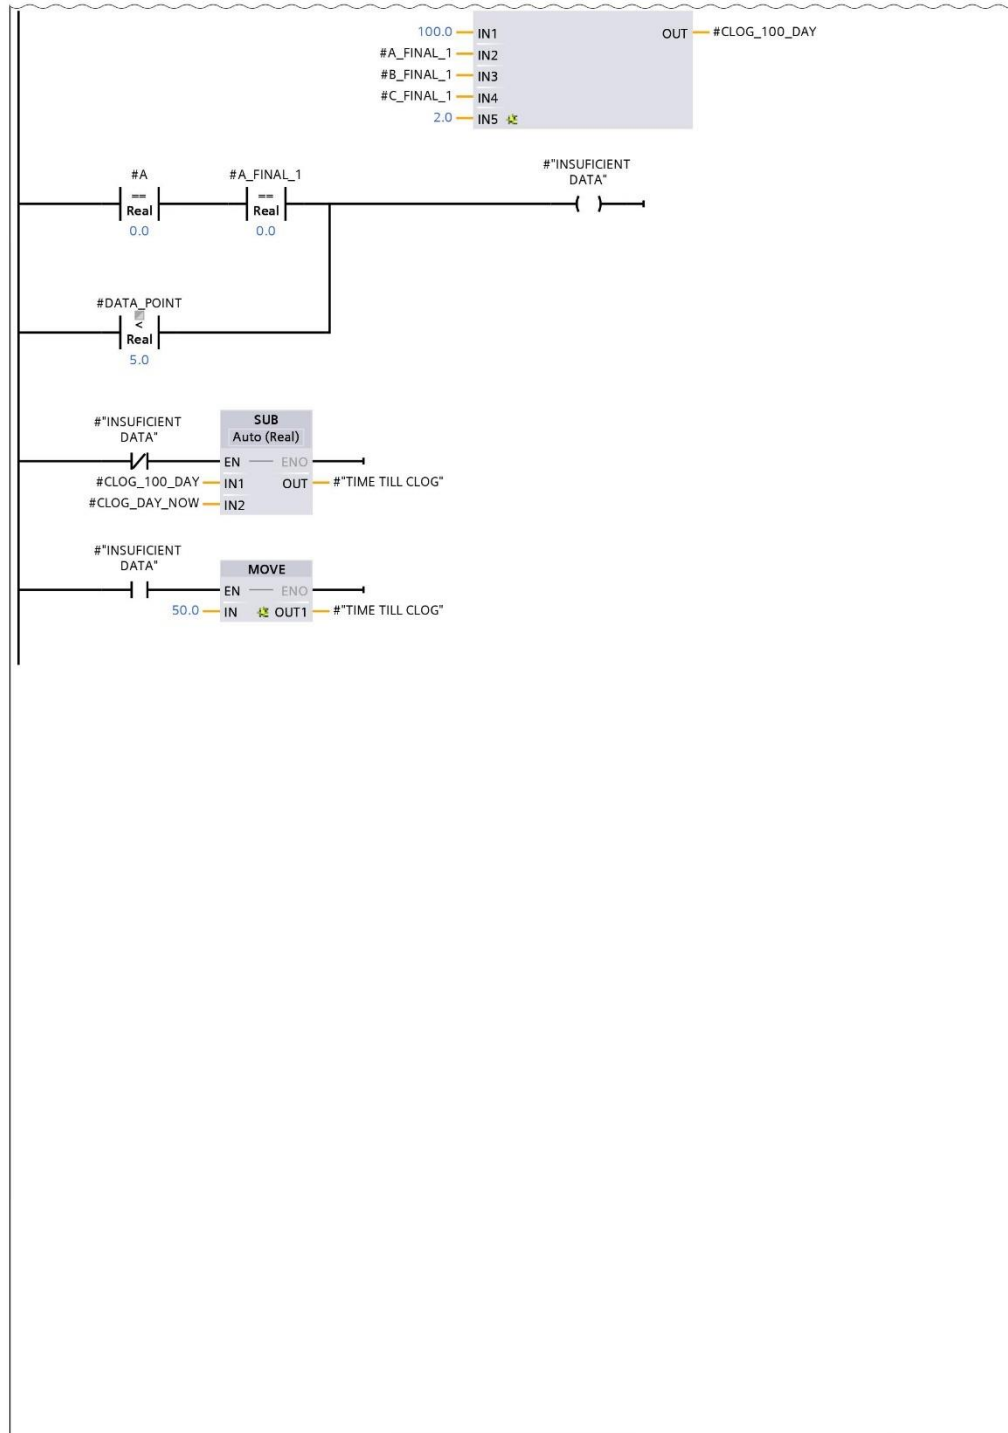


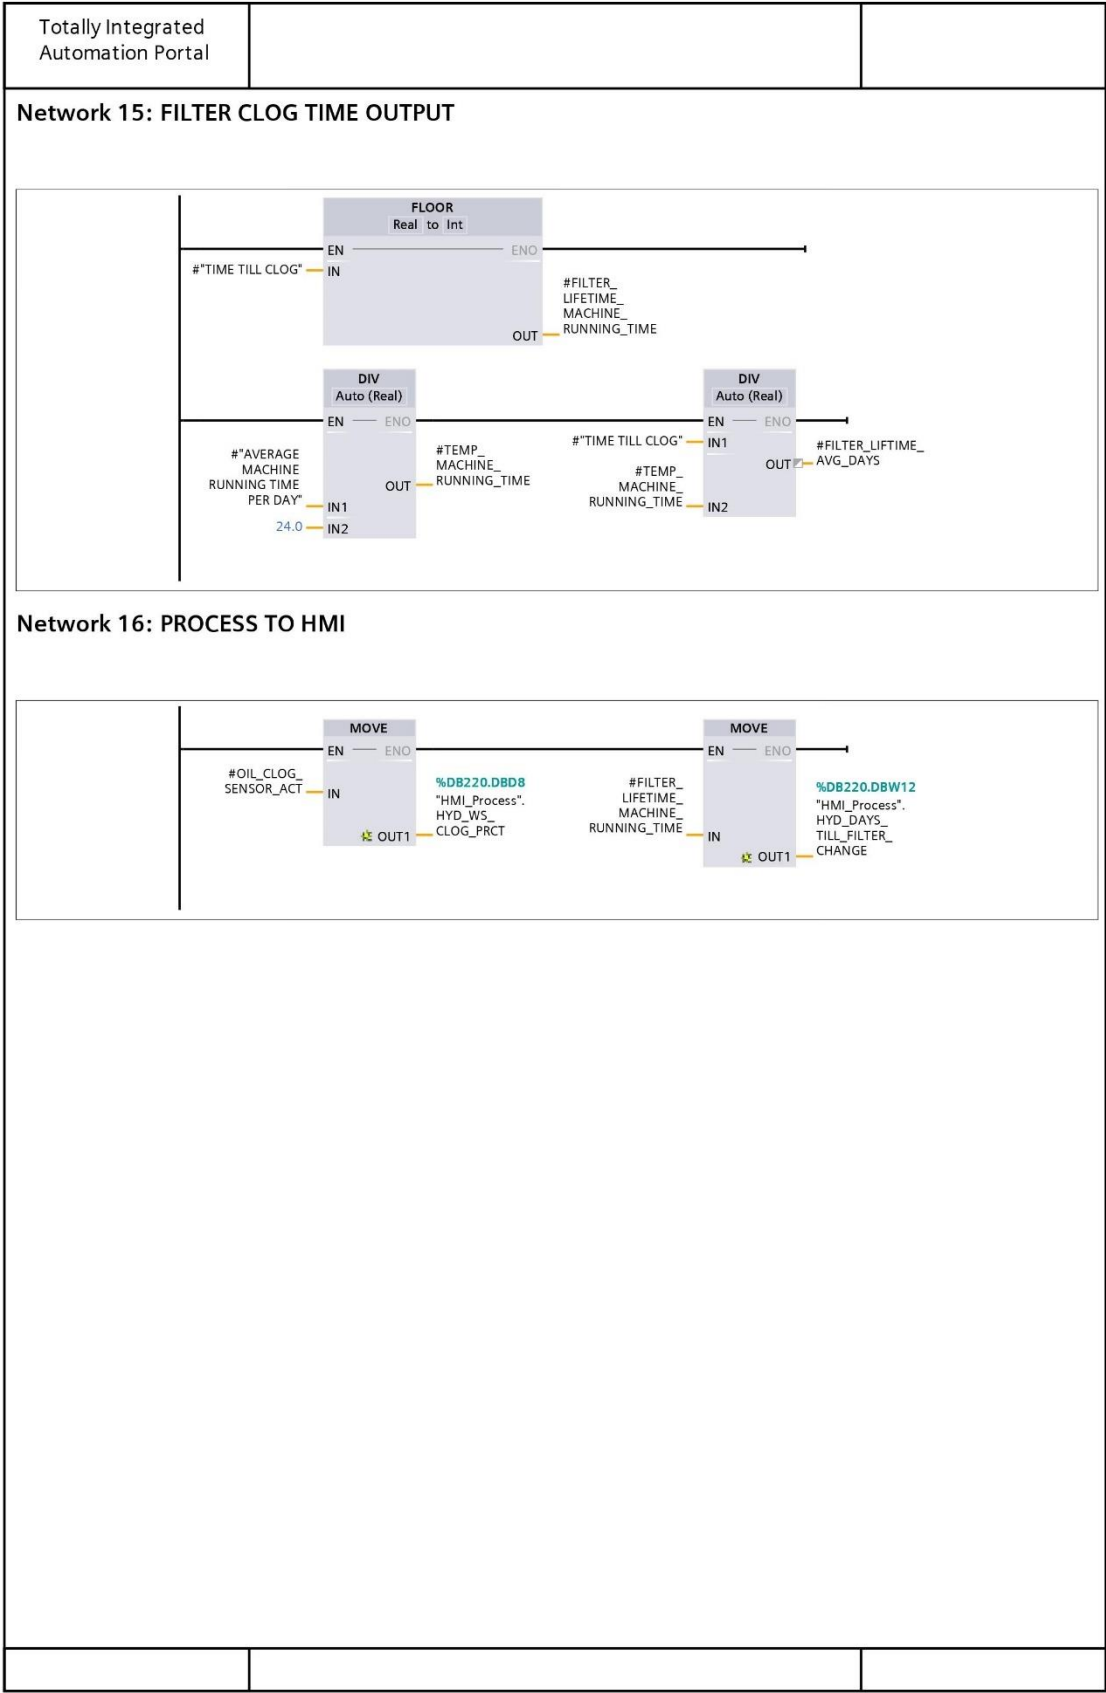


11. DODATAK B


Totally Integrated Automation Portal		
Testni / PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/DP] / Program blocks / MACHINES SHEAR [FC6]		
SHEAR Properties		
General		
Name	SHEAR	
Language	LAD	
Number	6	
Numbering	Automatic	
Type	FC	
Information		
Title		
Author		
Version	0.1	
Comment		
Family		
User-defined ID		
SHEAR		
Name	Data type	Default value
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
TEMP_PRS_FLT_SHR	Bool	
TEMP_SHR_REF_POS	Real	
TEMP_PRS_FLT_UNEXPECTED	Bool	
TEMP_SHR_OVER-STROKE_HIST	Real	
TEMP_SHR_OVER-STROKE_HIST_1	Real	
TMP_OUT	Real	
Constant		
▼ Return		
SHEAR	Void	
Network 1: HMI COMMANDS		

Network 4: Shear UP CONSENT (1.1 / 2.1)

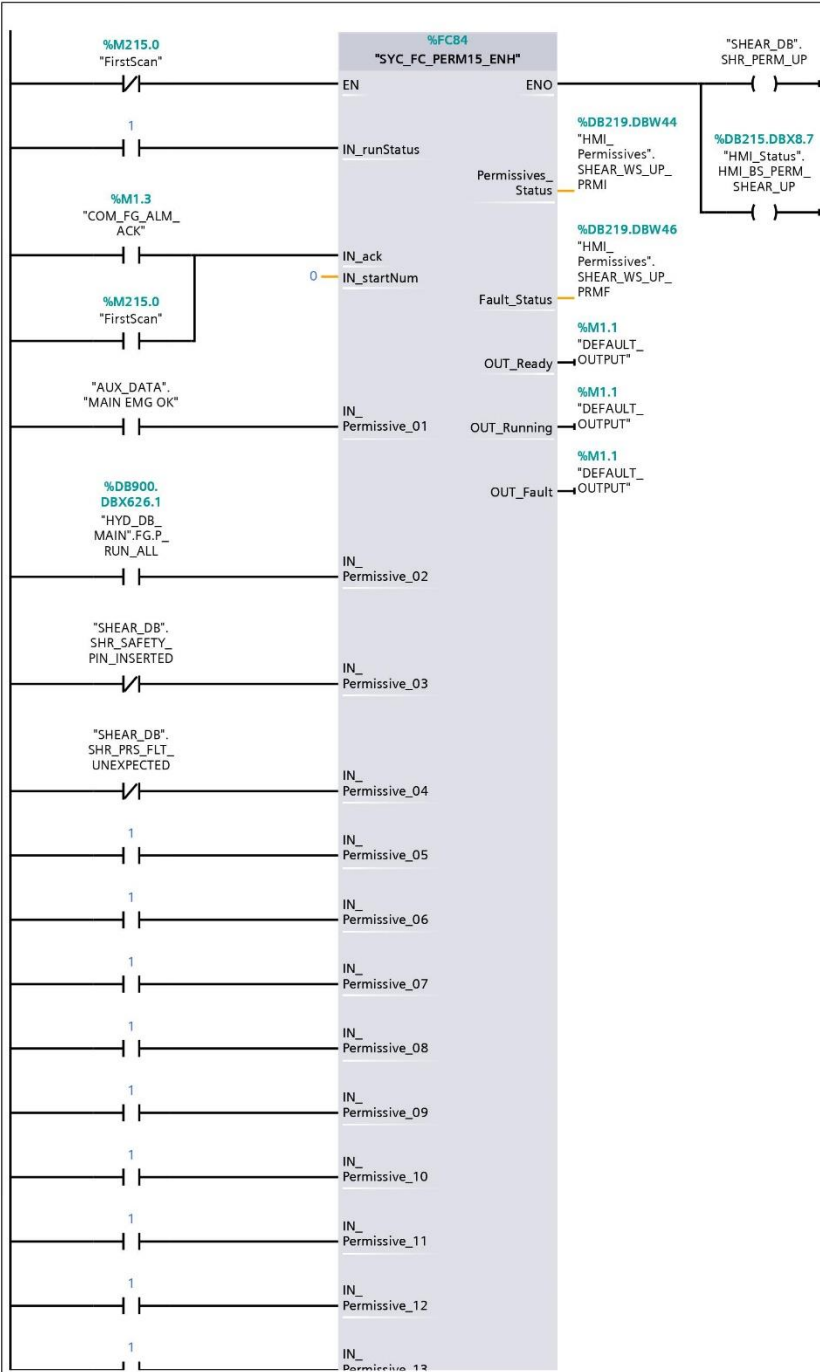

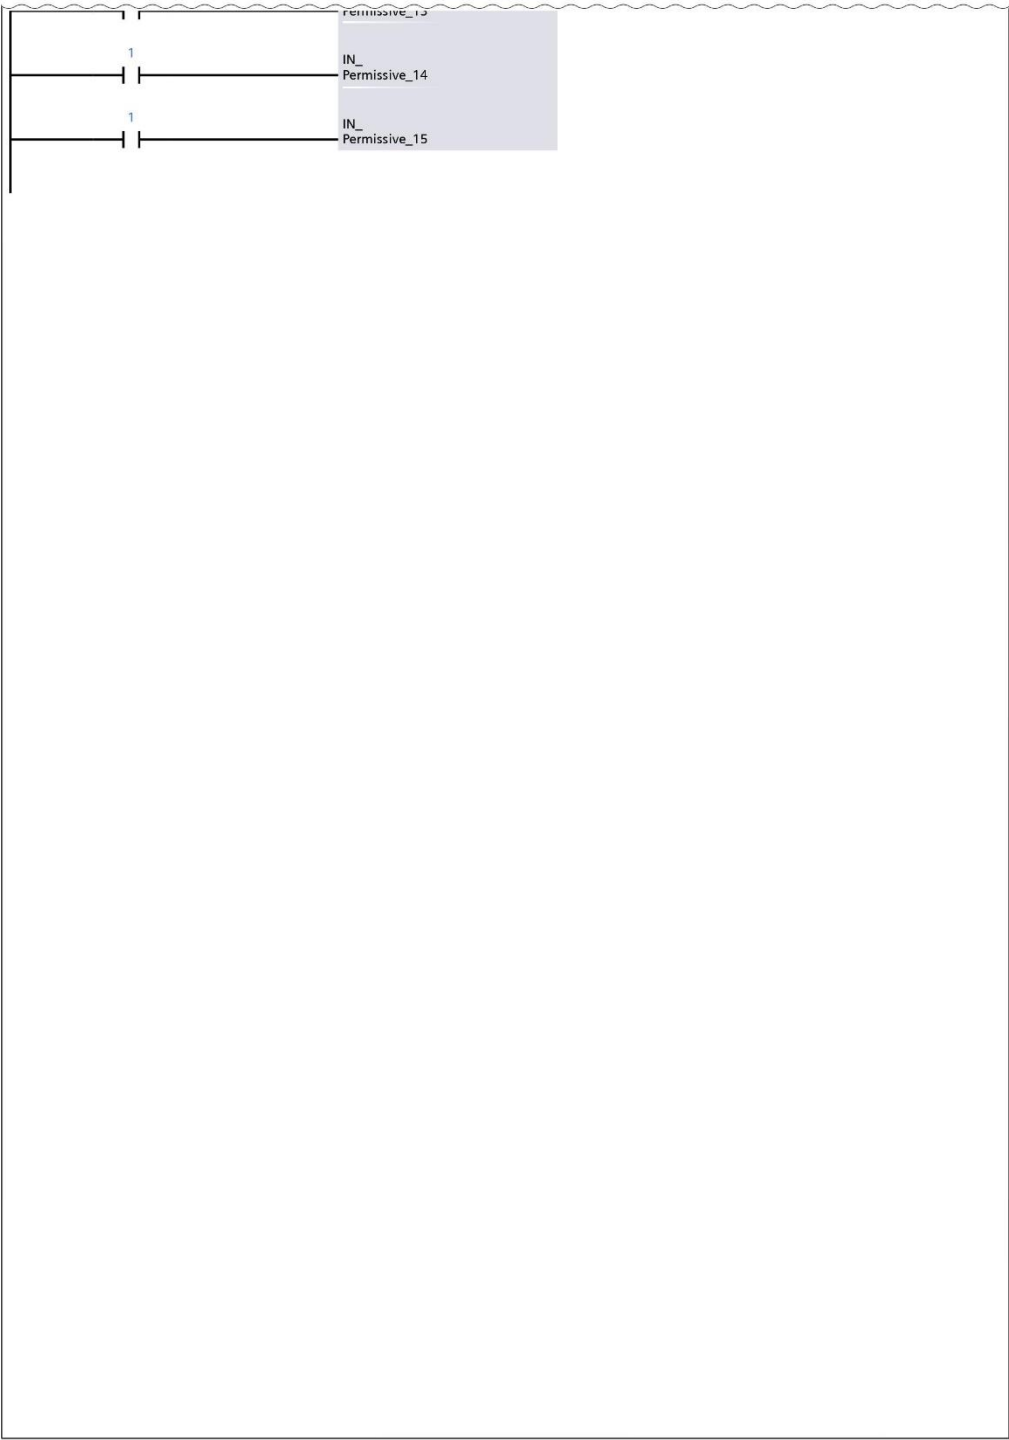
Totally Integrated Automation Portal		
<div data-bbox="313 352 1411 1900"><div data-bbox="313 352 1411 388">Network 4: Shear UP CONSENT (2.1 / 2.1)</div><div data-bbox="792 401 937 430">1.1 (Page1 - 4)</div><div data-bbox="362 430 1365 1860"><p>Diagram showing three horizontal lines with labels IN_Permissive_13, IN_Permissive_14, and IN_Permissive_15. The first line has a '1' and a vertical bar. The second and third lines have a '1' and a vertical bar. A light blue shaded box covers the labels IN_Permissive_14 and IN_Permissive_15.</p></div></div>		

Network 5: Shear DOWN CONSENT (1.1 / 2.1)

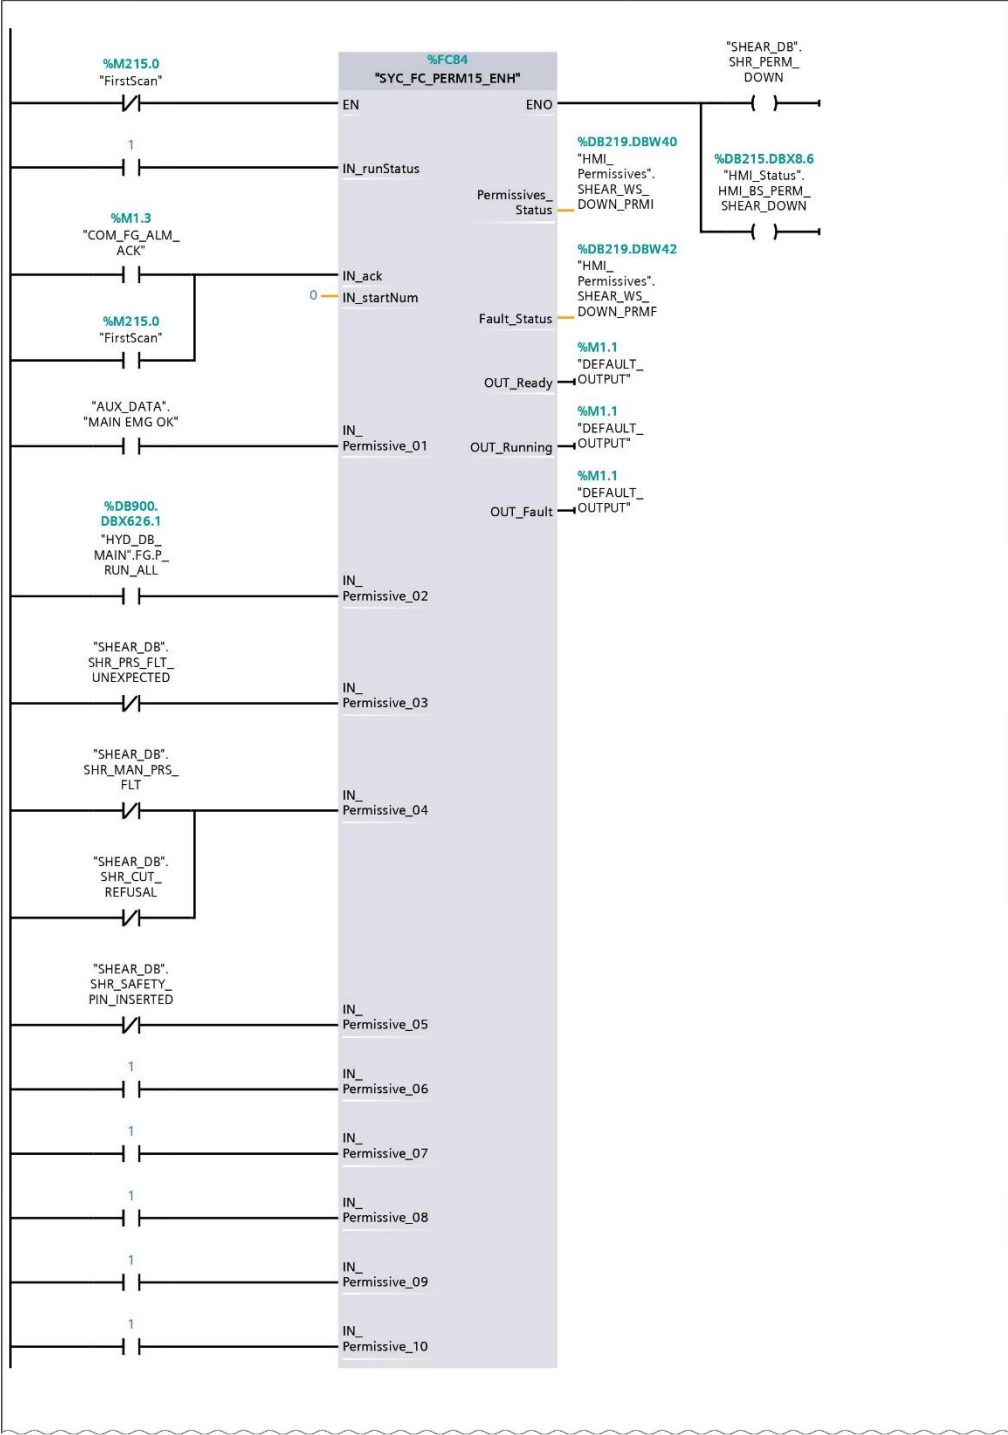


Network 5: Shear DOWN CONSENT (2.1 / 2.1)


1.1 (Page1 - 7)

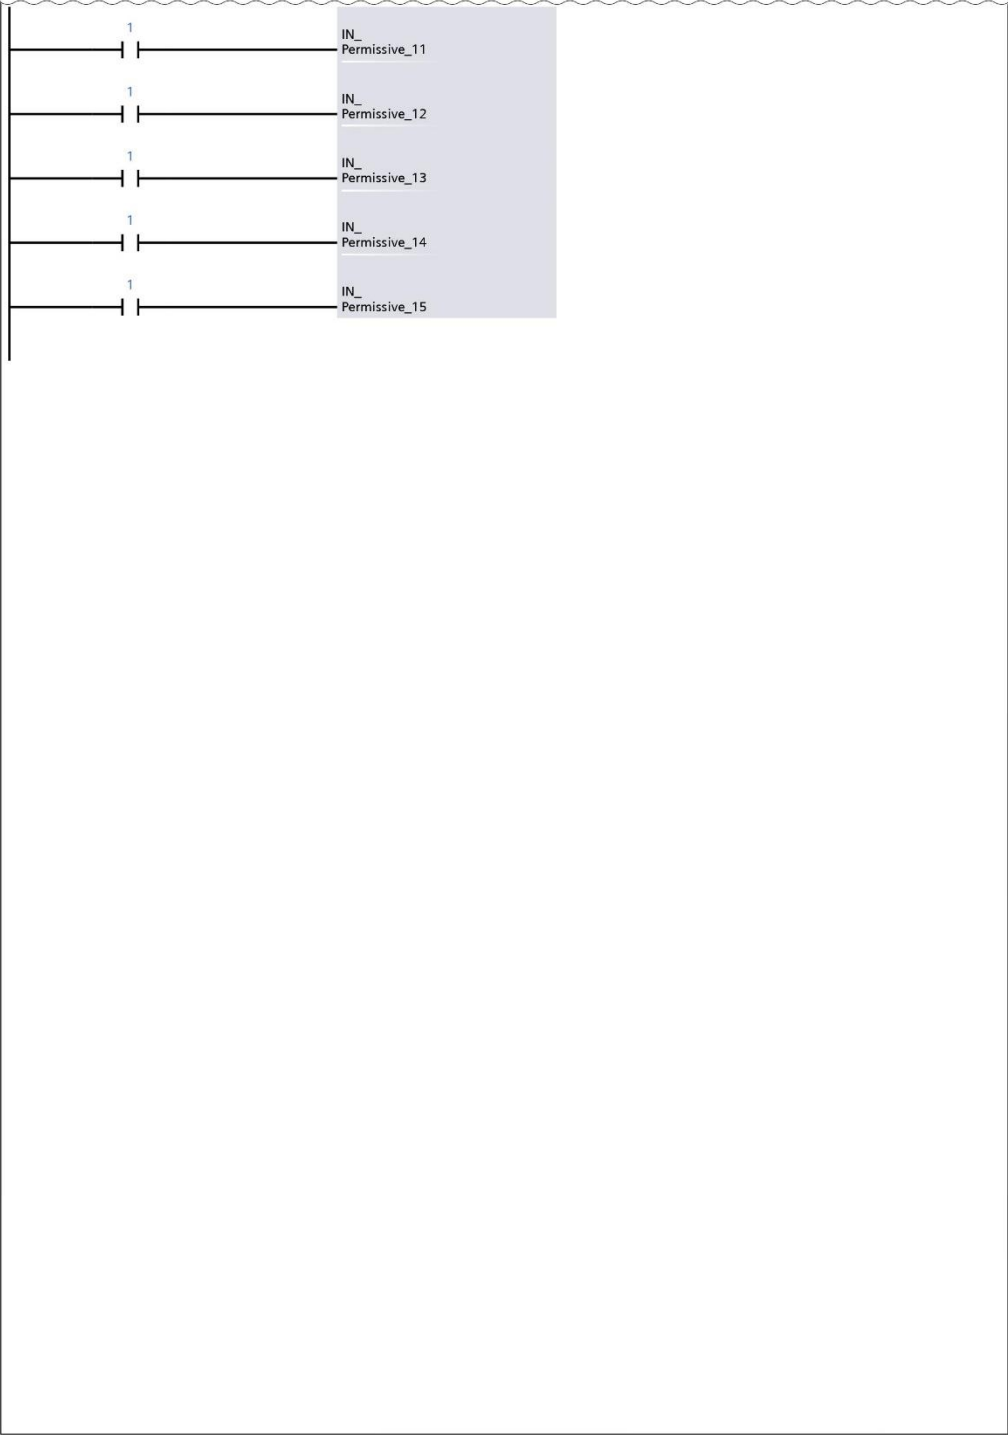


Network 6: Shear position reference select

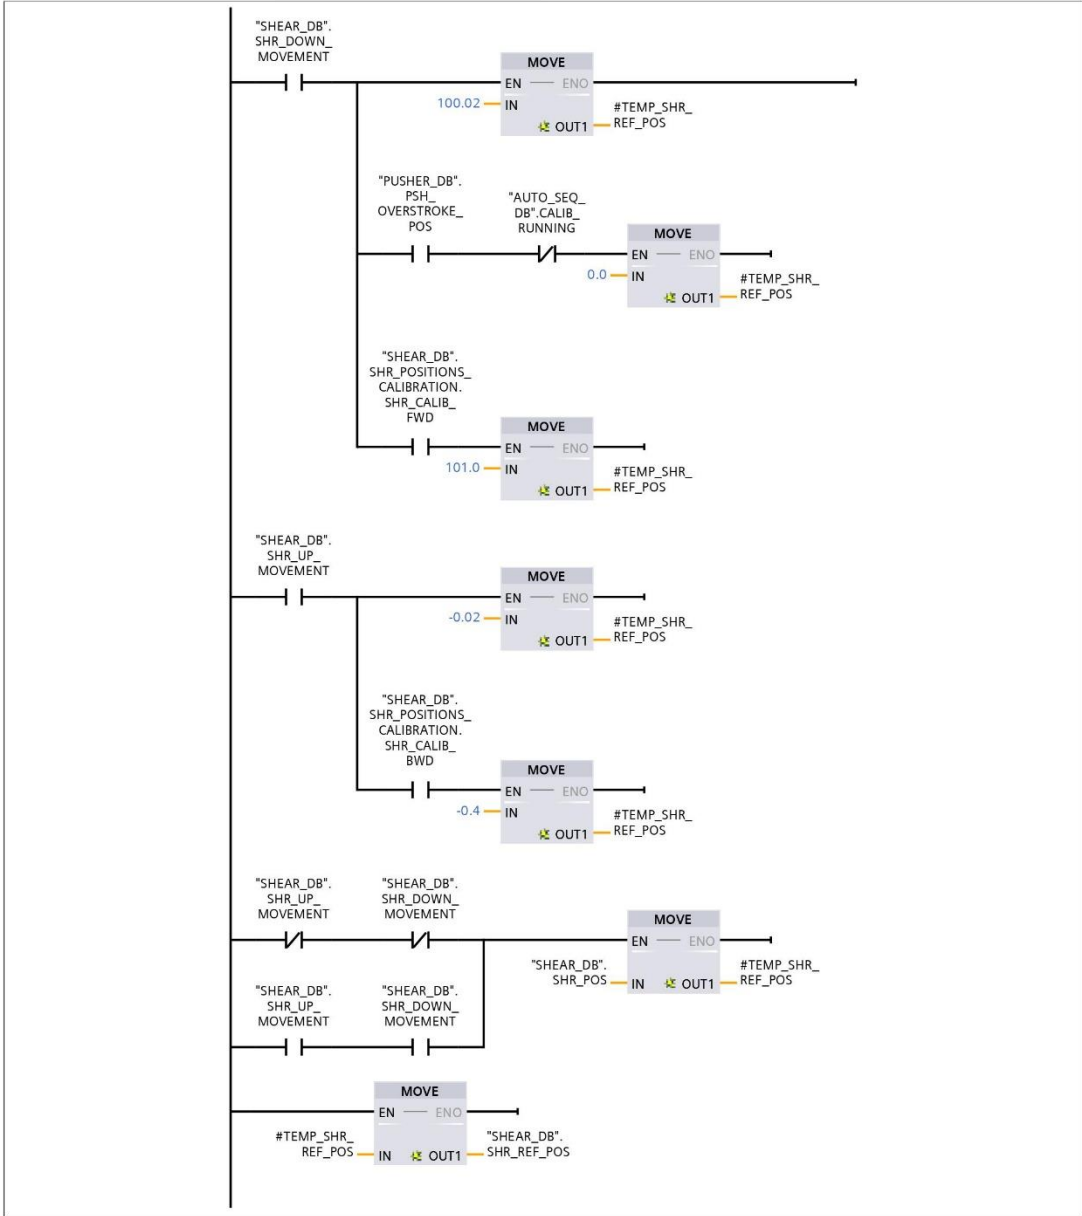


Network 7: Shear valve control

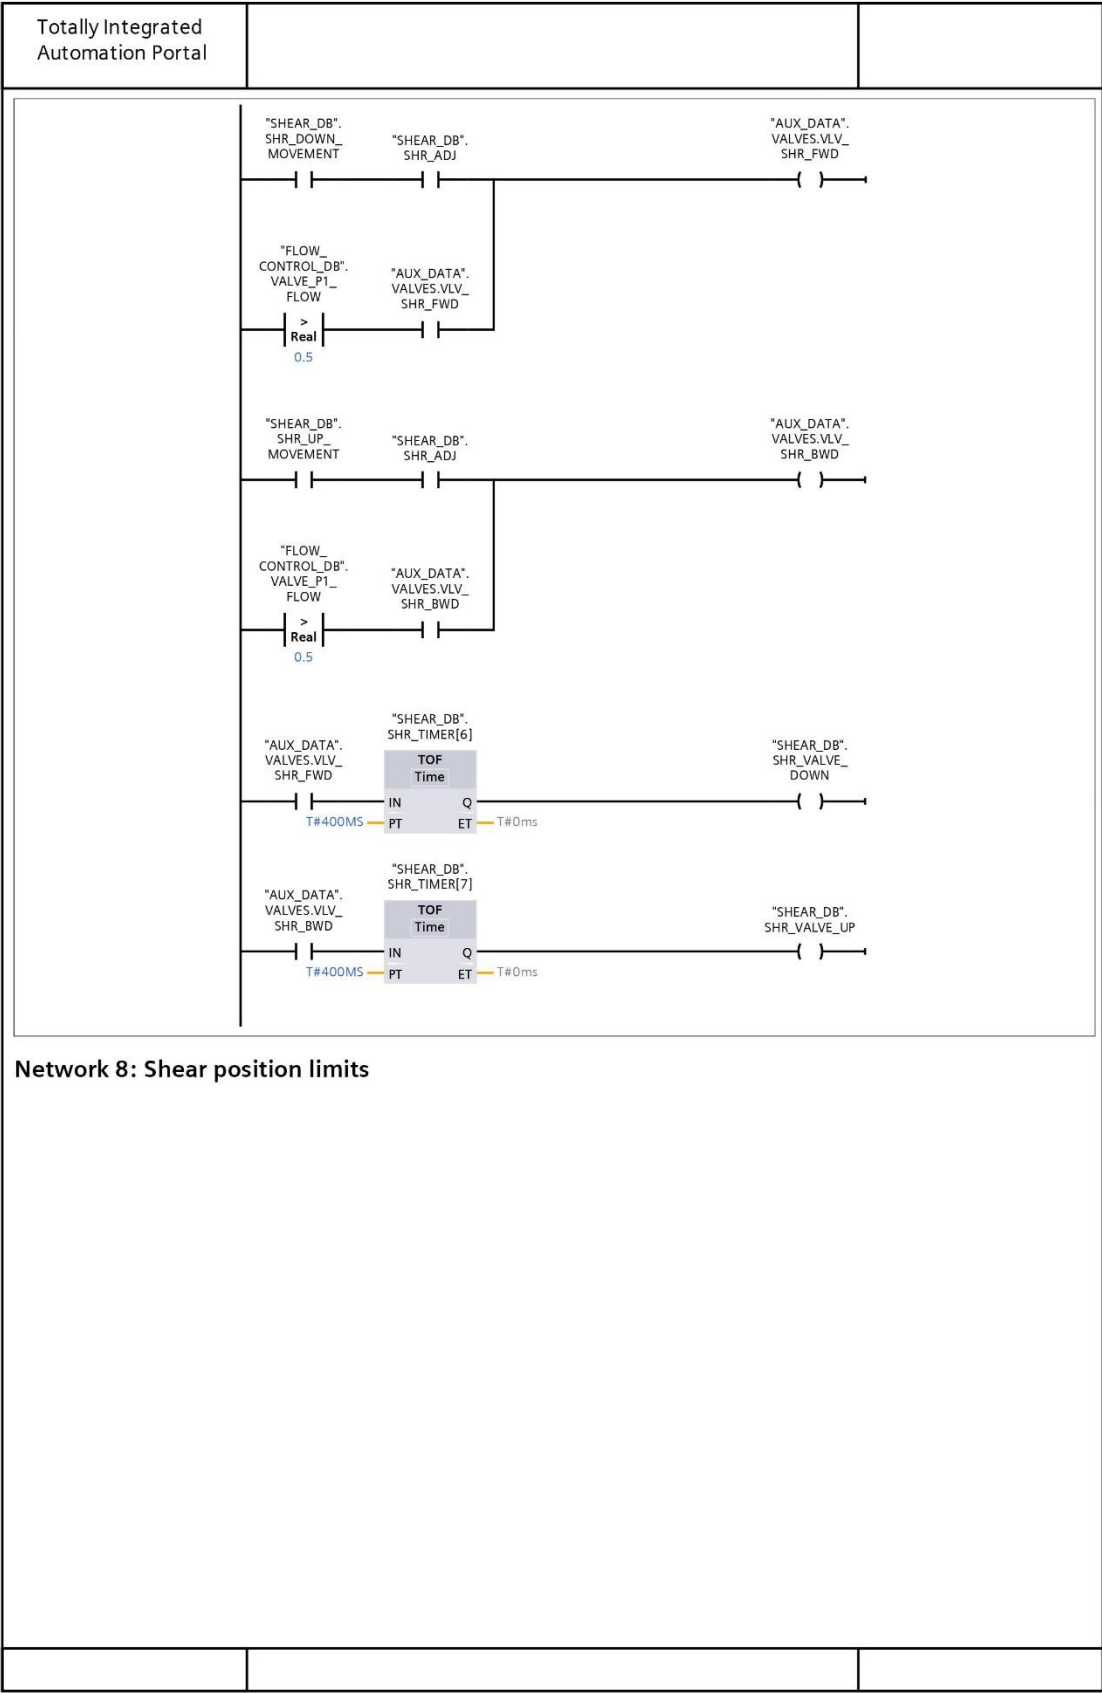

}

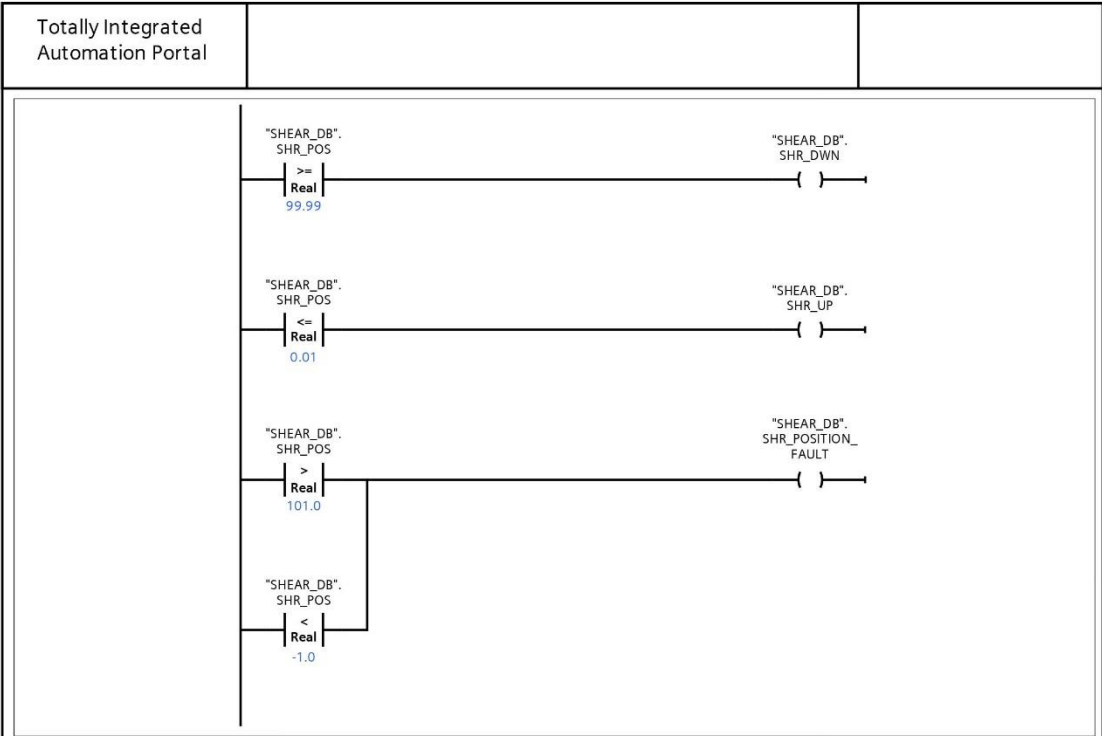


Network 9: Shear number of cuts

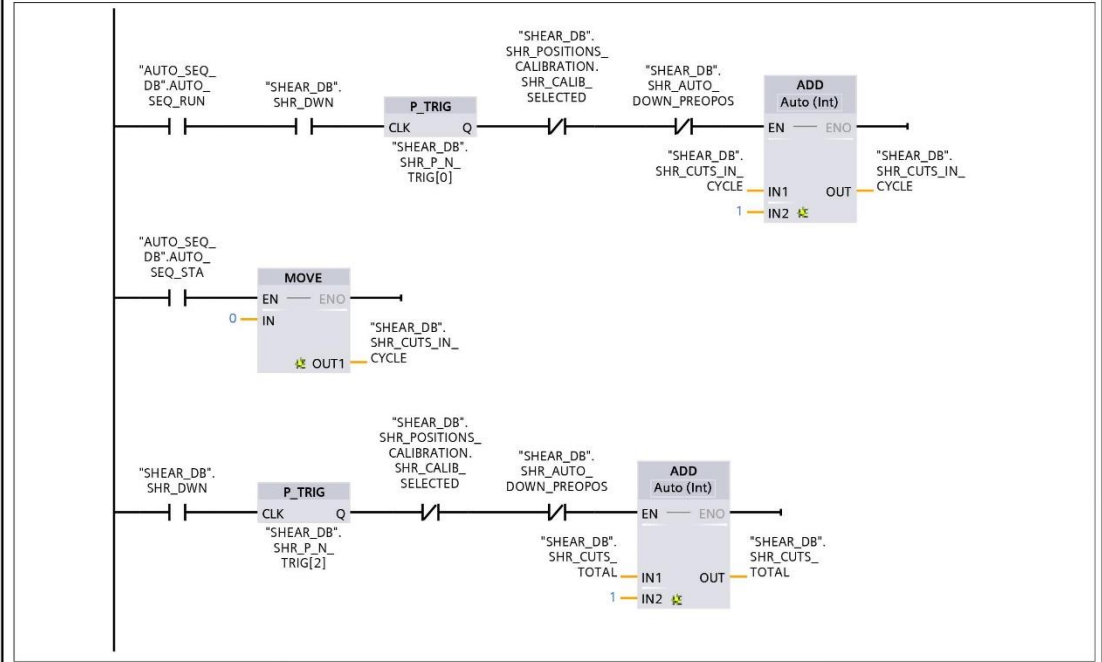

Network 10: Shear max cutting pressure


--	--	--

Network 10: Shear max cutting pressure (1.1 / 3.1)

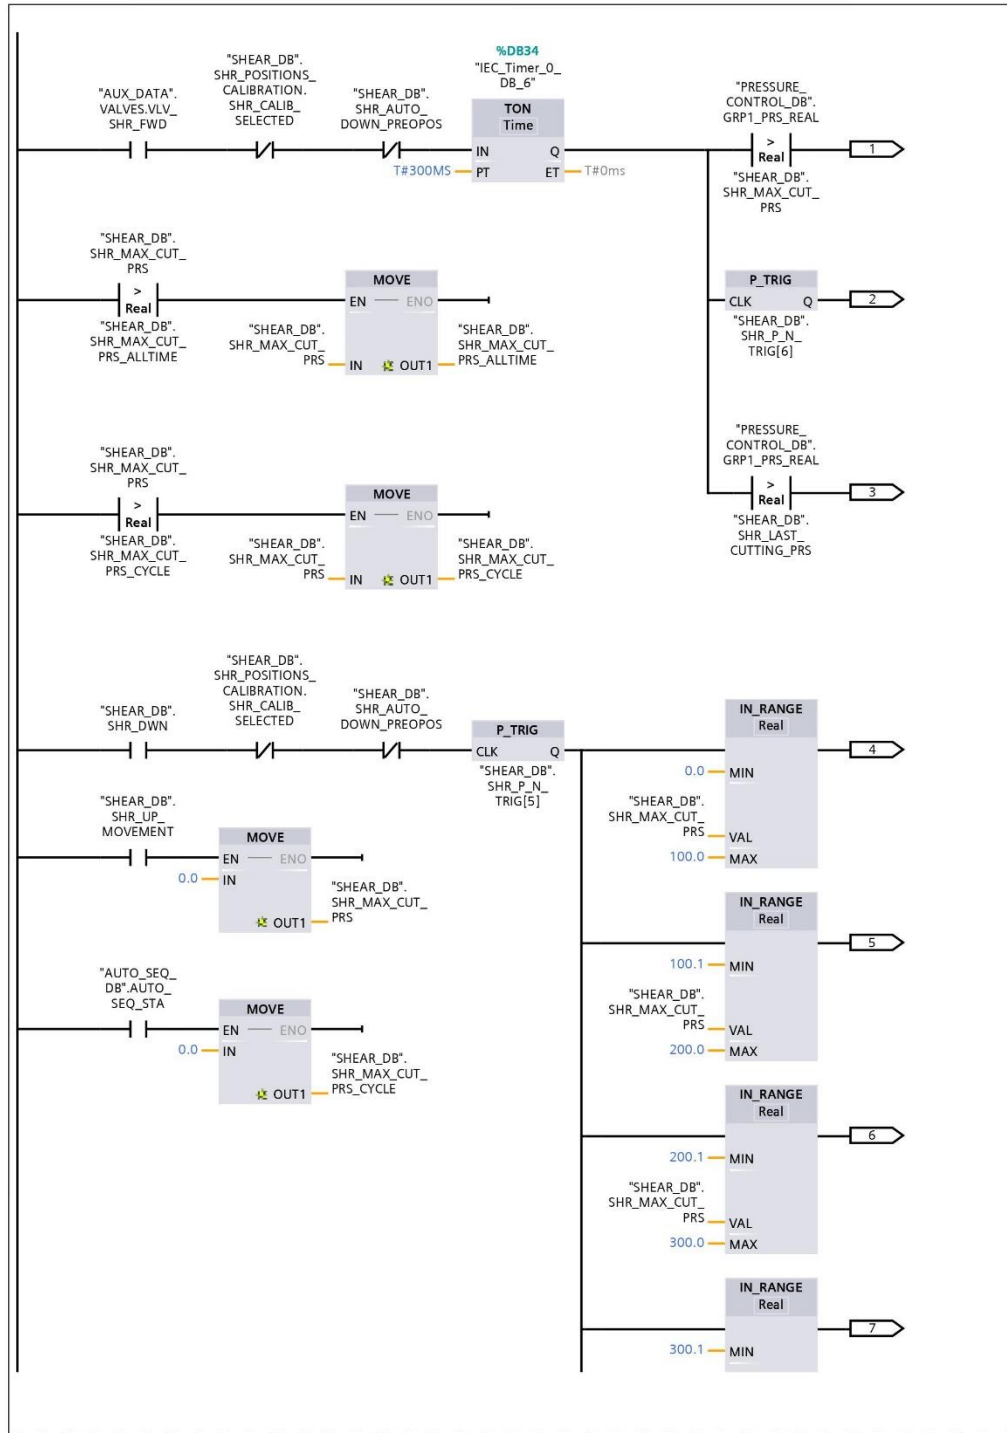

Network 10: Shear max cutting pressure (2.1 / 3.1)


1.1 (Page1 - 12)

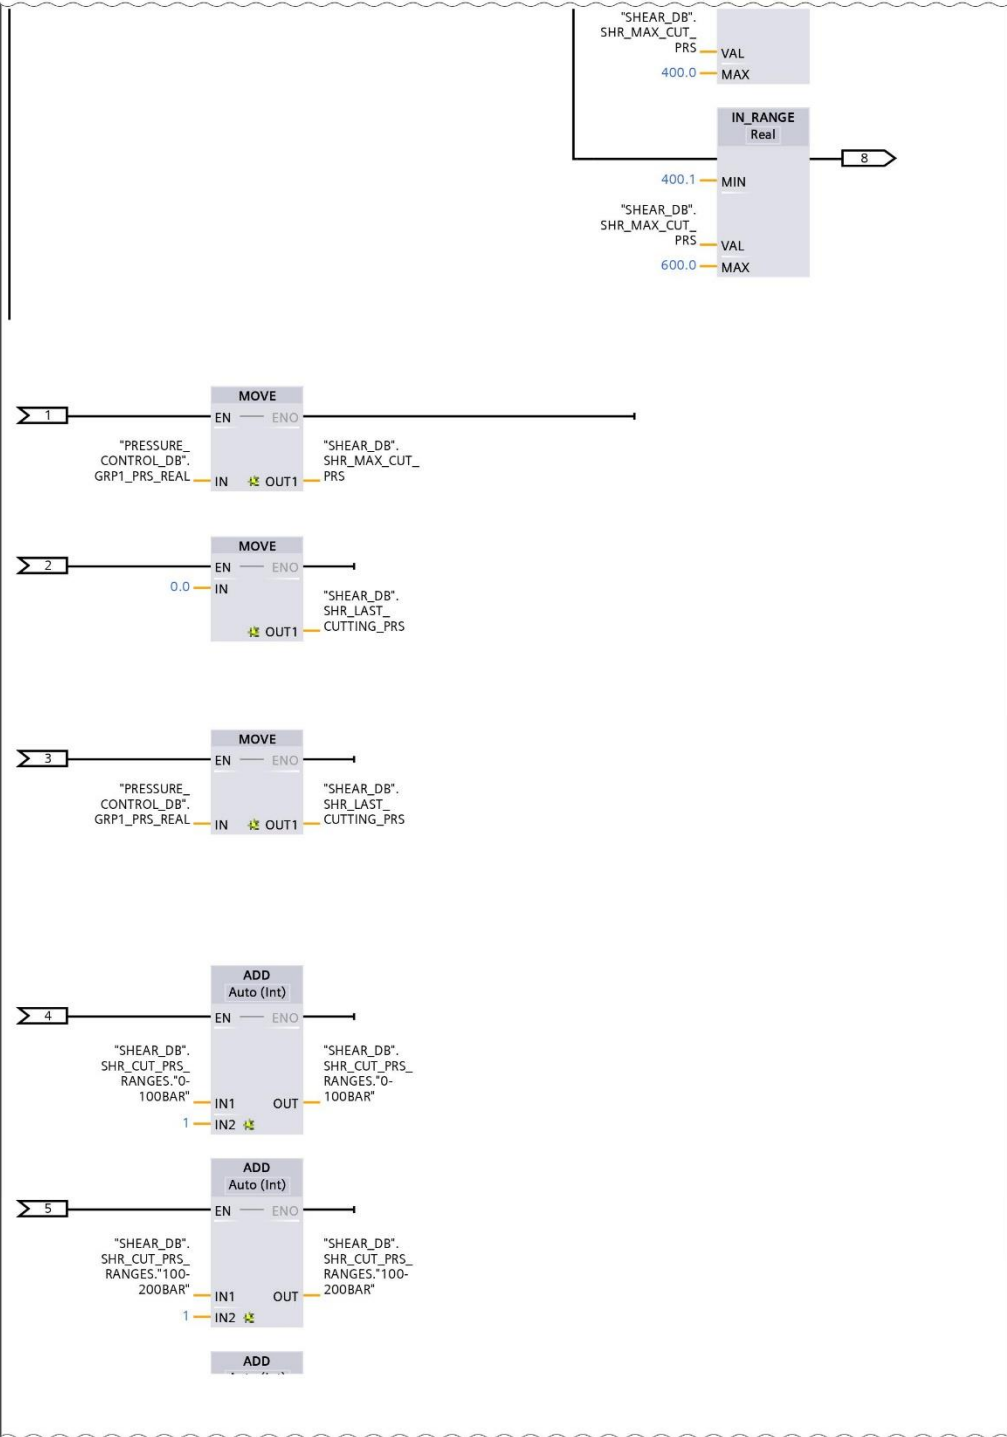


3.1 (Page1 - 14)

Network 10: Shear max cutting pressure (3.1 / 3.1)

2.1 (Page1 - 13)

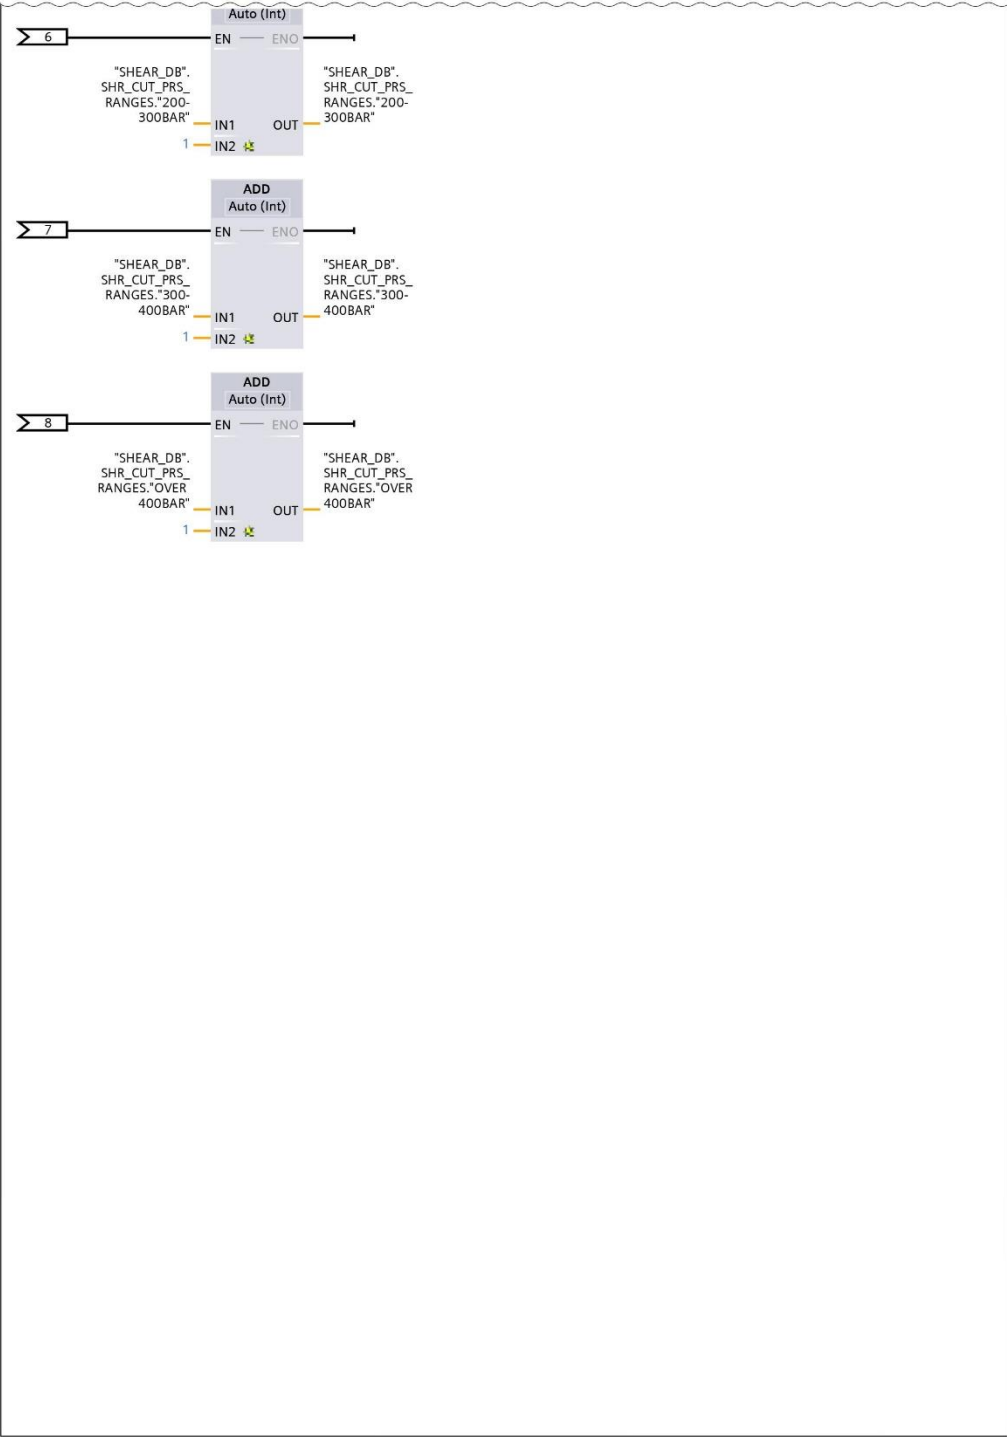


Network 11: Shear cutting refusal

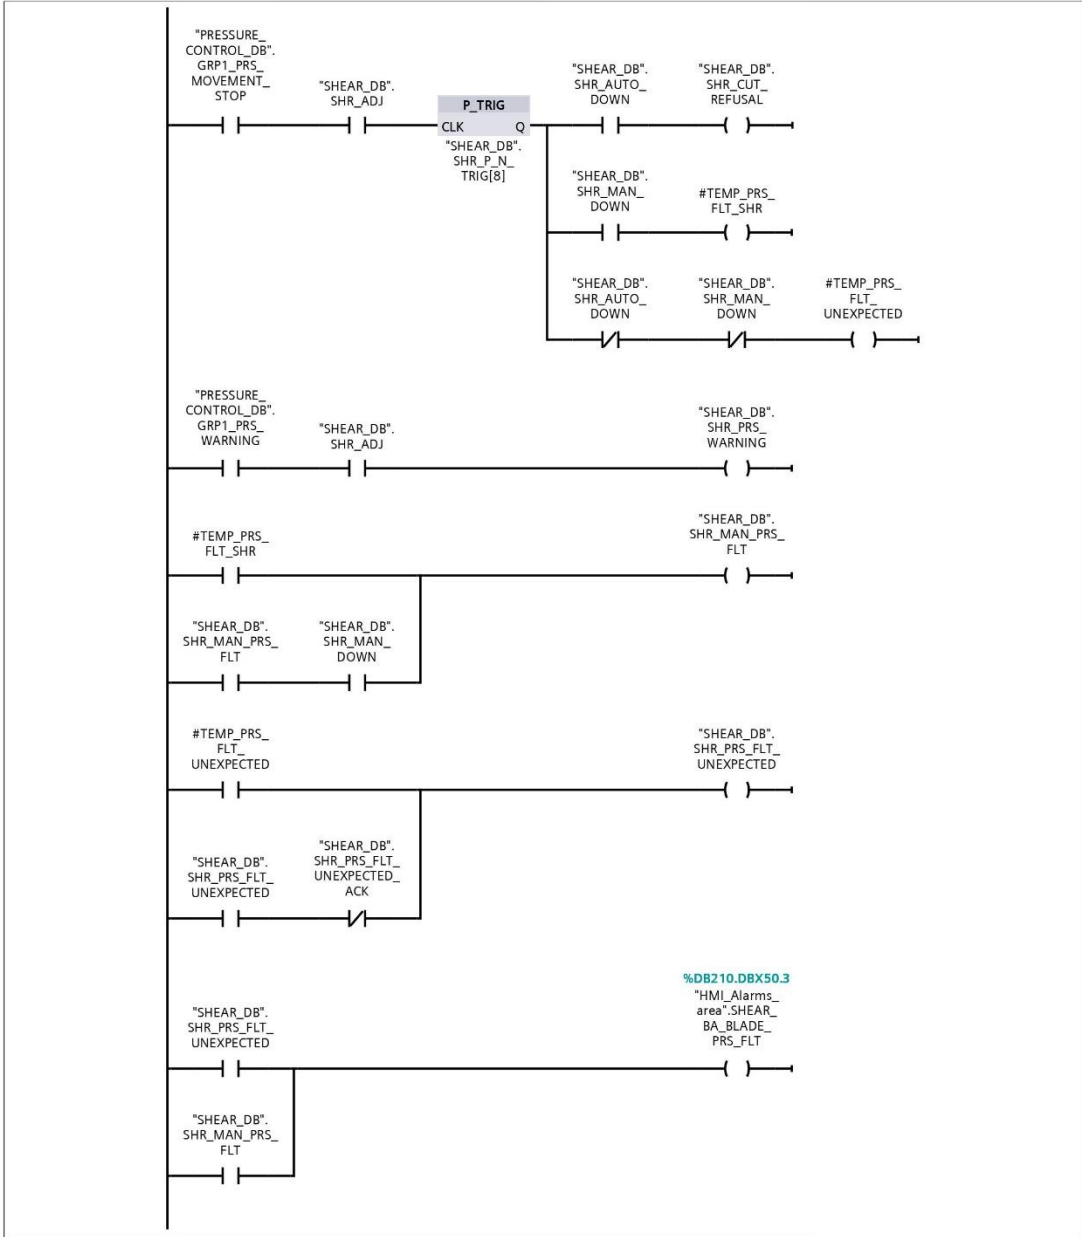


Network 12: Shear number of refusals

Network 12: Shear number of refusals (1.1 / 3.1)

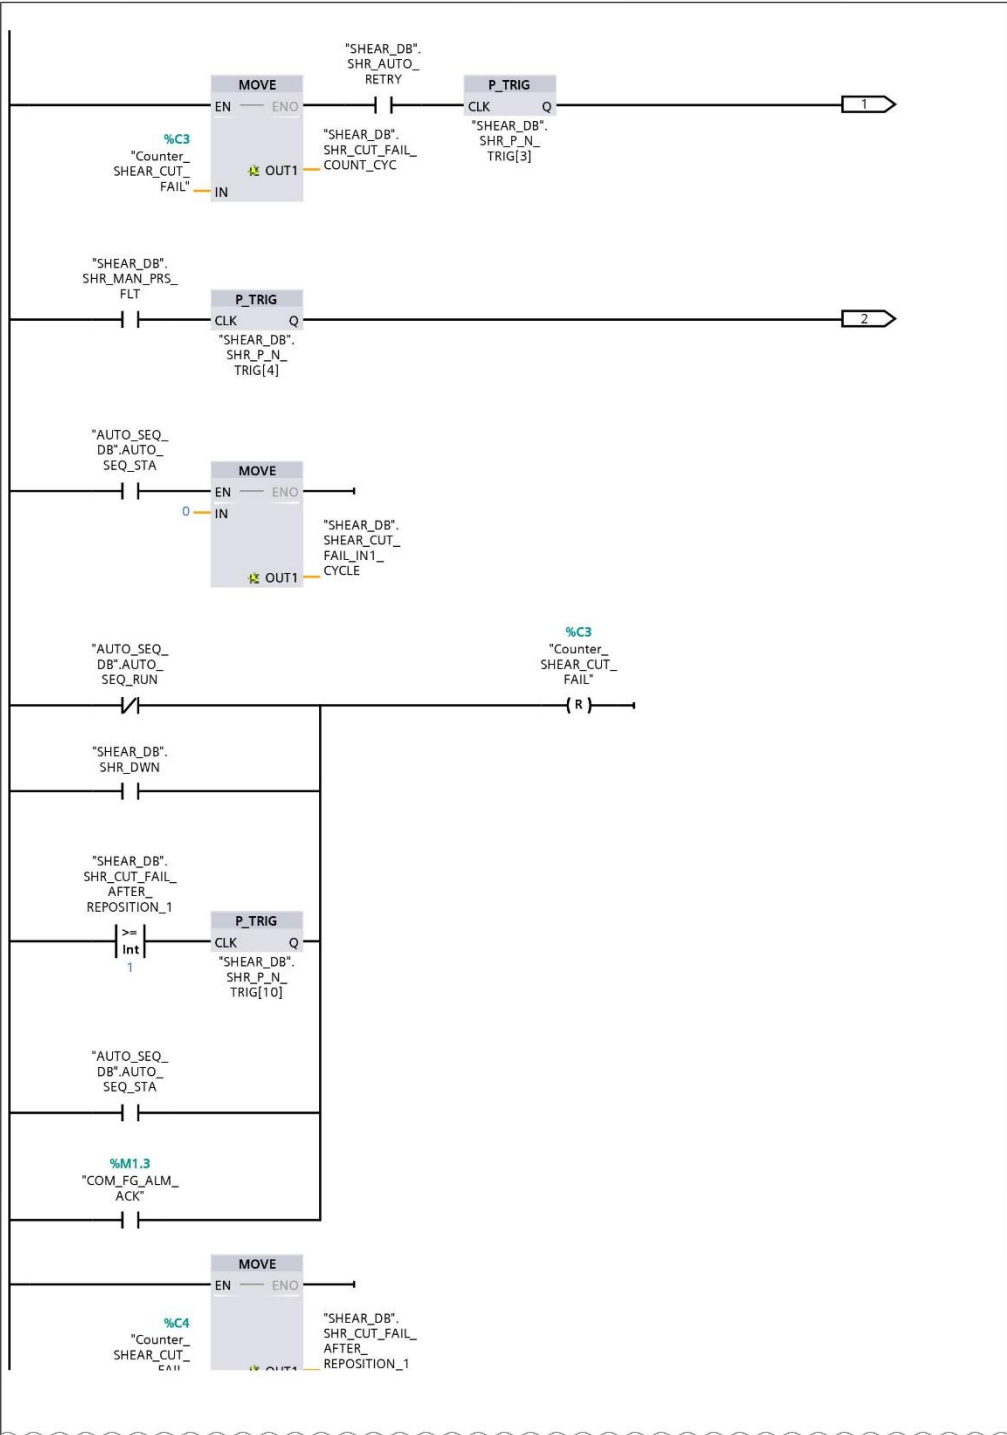

Network 12: Shear number of refusals (2.1 / 3.1)


1.1 (Page1 - 16)

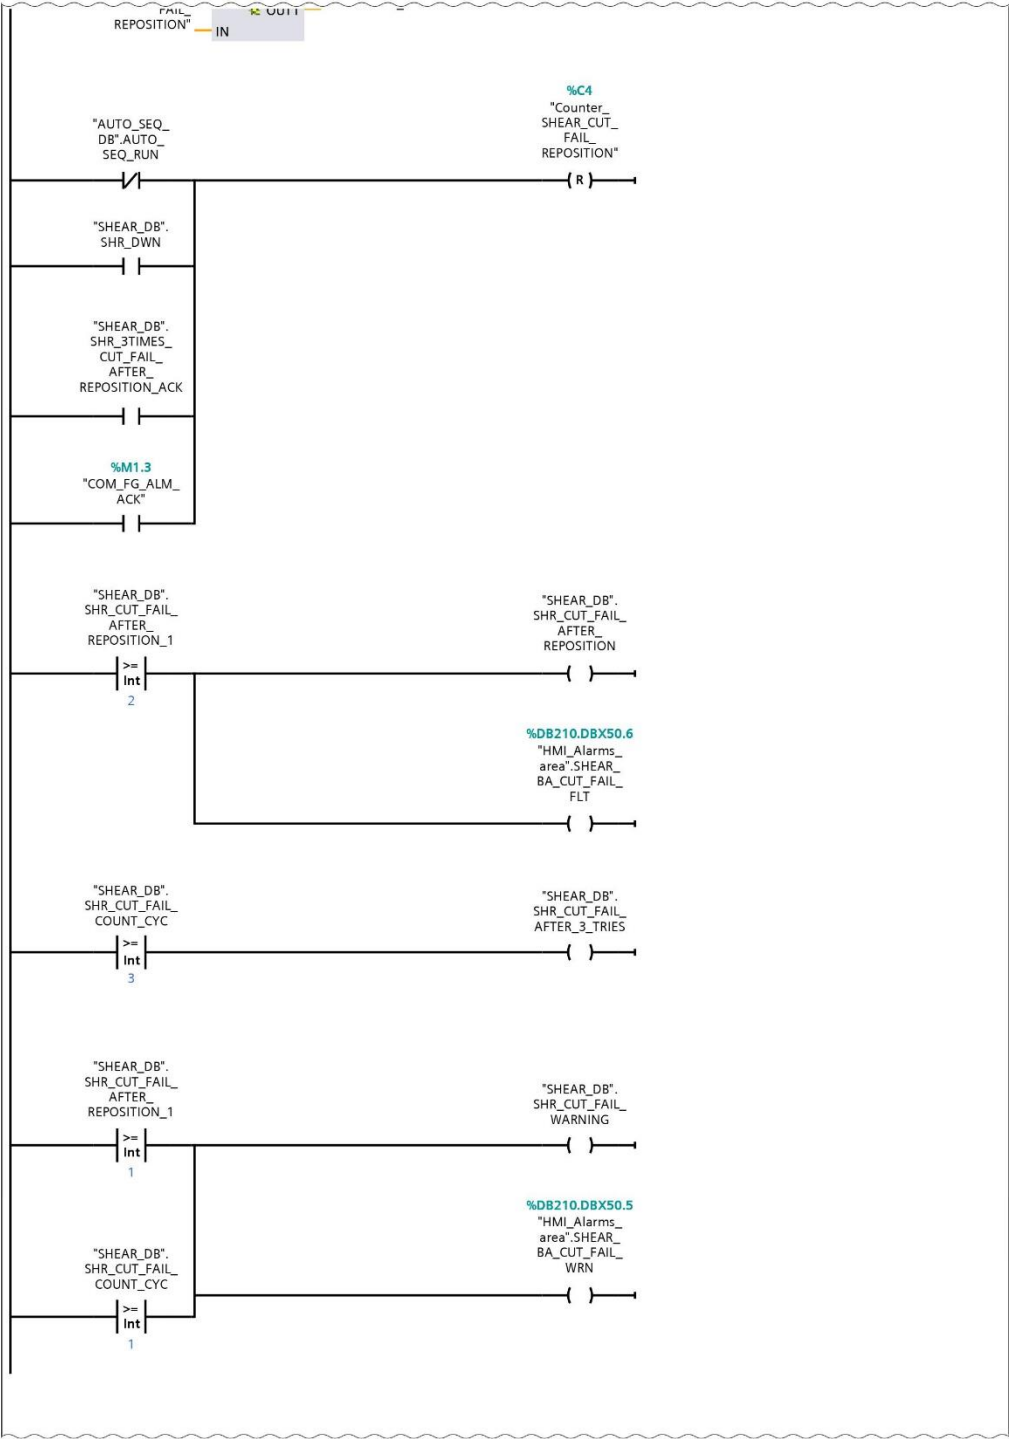

3.1 (Page1 - 18)


Network 12: Shear number of refusals (3.1 / 3.1)

2.1 (Page1 - 17)

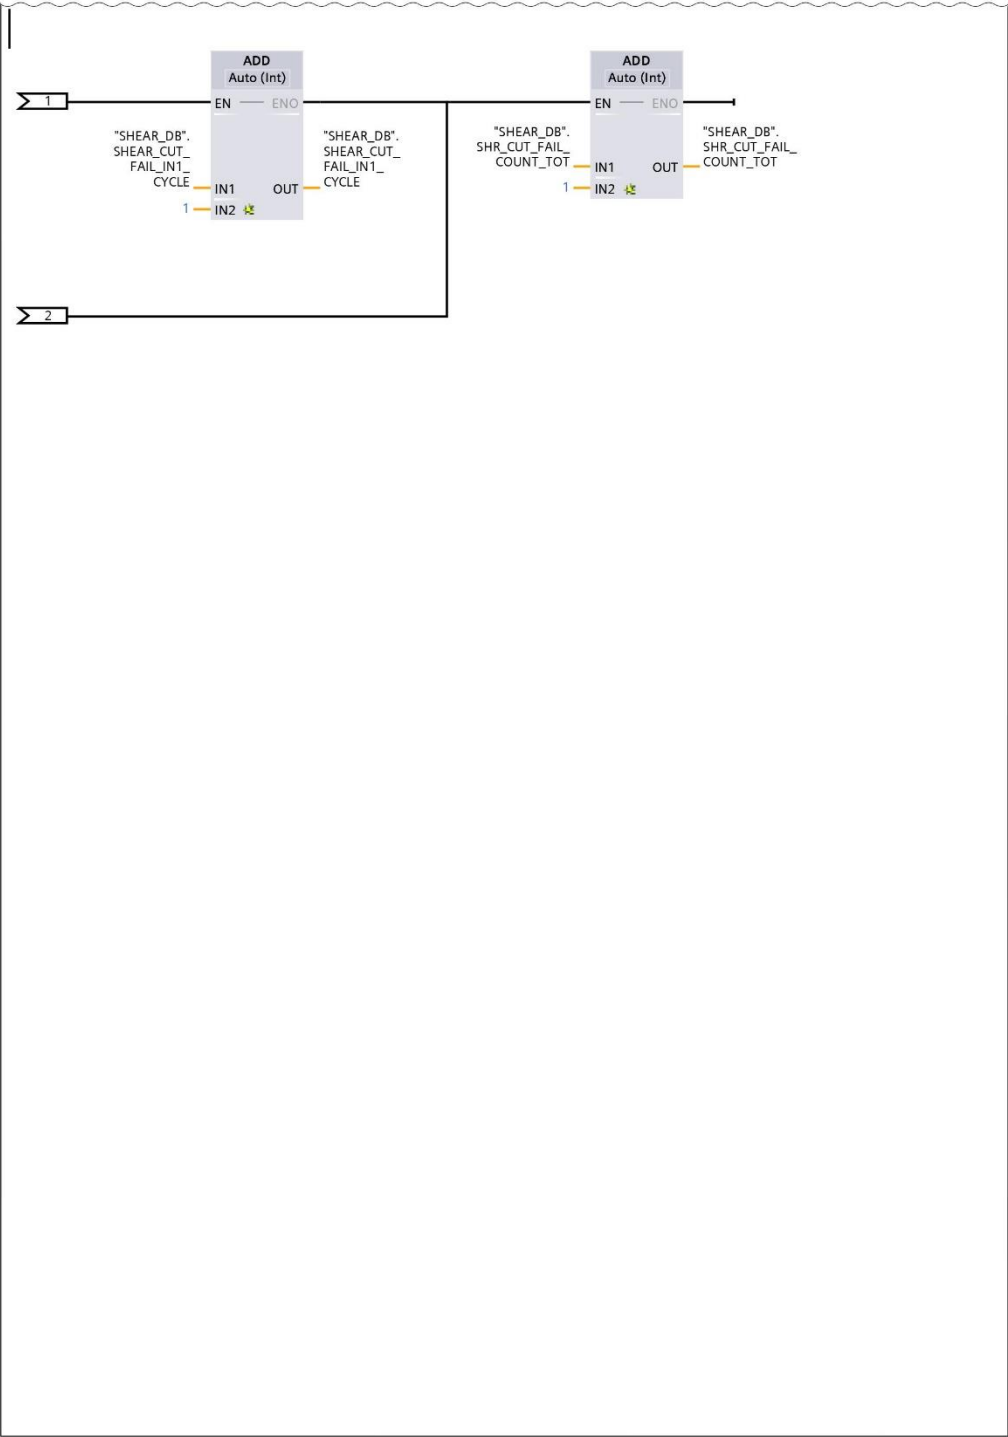


Network 13: HMI status

Network 14: SHEAR CALIBRATION

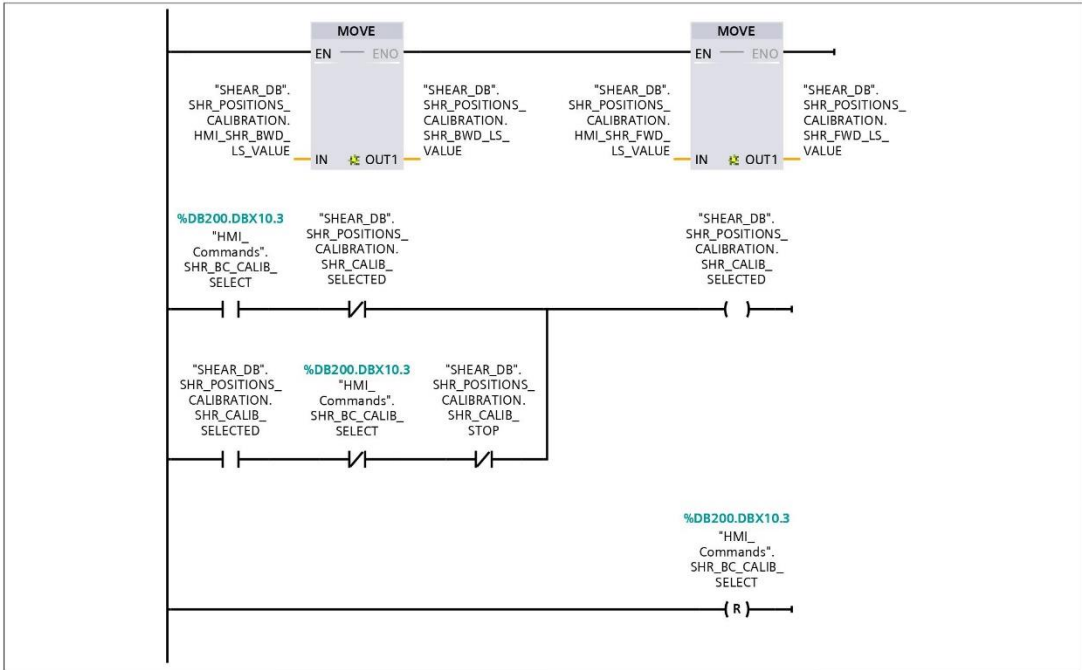


Network 15: SHR CALIBRATION


Network 15: SHR CALIBRATION

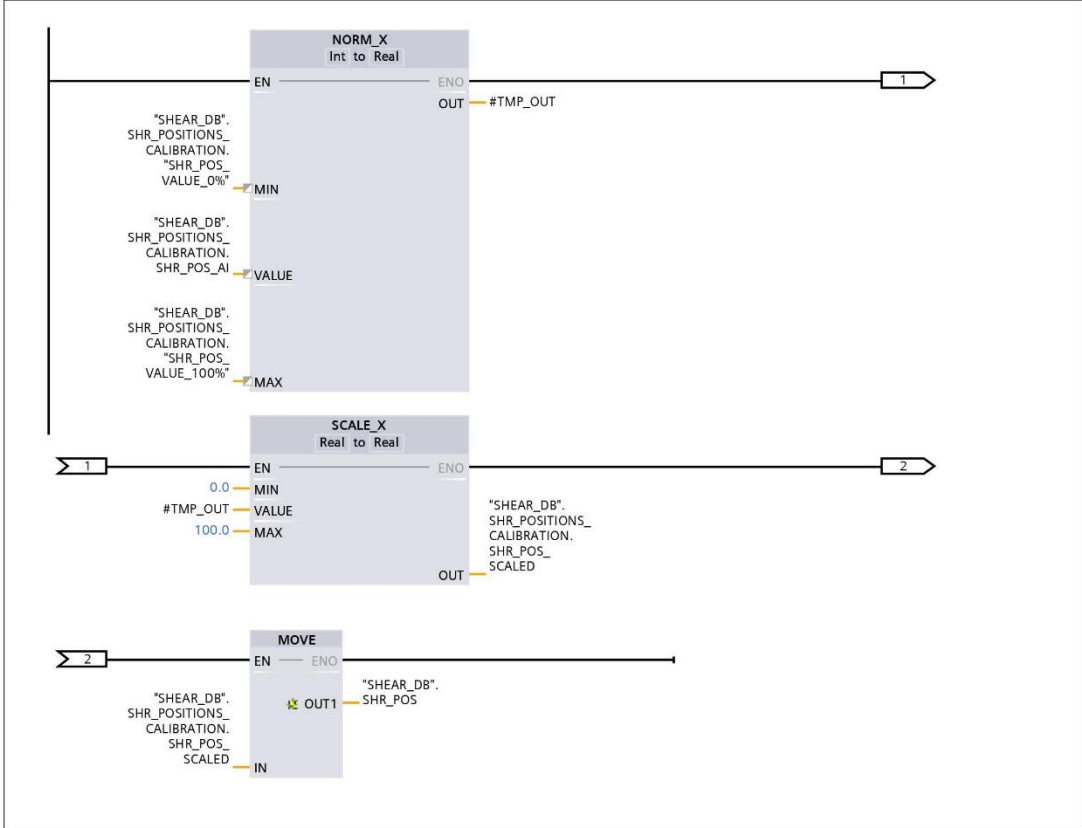


Network 16: SHR CALIBRATION

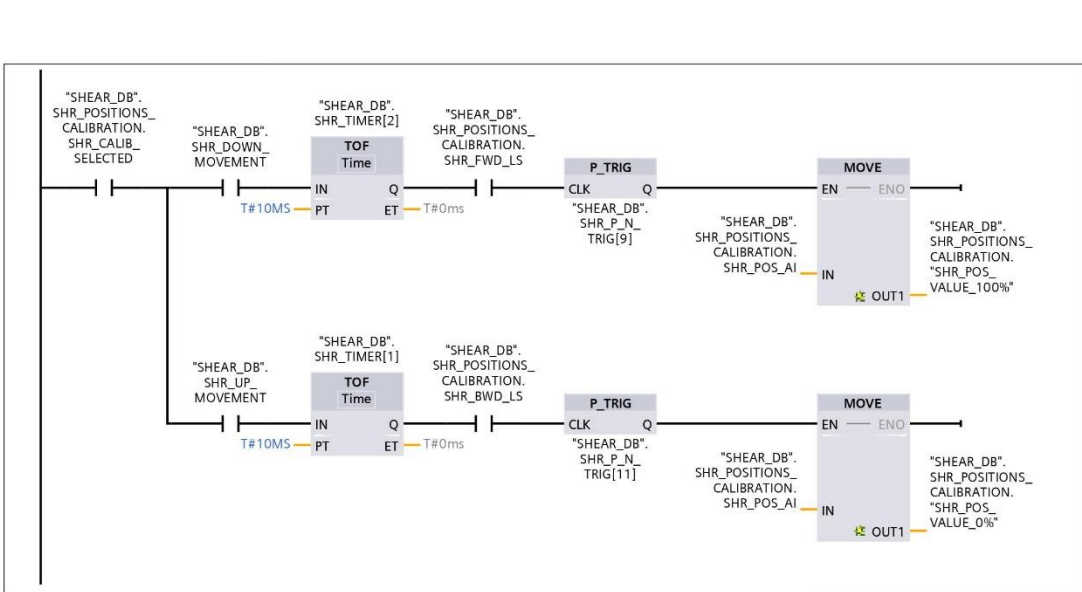

}

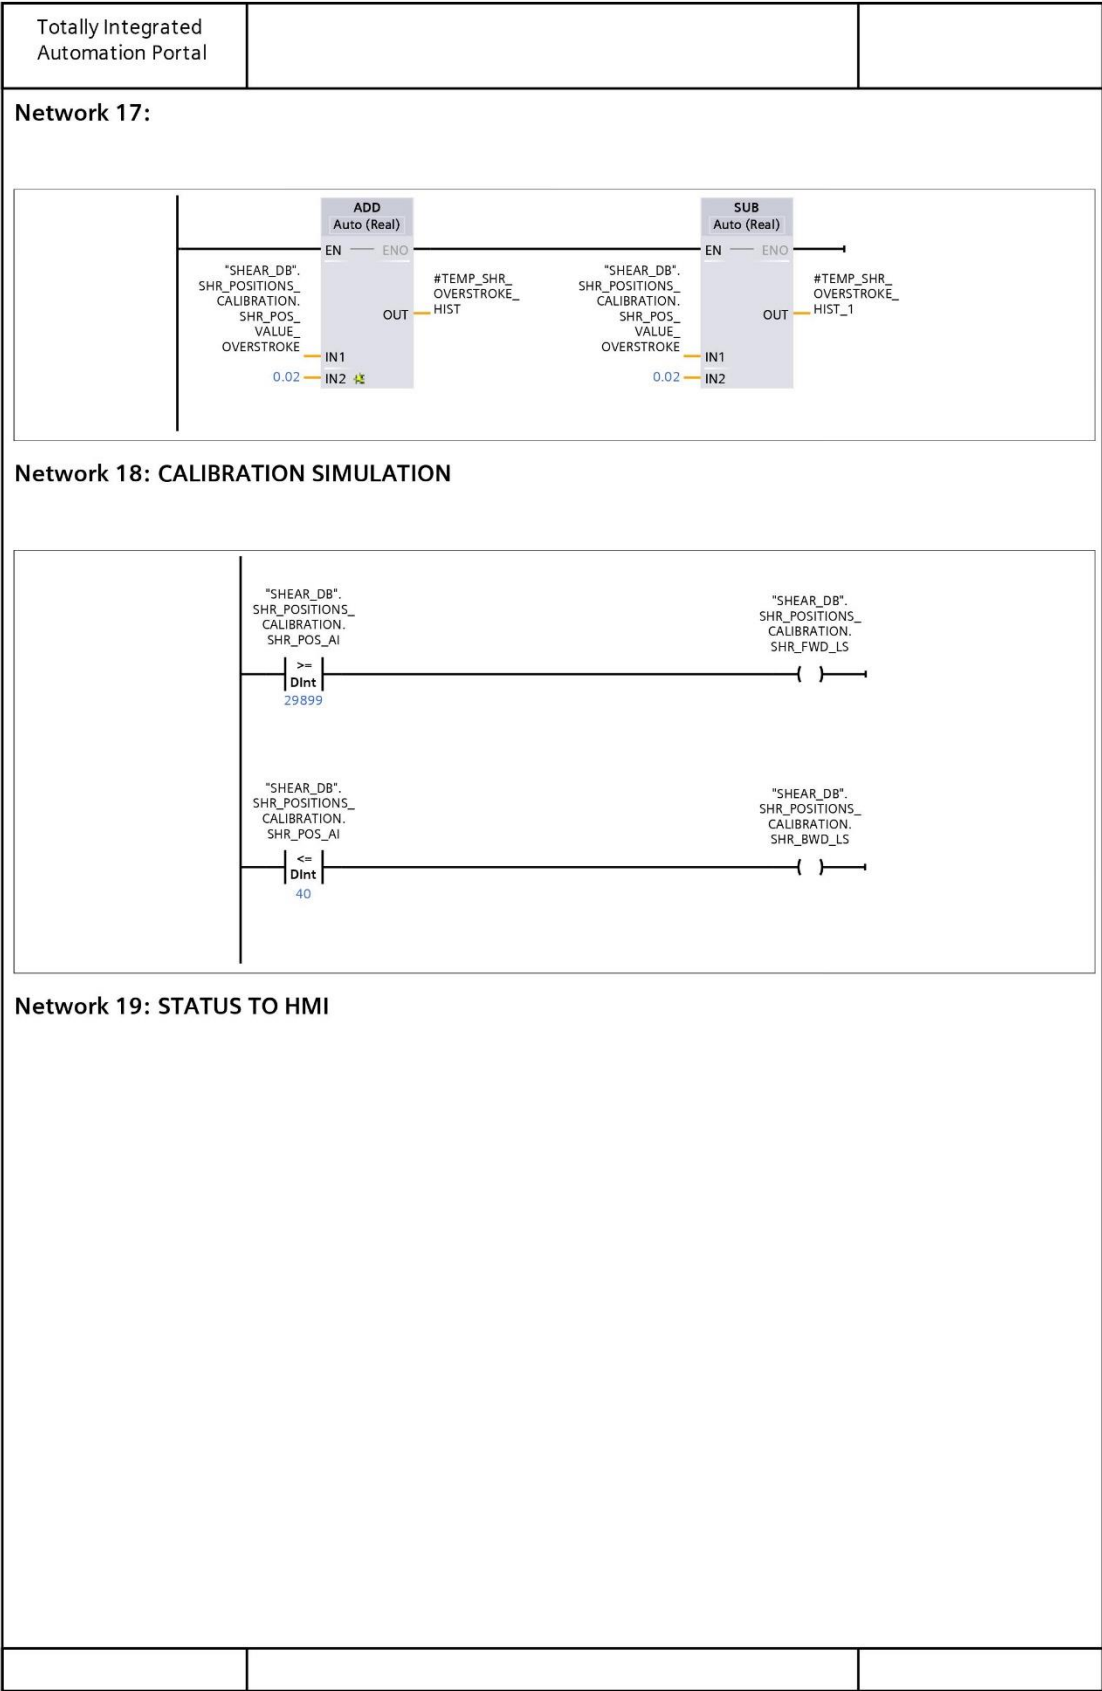


Network 19: STATUS TO HMI (1.1 / 2.1)

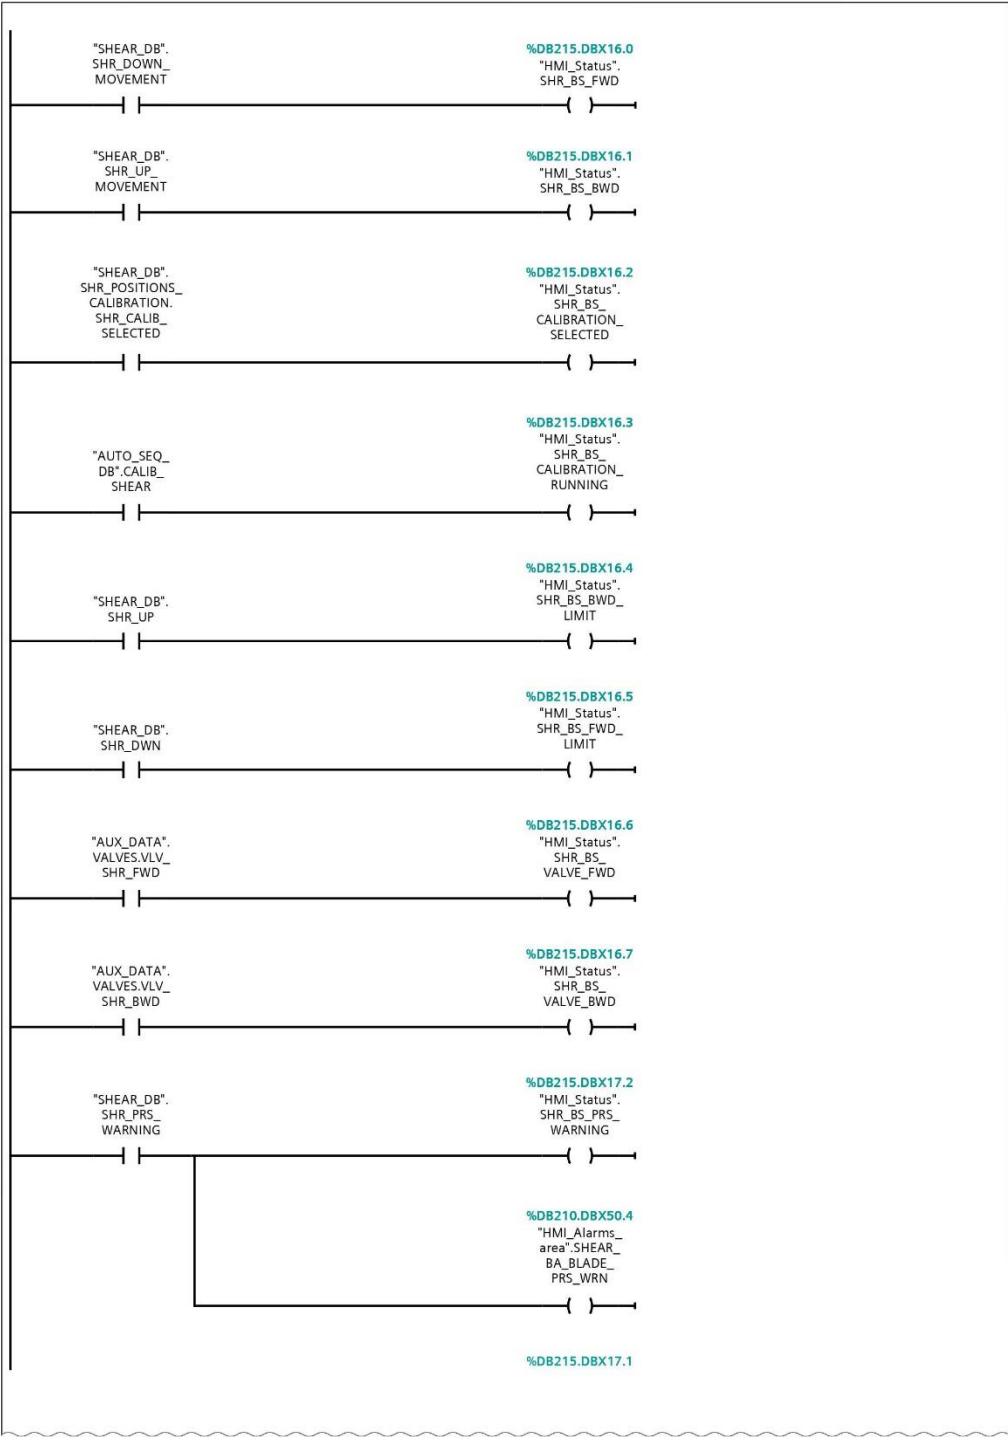


Network 19: STATUS TO HMI (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 22)

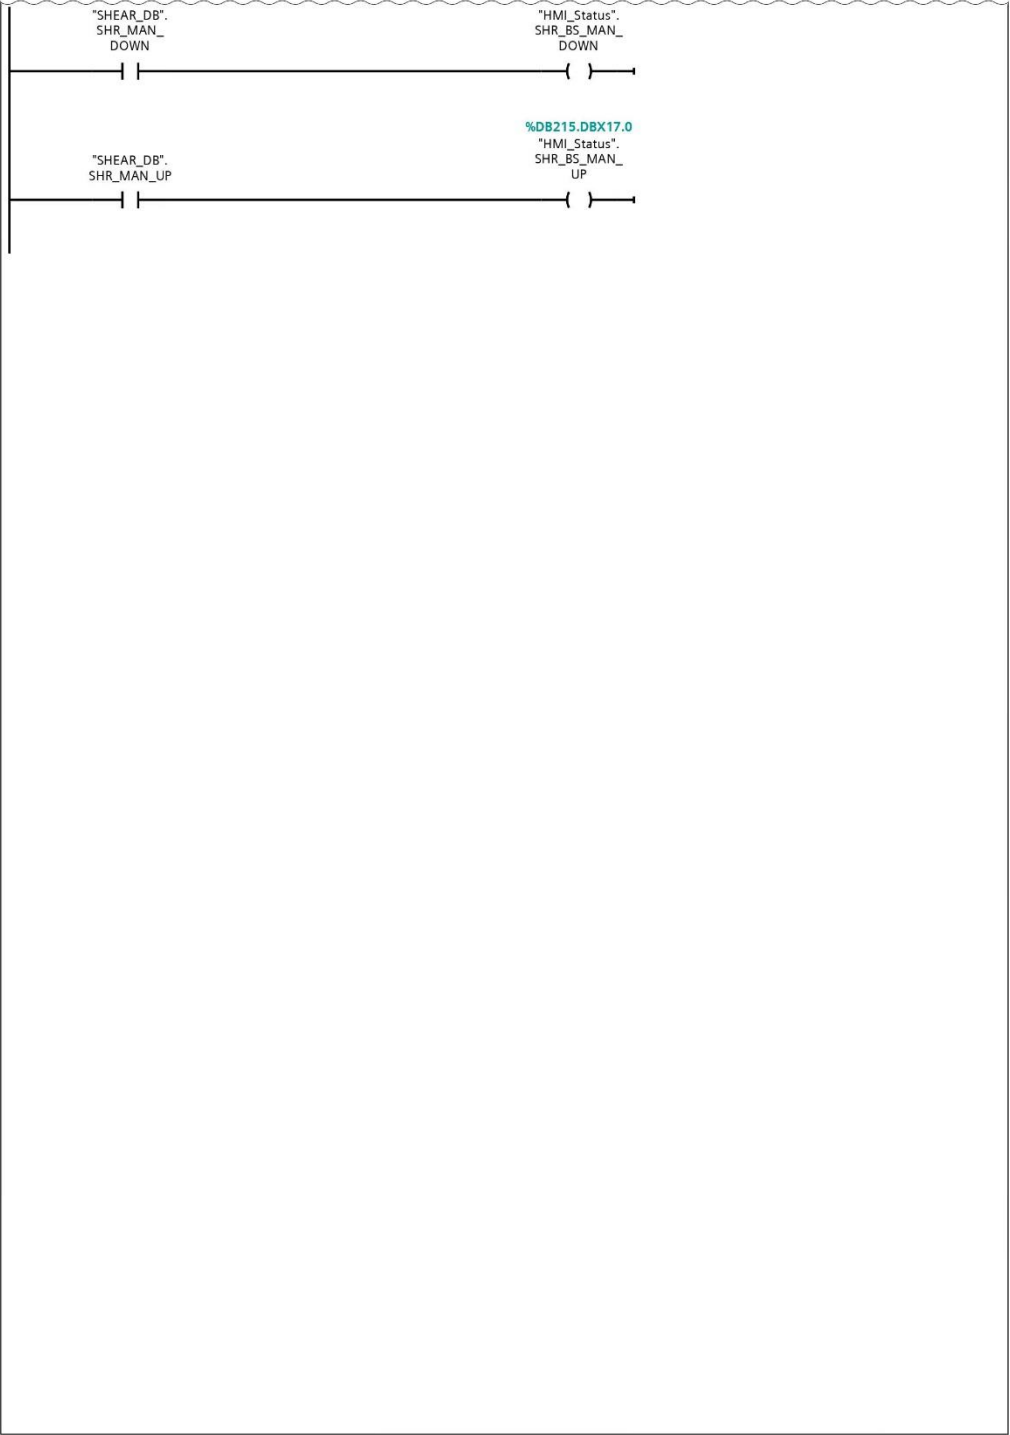


Network 20: PROCESS VARIABLE TO HMI (1.1 / 2.1)

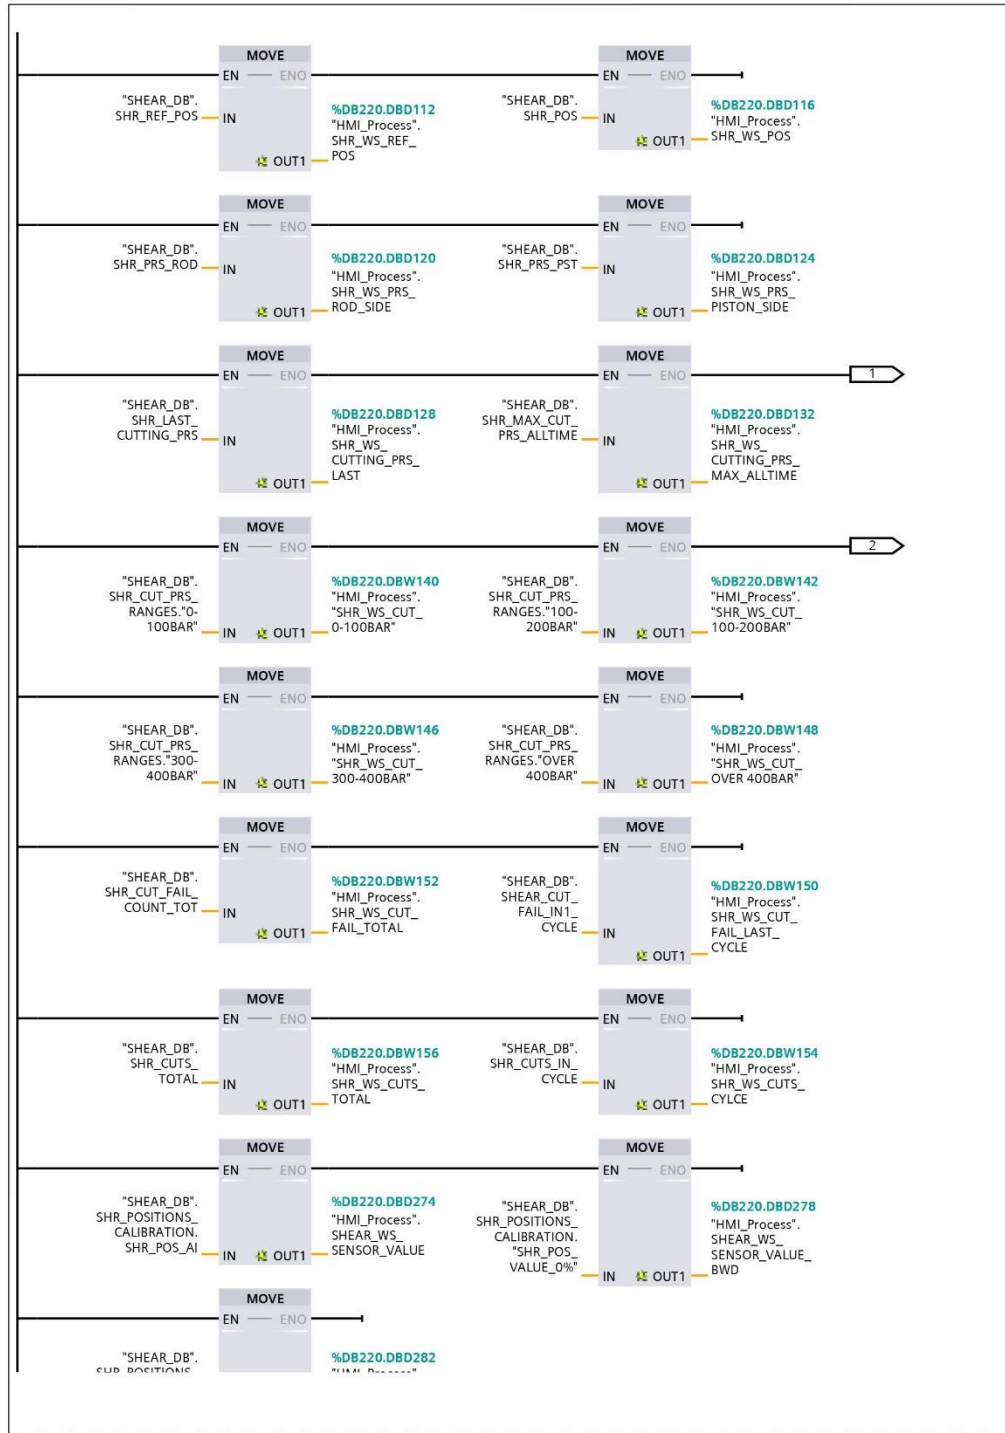

Network 20: PROCESS VARIABLE TO HMI (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 25)

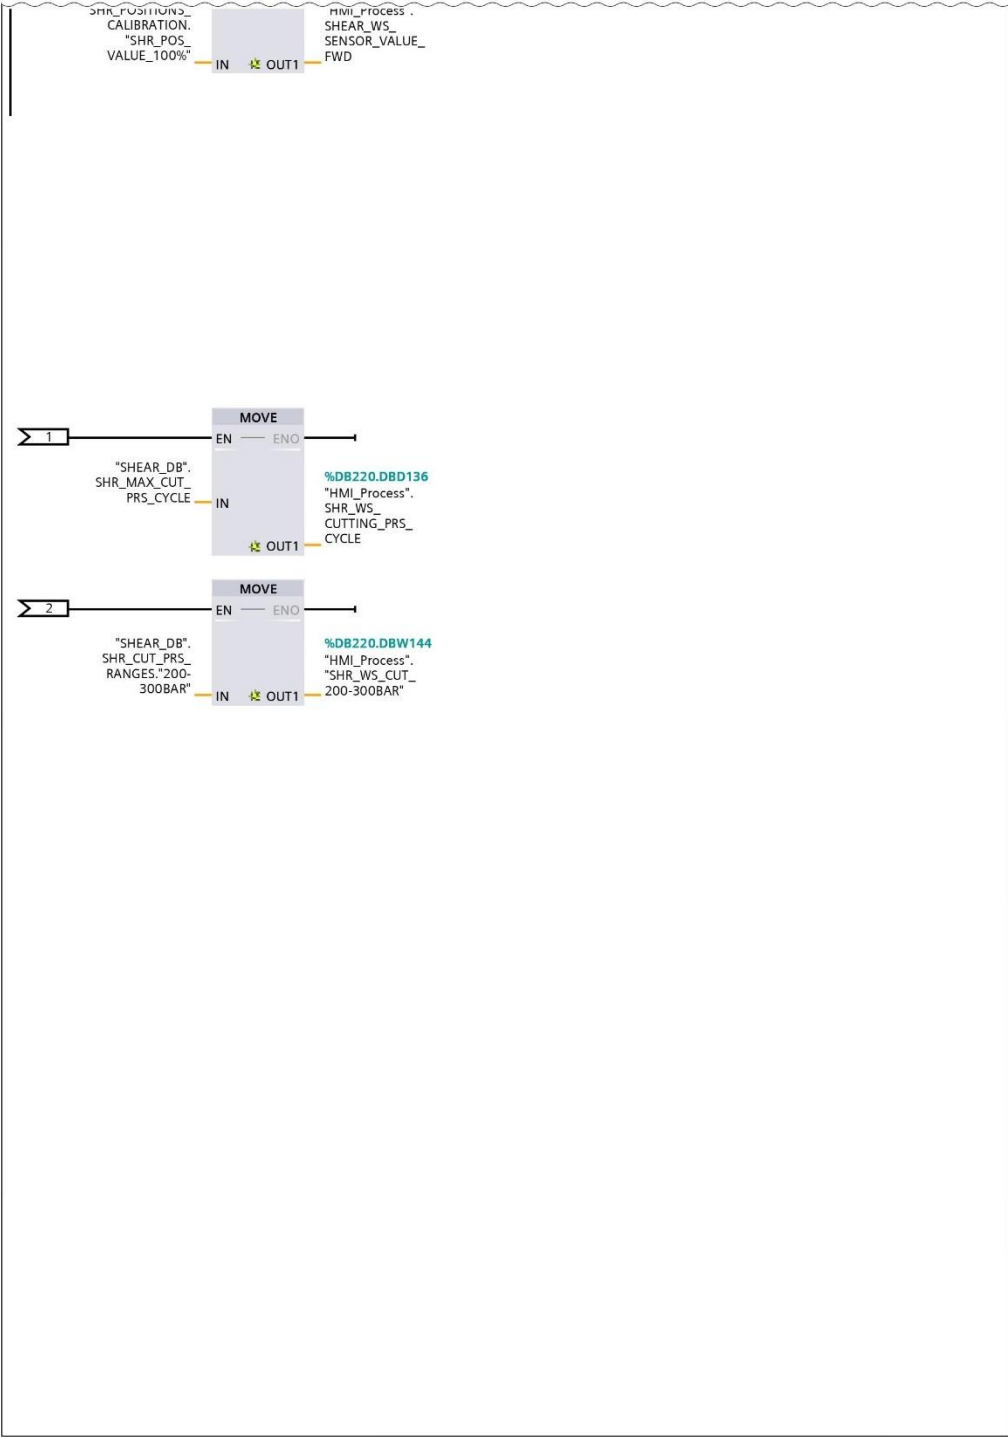

}

12. DODATAK C

Totally Integrated Automation Portal

Testni / PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/DP] / Program blocks / FUNCTIONS

Flow_control_group1 [FC2]

Flow_control_group1 Properties

General

Name	Flow_control_group1	Number	2	Type	FC	Language	LAD
Numbering	Automatic						

Information


Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Flow_control_group1


Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
ENABLE	Bool		
Position	Real		in %
Reff position	Real		in %
Pressure warning	Bool		
Pressure alarm	Bool		
Rising slew rate	Real		
Falling slew rate	Real		default 10.0
1st slowdown position start	Real		default 10.0
2nd slowdown position start	Real		
Flow_act	Real		
Position_act_valve_p1	Real		
Position_act_valve_p2	Real		
▼ Output			
Valve ref pos	Real		
Rising slew rate ramp	Real		
Falling slew rate ramp	Real		
InOut			
▼ Temp			
TEMP_POS_DIFF	Real		
TEMP_OUT	Real		
TEMP_TGT_FLOW	Real		
TEMP_FALLSLEW_MULTIPLIER	Real		
TEMP_FALLING_SLEWRATE	Real		
TEMP_1ST_SLOWDOWN_MULTIPLIER	Real		
TEMP_2ND_SLOWDOWN_MULTIPLIER	Real		
TEMP_FLOW_HIST1	Real		
TEMP_FLOW_HIST2	Real		
TEMP_VALVE_POS_HIST1	Real		
TEMP_VALVE_POS_HIST2	Real		
Constant			
▼ Return			
Flow_control_group1	Void		

Network 1:


Network 2:

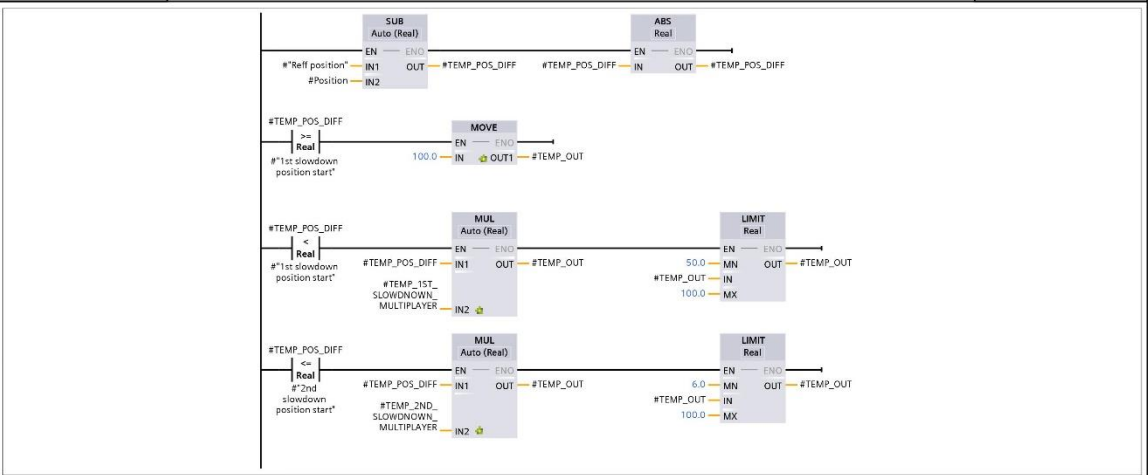


Network 3:

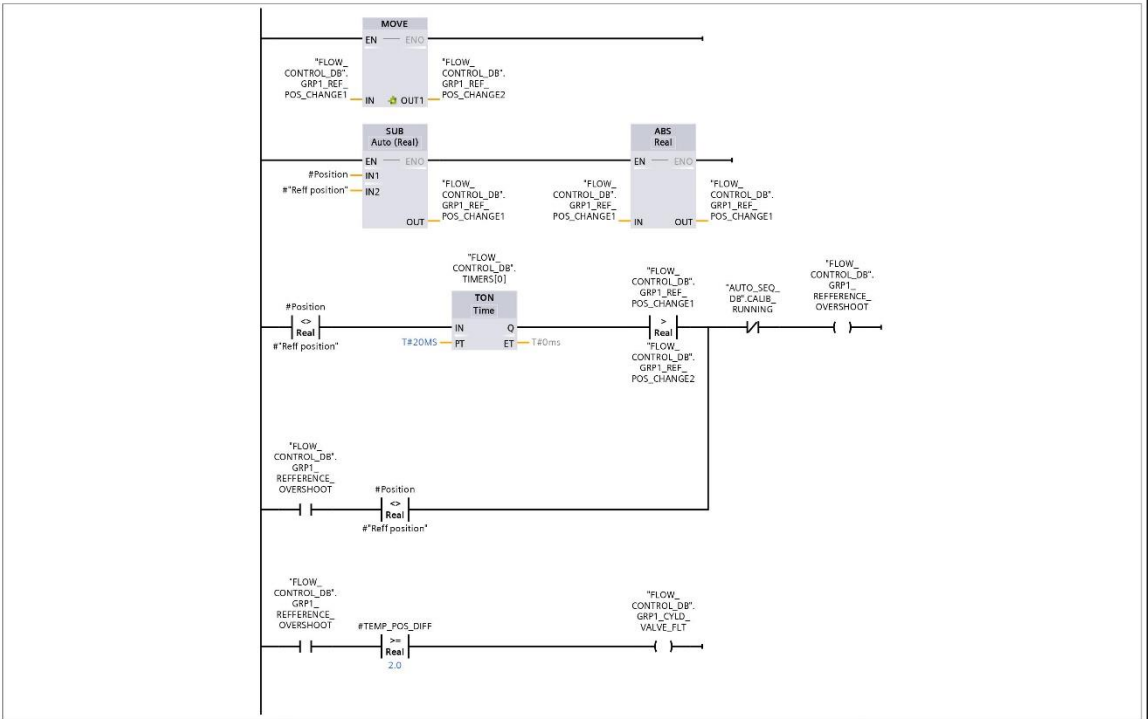


Network 4:

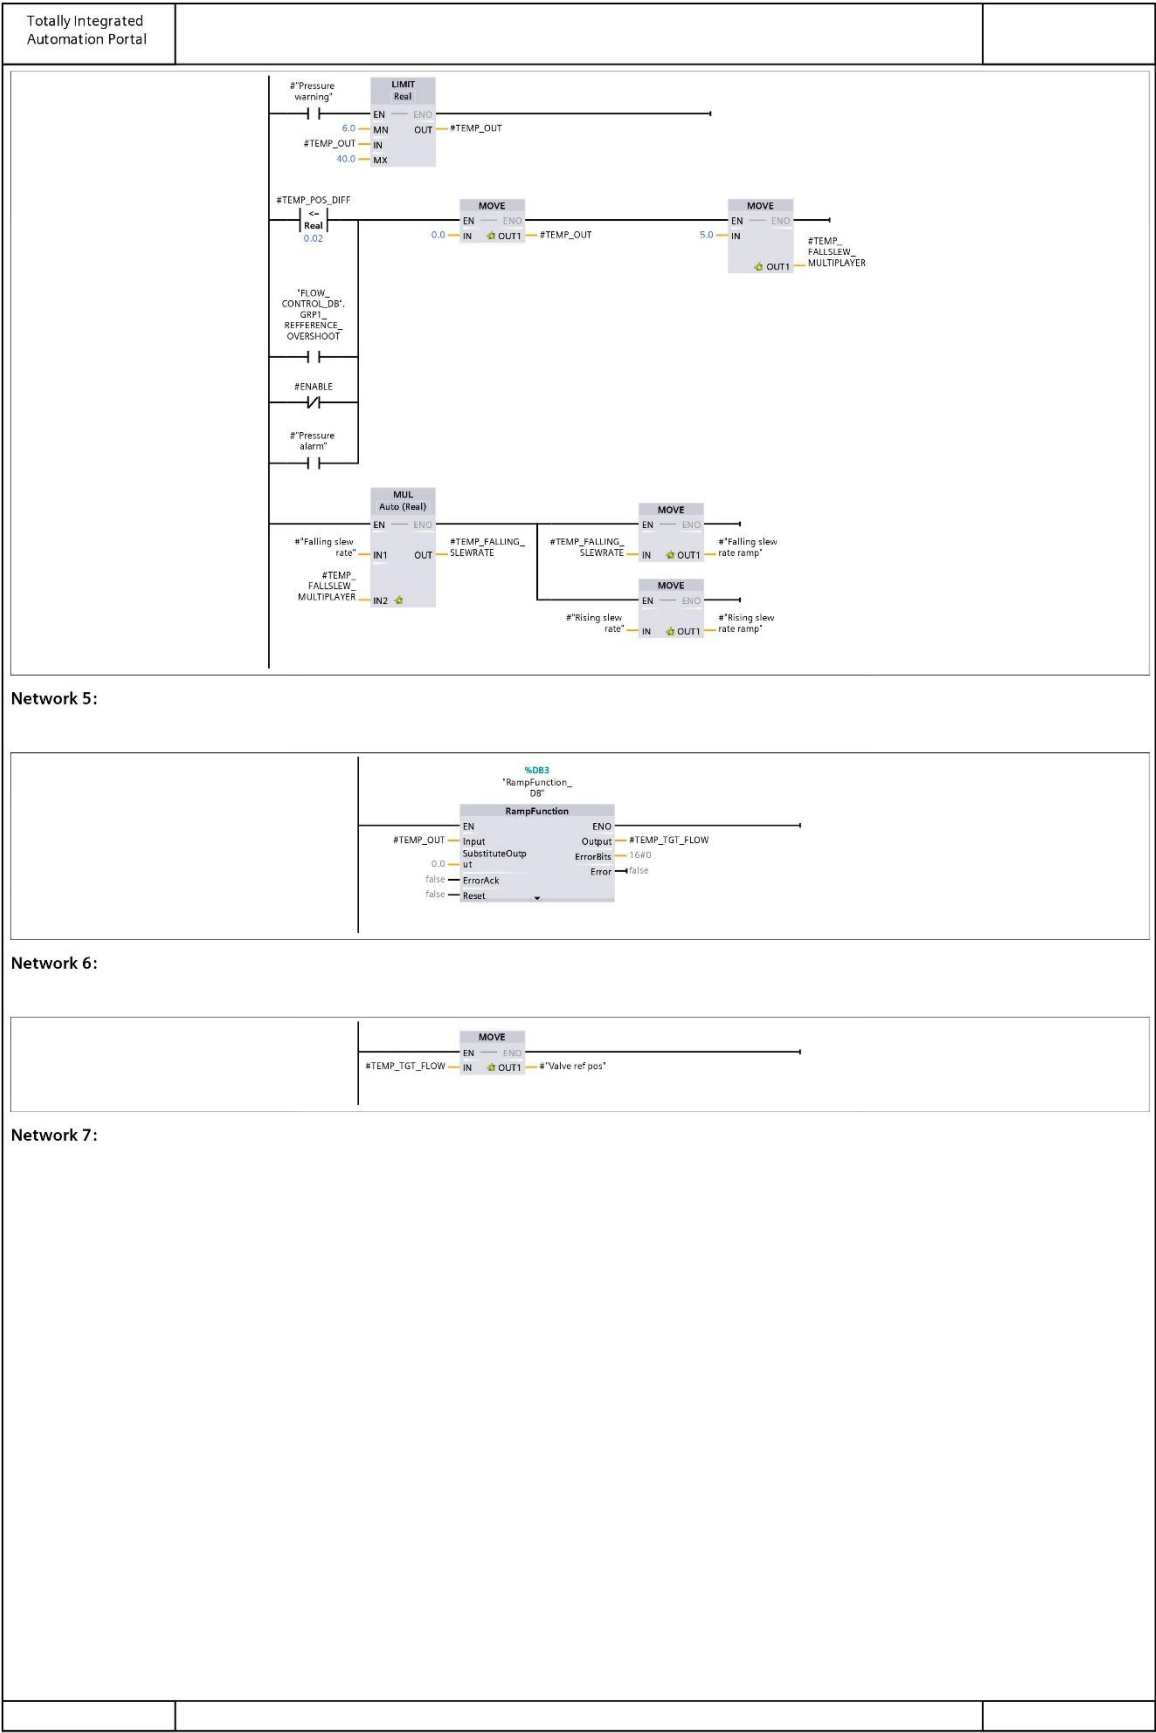


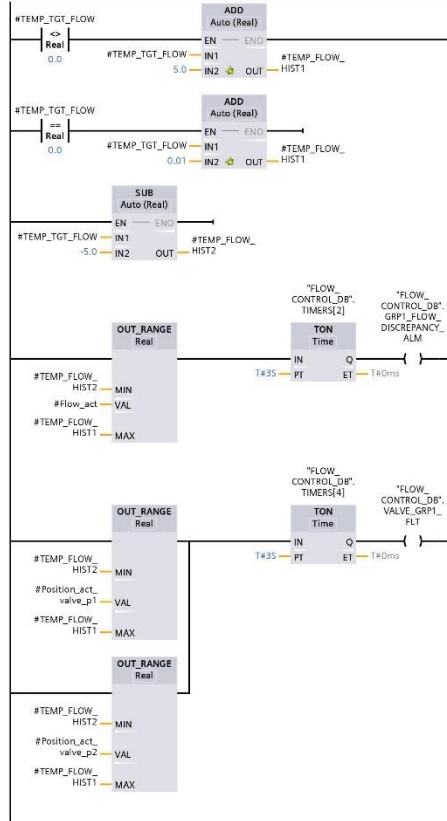

Network 8:



Network 9:

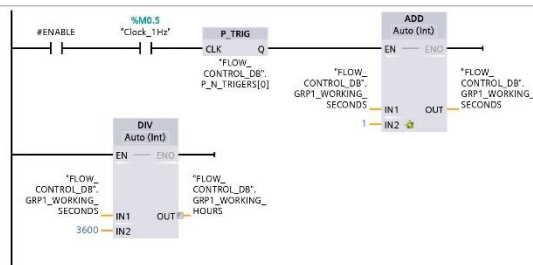


13. DODATAK D

Totally Integrated Automation Portal									
Testni / PLC_1 [CPU 1518F-4 PN/DP] / Program blocks / FUNCTIONS pressure_integration_1 [FB5]									
pressure_integration_1 Properties									
General									
Name	pressure_integration_1	Number	5	Type	FB				
Language	LAD	Numbering	Automatic						
Information									
Title		Author		Comment					
Family		Version	0.1	User-defined ID					
pressure_integration_1									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Set-point	Supervision	Comment
▼ Input									
PRS set	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
PRS real	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
PRS limit 1s	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Enable	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Stop action	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Prs warning	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Max prs	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
Time above set prs	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
PRS_INT_AUX	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
time_above set prs_ms	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
ntrig	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
ntrig_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
ntrig_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
MAX_PR5	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Access-ible from HMI/OP C UA/Web API	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA/Web API	Visible in HMI engi-neer-ing	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Temp									
Last OB time ms	Int								
delta_prs	Real								
Integration_part	Real								
total_int	Real								
integration limit for stop	Real								
max prs_1	Real								
integration_limit	Real								
integration limit for warning	Real								
Constant									

Network 1:

AUX calculation values

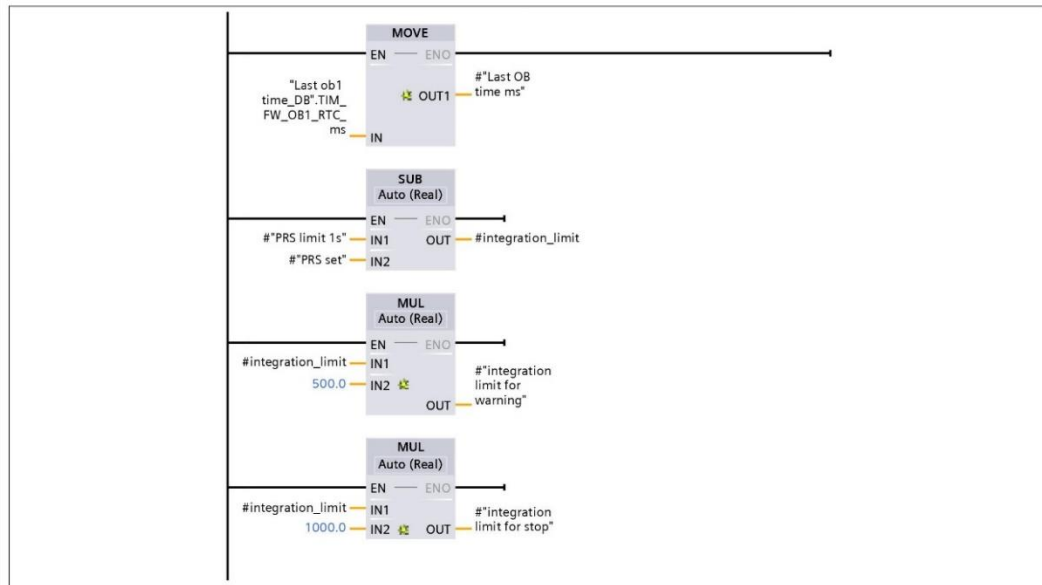

Network 2: If pressure is above set, calculate difference and integrate, integration resets after each movement end

